



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| কারখানার নাম | সেনটেক্স কাশনস লিঃ |
| ঠিকানা | 76, Ibrahimpur, Cantonment, Dhaka |
| কারখানার কোড | DHK125 |
| কালার কোড | |

মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Burning sign are observed on the cable. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১.১. কার্যক্রম

| | |
|----------------------|---|
| কার্যক্রম | Find out cause (improper cable selection, improper protective device selection, improper termination, rusted connection, heat source etc.) of burning sign/insulation damage and take proper action including replacing cable or equipment where necessary. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have already done it. |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সমন্বয়সীমা | - |
| সংশোধিত সমন্বয়সীমা | - |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 9.03.2020 (CVV) : No burning sign are observed. 31-08-2021 on visit day No burning sign are observed |

২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | The generator exhaust discharged to the exterior of the building but not in a safe location. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Discharge the generator exhaust to the exterior of the building in a safe location. Also ensure exhaust has been taken out through any other side except south. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have already done it. |
| অগ্রাধিকার | ১ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১১-০৭-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 9.03.2020 (CVV) : The generator exhaust discharged to the exterior of the building but not in a safe location. 31-08-2021 on visit day The generator exhaust discharged to the exterior of the building but not in a safe location |

৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | All distribution boards (including panel doors) are not properly grounded (earthed) . |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Ensure all distribution boards (including panel door) are earthed properly using appropriate type and size of cables and the earthing cables have continuity up to main earth /earthing pit. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have already done it. |
| অগ্রাধিকার | ১ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১১-০৭-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 9.03.2020 (CVV) : Distributions boards are grounded but the earthing cables are inadequate in size. Also panel doors are not grounded. 31-08-2021 on visit day Distributions boards are grounded but the earthing cables are inadequate in size. Also panel doors are not grounded |

৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Circuits are not drawn for loads without the incorporation of an overcurrent protection device |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Ensure overcurrent protection device (circuit breaker/fuse) for each circuit/branch circuit. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have already done it. |
| অগ্রাধিকার | ১ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১১-০৭-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 9.03.2020 (CVV) : Overcurrent protection devices are used for branch circuits. 31-08-2021 on visit day Overcurrent protection devices are used for branch circuits |

৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Distribution boards are not free of dirt and debris. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Isolate the panel from the electrical service and clean interior components from dust and debris. Seal all openings within the enclosure to prevent dust and debris from entering. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have already done it. |
| অগ্রাধিকার | চলছে |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 9.03.2020 (CVV) : Dirt and debris not found in distribution boards.31-08-2021 on visit day Dirt and debris not found in distribution boards |

৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | There is no provision for inspection of all earthing system. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Provide provision for inspection of all earthing system and ensure inspection is being completed and documented. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will prepare it soon. |
| অগ্রাধিকার | চলছে |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১৫-১১-২০১৬ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 9.03.2020 (CVV) : No testing and inspection records of the earthing systems.31-08-2021 on visit day No testing and inspection records of the earthing systems |

৭. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Safety signage, Fire-fighting equipment and rubber mats are not kept at required location. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৭.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Install appropriate number and type of safety signage and fire-fighting equipment at substation and generator room. Also ensure graded rubber mats are provided in front of all distribution boards. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have already done it. |
| অগ্রাধিকার | প্রয়োজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 9.03.2020 (CVV) : Safety signage, Fire-fighting equipment and rubber mats are kept at required location.31-08-2021 on visit day Safety signage, Fire-fighting equipment and rubber mats are kept at required location. |

৮. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Instruction board for first aid and artificial respiration are not located in the generator room. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৮.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Provide Instruction board for first aid and artificial respiration in the generator room. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখালার কার্যক্রম | We have already done it. |
| অগ্রাধিকার | প্রয়োজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 9.03.2020 (CVV) : No instruction board for first aid and artificial respiration at Generator Room 31-08-2021 on visit day No instruction board for first aid and artificial respiration at Generator Room |

৯. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Generator is earthed at one point only. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৯.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Provide two separate and distinct connections of earthing for each generator. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখালার কার্যক্রম | We have already done it. |
| অগ্রাধিকার | প্রয়োজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 9.03.2020 (CVV) : Inadequate generator frame earthing. 31-08-2021 on visit day Inadequate generator frame earthing. |

১০. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Distribution board does not have minimum clearance of 1 m (39 in) in front. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১০.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Ensure distribution boards have a minimum clearance of 1 m (39 in) in front. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have already done it. |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 9.03.2020 (CVV) : Found distribution boards have a minimum clearance of 1 m (39 in) in front. 31-08-2021 on visit day Found distribution boards have a minimum clearance of 1 m (39 in) in front. |

১১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Each circuit is not provided with a dedicated earthing. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Provide dedicated & adequate size of earthing with proper identification for each circuit and ensure continuous earth path is back to main building intake. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have already done it. |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 9.03.2020 (CVV) : Each circuit is not provided with a dedicated earthing. 31-08-2021 on visit day Each circuit is not provided with a dedicated earthing. |

১২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Multiple connections of cables at busbar terminal and circuit breaker terminal are observed within distribution boards. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Rewire to i) Ensure each incoming supply to an MCB/MCCB has a dedicated supply from busbar. ii) Avoid the use of multiple cables on outgoing side of MCBs/MCCBs. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will provide it. |
| অগ্রাধিকার | প্রয়োজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২০-১২-২০১৬ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 9.03.2020 (CVV) : Multi looping of wiring at circuit breakers.31-08-2021 on visit day Multi looping of wiring at circuit breakers |

১৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Wooden boxes are used for switch controls. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Replace wooden boxes and panels with metal clad construction for mounting the switch controls. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have already done it. |
| অগ্রাধিকার | প্রয়োজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 9.03.2020 (CVV) : Wooden boxes are not used for switch controls.31-08-2021 on visit day Wooden boxes are not used for switch controls. |

১৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Electrical cables are not sized according to capacity of circuit breakers |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Consult with a qualified electrical engineer and ensure all electrical wiring/cables are sized according to capacity of circuit breakers. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have already done it. |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 9.03.2020 (CVV) : Higher rated circuit breakers with lower rated wiring. 31-08-2021 on visit day Higher rated circuit breakers with lower rated wiring |

১৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Flexible cables are used for fixed wiring. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Avoid flexible cables for fixed wiring unless contained in an enclosure affording mechanical protection |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have already done it. |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 9.03.2020 (CVV) : Flexible cables are not used for fixed wiring. 31-08-2021 on visit day Flexible cables are not used for fixed wiring. |

১৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Cables joints are not made in proper way. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Ensure cable joints are made through porcelain/PVC connectors with PIB tape wound around joint in respect of conductivity, insulation and mechanical strength. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have already done it. |
| অগ্রাধিকার | প্রয়োজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 9.03.2020 (CVV) :Cables joints are made in proper way.31-08-2021 on visit day :Cables joints are made in proper way |

১৭. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Life safety loads (emergency lighting, exit signage) are not connected with emergency power system. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৭.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Provide emergency power connection for life safety loads (emergency lighting, exit signage, etc.) temporarily within 6 weeks and find out a permanent solution within 6 months. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have already done it. |
| অগ্রাধিকার | প্রয়োজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 9.03.2020 (CVV) :Existing life safety loads (emergency lighting and exit signage) are not connected with emergency power system.31-08-2021 on visit day Existing life safety loads (emergency lighting and exit signage) are not connected with emergency power system. |

১৮. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | All metal in the building are not connected to the building earthing system. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৮.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Connect all metal in the building to the building earthing system such as metal rebar in concrete, metal frame of building, or metal water pipe. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will provide the building earthing system. |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২০-১২-২০১৬ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 9.03.2020 (CVV) : Not all metal in the building is connected to the building earthing. 31-08-2021 on visit day Not all metal in the building is connected to the building earthing. |

১৯. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Lighting fixtures are not properly supported from the structure, and flexible cords used to support light fixtures have enough strength to carry the weight as well. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৯.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Ensure Lighting fixtures are supported from the structure properly and if flexible cords are used to support light fixture then make sure it has enough strength to carry the weight. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have already done it. |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 9.03.2020 (CVV) : Non-Flammable shades are used for light fittings. 31-08-2021 on visit day Non-Flammable shades are used for light fittings. |

২০. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Temperature differences of 21°C to 40°C were observed based on comparisons between component and ambient air temperatures .Probable causes are loose connection, over loading, multi cable at single point, rusted connection, use of improper lug, improper cable joint, improper cable bending, damage insulation, internal problem etc. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২০.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Make sure cables are not overloaded, properly terminated using proper lug, joints are made proper way, no rusted throughout the connection, proper cable bending, no insulation damage, single cable at single point etc. to avoid temperature rise. If necessary consult with a qualified engineer and replace cable or equipment. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | Completed. |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 9.03.2020 (CVV) : Thermographic scanning have not been conducted yet . 31-08-2021 on visit day Thermographic scanning have not been conducted yet |

২১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Electrical single line diagram and layout drawings are not available. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Have a qualified electrical engineer to develop an electrical layout diagram and an as-built single line diagram detailing key components and capacity of the electrical system. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will prepare SLD. |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০৪-০৮-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৪-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 9.03.2020 (CVV) : Electrical single line diagram and layout drawings are not available at site. But the factory has submitted the proposed SLD to DIFE for approval. 31-08-2021 on visit day Electrical single line diagram and layout drawings are not available at site. But the factory has submitted the proposed SLD to DIFE for approval. |

২২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Testing and inspection of insulation and earth resistance are not done. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Establish a periodical Insulation and earth resistance measurement program and record the related testing data. Also ensure that insulation resistance of power cable and earth pit resistance are $\geq 5 \text{ M}\Omega$ and $\leq 1 \Omega$ respectively. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will make a program. |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০৪-০৮-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৪-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 9.03.2020 (CVV) : No testing and inspection records of the electrical systems. 31-08-2021 on visit day No testing and inspection records of the electrical systems. |

২৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | The electrical switchgear and panel boards are not inspected. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Inspect electrical switchgear and panel boards on an annual basis to ensure that the equipment is in good working condition. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will prepare a program. |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০৪-০৮-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৪-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 9.03.2020 (CVV) : No inspection record for electrical switchgear and panel boards. 31-08-2021 on visit day No inspection record for electrical switchgear and panel boards. |

২৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | The generator room does not have fire rated wall and door. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Ensure the generator room has adequate fire separation from the production area/main building. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will provide the fire door. |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০৪-০৮-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৪-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 9.03.2020 (CVV) : The generator room is located at the ground floor of the factory building but does not have adequate fire separation. 31-08-2021 on visit day The generator room is located at the ground floor of the factory building but does not have adequate fire separation. |

২৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | The generator room is not properly ventilated. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide adequate means of ventilation for the generator room based on the installed equipment and ensure that ventilation does not impact on fire barriers, e.g. fire dampers. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | Completed. |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৪-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 9.03.2020 (CVV) : Inadequate ventilation of generator room.31-08-2021 on visit day Inadequate ventilation of generator room. |

২৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | The generator room is not appropriately sized in order to properly access the generator to perform routine maintenance activities. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Ensure appropriate generator room size in order to properly access the generator to perform routine maintenance activities. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | we will try to increase it. |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০৪-০৮-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৪-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 9.03.2020 (CVV) : The area for generator room is not designated properly. Access around the generator is not easy in order to perform routine maintenance activities.31-08-2021 on visit day The area for generator room is not designated properly. Access around the generator is not easy in order to perform routine maintenance activities |

২৭. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Cable entry and exit points are not properly sealed for the distribution boards. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৭.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Ensure distribution boards have no opening and all live internal components are concealed properly. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have already done it. |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৪-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 9.03.2020 (CVV) : Distribution Board not concealed.31-08-2021 on visit day Distribution Board not concealed. |

২৮. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Each applicable circuit is not provided with a dedicated neutral. There is no marking to identify neutral cable for specified circuit. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৮.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Provide dedicated & adequate size of neutral with proper identification for each circuit. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will provide it. |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০৪-০৮-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৪-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 9.03.2020 (CVV) : Each circuit is not provided with a dedicated neutral. 31-08-2021 on visit day Each circuit is not provided with a dedicated neutral. |

২৯. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | List and diagram of the circuits are not available for distribution boards. Also there are no means of identification mark for cables. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৯.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Ensure each distribution board is provided with a circuit list indicating current rating of circuit and size of fuse element/ breaker. Also ensure the means of identification (separate color coding, marking tape, tagging, or other approved means) of cable is provided as per circuit list.. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will prepare after SLD. |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০৪-০৮-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৪-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 9.03.2020 (CVV) : List and diagram of the circuits are not available for distribution boards.31-08-2021 on visit day List and diagram of the circuits are not available for distribution boards. |

৩০. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Mechanical guard is not provided for electrical wiring where necessary. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩০.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide adequate support or mechanical guards for electrical equipment and wiring where necessary. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will provide it. |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০৪-০৮-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৪-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 9.03.2020 (CVV) : Mechanical support is not provided for electrical wiring system in some locations.31-08-2021 on visit day Mechanical support is not provided for electrical wiring system in some locations. |

৩১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Stranded conductors are not provided with proper cable terminator (cable sockets, sleeve ferrules, etc.). |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide cable sockets for stranded conductors having a nominal cross-sectional area 6mm ² . or greater or solder together all strands at the exposed ends or are crimped using suitable sleeve or ferrules for stranded conductors having a nominal cross-sectional area less than 6mm ² . |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have already done it. |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৪-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 9.03.2020 (CVV) : Stranded conductors are provided with proper cable terminator (cable sockets, sleeve ferrules, etc.). 31-08-2021 on visit day Stranded conductors are provided with proper cable terminator (cable sockets, sleeve ferrules, etc.). |

৩২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Distribution boards are not marked separately for lighting and power circuit. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Install separate distribution boards for lighting and power circuits. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will provide it. |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০৪-০৮-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৪-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 9.03.2020 (CVV) : Lighting and receptacle (socket) circuits are not segregated. 31-08-2021 on viisit day Lighting and receptacle (socket) circuits are not segregated. |

৩৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Lightning protection system is not installed on the building. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Consult with an expert electrical engineer to review requirements, calculate risk index, prepare drawing etc. to make sure the building is secured against lightning. Also ensure following as per NTPA based on the building size. i) Air termination network vertical/horizontal conductors are appropriately spaced .ii) Appropriate numbers of down conductors are installed . iii) Resistance of earth conductor within limit ($\leq 10\Omega$). |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will install Lightning protection system soon. |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০৪-০৮-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৪-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 9.03.2020 (CVV) : Lightning protection system have not been installed in the building and they have contacted DIFE enlisted firm. 31-08-2021 on visit day Lightning protection system have not been installed in the building and they have contacted DIFE enlisted firm |