



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	ডেলাইট ক্যাশলস লি.
ঠিকানা	587 Solmaeid ( Hatibari ), Gulshan, Bhatara, Dhaka - 1212
কারখালার কোড	DHK157
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <b>বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন</b>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Panel door damaged/not present
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Repair broken/loose MCCB/MCB box.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-1): Panel door of distribution panel is not present. 21-12-2020 (CVV-2) Door of the distribution boards were found to be damaged and exposed

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No instruction for first aid to electrical shock
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	30-09-2020 ( CVV-1 ) : Instruction boards for first aid and artificial respiration are not located at required location. 21-12-2020 ( CVV-2 ) No instruction boards for first aid and electrical shock recuperation observed near distribution boards

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Access obstructed/barred
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove obstruction to ensure access to MDB/MCB Box
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	30-09-2020 ( CVV-1 ) : Distribution board is installed in such a way where access barred to operate the panel. 21-12-2020 ( CVV-2 ) Distribution boards does not adequate clearance

### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Distribution boards are not free of dirt and debris.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Isolate the panel from the electrical service and clean interior components from dust and debris. Seal all openings within the enclosure to prevent dust and debris from entering.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাপিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-1) : Distribution boards are not free of dirt and debris and openings within the distribution boards are not properly concealed. 21-12-2020 (CVV-2) Distribution boards were not vermin proof

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Visible burn marks
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Identify cause of burning inside distribution box and take remedial measures
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাপিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-1) : Burning mark is found inside the distribution board. 21-12-2020 (CVV-2) Burning signage observed in fuses and inside the distribution boards

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Connection without lug
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure well-dressed cabling with lugs
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	প্রযোজ্য লব
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-1): Cable connection without lug is found inside distribution panels. 21-12-2020 (CVV-2) Cables were connected without proper sized lugs or cable sockets

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Undressed messy wire inside
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace undressed messy wiring/cables
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-1): Undressed messy wire found inside the distribution panel. 21-12-2020 (CVV-2) No cable dressing observed in any of the distribution boards

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Body & door not earthed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide earthing to body & door
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-1): Body of distribution boards, including panel doors are not earthed. 21-12-2020 (CVV-2) Distribution boards were not earthed properly and door of the distribution boards were not grounded with the earthing system

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No clear identification mark on distribution board
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide clear identification mark on distribution board.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-1): No clear identification mark is found on distribution boards. 21-12-2020 (CVV-2) No clear identification mark provided for any distribution boards

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	MDB/SDB/SB or MCB installed on the wooden board
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install MDB/SDB/SB or MCB on metal board
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-1): Circuit breakers are mounted on wooden base without enclosure. 21-12-2020 (CVV-2) Distribution boards and circuit breaker are mounted on combustible material for e.g wood

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Live parts of machine or equipment exposed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Encase live machine and/or equipment parts
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	ধ্যায়জ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-1): Live parts of machine or equipment are exposed. 21-12-2020 (CVV-2) Electrical equipments are covered or encased properly for example covey belt of sewing machines or exhaust fan in boiler room

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Electric cables do not pass through service shaft or insulated conduits
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide service ducts or insulated conduits
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-1): Electric cables do not pass through service shaft or insulated conduits 21-12-2020 (CVV-2) No service shaft provided for the overhead service line

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Cables joints are not made in proper way.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure cable joints are made through porcelain/PVC connectors with PIB tape wound around joint in respect of conductivity, insulation and mechanical strength.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-1): Cables joints are not made in proper way. 21-12-2020 (CVV-2) Improper cable joints observed inside and outside the distribution boards

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lightning protection system is not installed on the building.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Consult with an expert electrical engineer to review requirements, calculate risk index, prepare drawing etc. to make sure the building is secured against lightning. Also ensure following as per NTPA based on the building size.i ) Air termination network vertical/horizontal conductors are appropriately spaced ii ) Appropriate numbers of down conductors are installed iii ) Resistance of earth conductor within limit ( $<=10\Omega$ ).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অঞ্চলিকার	৬ গ্রাম
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	30-09-2020 ( CVV-1 ) : Lightning protection system is not installed on the building. 21-12-2020 ( CVV-2 ) No lightning protection system installed on the roof top of the building

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Electrical single line diagram and layout drawings are not available.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Have a qualified electrical engineer to develop an electrical layout diagram and an as-built single line diagram detailing key components and capacity of the electrical system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অঞ্চলিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	30-09-2020 ( CVV-1 ) : Electrical single line diagram and layout drawings are not available at site. 21-12-2020 ( CVV-2 ) No electrical single line diagram and no electrical layout diagram available in the factory

## ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Un-terminated cables are found inside distribution boards.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Isolate/make safe all unused cables first and then remove from distribution boards. If necessary make sure cables are properly terminated at its point of termination using appropriate size and type of lug.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অঞ্চাকিতি অবস্থা	১ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৯-০৭-২০২২
অঞ্চাকিতি অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-1): Un-terminated cables are found inside distribution boards. 21-12-2020 (CVV-2) Un-terminated cables inside the distribution boards were not removed

## ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Electrical wirings are not properly supported.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure surface/exposed wiring are run either horizontally or vertically with proper mechanical support and avoid wiring at an angle or hanging way with improper support.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অঞ্চাকিতি অবস্থা	৬ দাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৮-০৯-২০২৩
অঞ্চাকিতি অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-1): Electrical wirings are not properly supported. 21-12-2020 (CVV-2) Cables were found to be hanging without proper mechanical support

## ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Naked lights in storage
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide cover on naked light.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অঞ্চলিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	21-12-2020 ( CVV-2 ) Lights were not covered in storage area.