



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	ডেকো গার্জেন্টস (ইন্ডাস্ট্রিজ) লিঃ
ঠিকানা	C/35, Section # 7, Mirpur Super Market, Mirpur, Dhaka
কারখালার কোড	DHK159
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---	------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Panel door damaged □ No instruction for first aid to electrical shock □ Cable ends not properly soldered or crimped □ Connection without lug □ Undressed messy wire inside □ Body & door not earthed □ Live parts of machine or equipment exposed □ Was not allowed to take sufficient pictures
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Repair broken/loose MCCB/MCB box. □ Provide duplicate earth leads. □ Provide earthing to body & door. □ Provide earth bar/neutral bar
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	On 21/12/2020: Panel doors have been repaired. Broken MCCB/MCB boxes have been repaired. Instruction for first aid to electrical shock is found on distribution boards. Cable ends are properly soldered in most of the boards. Cables are connected securely with lugs. Cables are dressed properly. Body and door is earthed. live machines and equipment parts are not covered. On 25/05/2021: Panel doors have been repaired. Broken MCCB/MCB boxes have been repaired. Instruction for first aid to electrical shock is found on distribution boards. Cable ends are properly soldered in most of the boards. Cables are mostly connected securely with lugs but some cables are seen connected without lugs. Cables are dressed properly. Body and door is earthed. But LT panel doors are not earthed. live machines and equipment parts are not covered.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Panel door damaged □ No instruction for first aid to electrical shock □ Cable ends not properly soldered or crimped □ Connection without lug □ Undressed messy wire inside □ Body & door not earthed □ Live parts of machine or equipment exposed □ Was not allowed to take sufficient pictures
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock □ Remove obstruction to ensure access to MDB/MCB Box □ Ensure well-dressed cabling with lugs □ Encase live machine and/or equipment parts
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধ্যাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	On 21/12/2020: Panel doors have been repaired. Broken MCCB/MCB boxes have been repaired. Instruction for first aid to electrical shock is found on distribution boards. Cable ends are properly soldered in most of the boards. Cables are connected securely with lugs. Cables are dressed properly. Boddy and door is earthed. live machines and equipment parts are not covered. On 25/05/2021: Panel doors have been repaired. Broken MCCB/MCB boxes have been repaired. Instruction for first aid to electrical shock is found on distribution boards. Cable ends are properly soldered in most of the boards. Cables are mostly connected securely with lugs but some cables are seen connected without lugs. Cables are dressed properly. Body and door is earthed. But LT panel doors are not earthed. live machines and equipment parts are not covered.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Electric cables do not pass through electrical insulated conduits <input type="checkbox"/> Undressed wiring/cables
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide electrical service shaft or insulated conduits <input type="checkbox"/> Replace undressed messy wiring/cables
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	On 21/12/2020: There is no service shaft in the building but electrical cables for distribution boards run through insulated conduits. Undressed cables have been repalced. On 25/05/2021: There is no service shaft in the building but electrical cables for distribution boards run through insulated conduits but cables in LT panel room re not covered and laid on floor without maintaining standard cable laying rules. Undressed cables have been repalced.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Lightning protection system not available
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide appropriate Lightning protection system. <input type="checkbox"/> Provide air termination network
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 21/12/2020: Lightning protection system is not available. On 25/05/2021: Lightning protection system is not available.