



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন  
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

|              |   |
|--------------|---|
| কারখানার নাম | ডেকো গার্মেন্টস (ইন্ডাস্ট্রিজ) লিঃ                    |
| ঠিকানা       | C/35, Section # 7, Mirpur Super Market, Mirpur, Dhaka |
| কারখানার কোড | DHK159  |
| কালার কোড    |   |

মূল্যায়নের ধরণ: **বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন** পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | <input type="checkbox"/> Panel door damaged <input type="checkbox"/> No instruction for first aid to electrical shock <input type="checkbox"/> Cable ends not properly soldered or crimped <input type="checkbox"/> Connection without lug <input type="checkbox"/> Undressed messy wire inside <input type="checkbox"/> Body & door not earthed <input type="checkbox"/> Live parts of machine or equipment exposed <input type="checkbox"/> Was not allowed to take sufficient pictures |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

১.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | <input type="checkbox"/> Repair broken/loose MCCB/MCB box. <input type="checkbox"/> Provide duplicate earth leads. <input type="checkbox"/> Provide earthing to body & door. <input type="checkbox"/> Provide earth bar/neutral bar  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | চলমান  |
| মন্তব্য                | On 21/12/2020: Panel doors have been repaired. Broken MCCB/MCB boxes have been repaired. Instruction for first aid to electrical shock is found on distribution boards. Cable ends are properly soldered in most of the boards. Cables are connected securedly with lugs. Cables are dressed properly. Body and door is earthed. live machines and equipment parts are not covered. On 25/05/2021: Panel doors have been repaired. Broken MCCB/MCB boxes have been repaired. Instruction for first aid to electrical shock is found on distribution boards. Cable ends are properly soldered in most of the boards. Cables are mostly connected securedly with lugs but some cables are seen connected without lugs. Cables are dressed properly. Body and door is earthed. But LT panel doors are not earthed. live machines and equipment parts are not covered. |

২. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | <input type="checkbox"/> Panel door damaged <input type="checkbox"/> No instruction for first aid to electrical shock <input type="checkbox"/> Cable ends not properly soldered or crimped <input type="checkbox"/> Connection without lug <input type="checkbox"/> Undressed messy wire inside <input type="checkbox"/> Body & door not earthed <input type="checkbox"/> Live parts of machine or equipment exposed <input type="checkbox"/> Was not allowed to take sufficient pictures |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

### ২.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | <input type="checkbox"/> Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock <input type="checkbox"/> Remove obstruction to ensure access to MDB/MCB Box <input type="checkbox"/> Ensure well-dressed cabling with lugs <input type="checkbox"/> Encase live machine and/or equipment parts   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | প্রয়োজ্য নয়  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | চলমান  |
| মন্তব্য                | <p>On 21/12/2020: Panel doors have been repaired. Broken MCCB/MCB boxes have been repaired. Instruction for first aid to electrical shock is found on distribution boards. Cable ends are properly soldered in most of the boards. Cables are connected securedly with lugs. Cables are dressed properly. Boddy and door is earthed. live machines and equipment parts are not covered. On 25/05/2021: Panel doors have been repaired. Broken MCCB/MCB boxes have been repaired. Instruction for first aid to electrical shock is found on distribution boards. Cable ends are properly soldered in most of the boards. Cables are mostly connected securedly with lugs but some cables are seen connected without lugs. Cables are dressed properly. Body and door is earthed. But LT panel doors are not earthed. live machines and equipment parts are not covered.</p> |

### ৩. পর্যবেক্ষণ

|                           |   |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | ☐ Electric cables do not pass through electrical insulated conduits ☐ Undressed wiring/cables |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

### ৩.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | ☐ Provide electrical service shaft or insulated conduits ☐ Replace undressed messy wiring/cables   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | চলমান  |
| মন্তব্য                | On 21/12/2020: There is no service shaft in the building but electrical cables for distribution boards run through insulated conduits. Undressed cables have been repalced. On 25/05/2021: There is no service shaft in the building but electrical cables for distribution boards run through insulated conduits but cables in LT panel room re not covered and laid on floor without maintaining standard cable laying rules. Undressed cables have been repalced. |

### ৪. পর্যবেক্ষণ

|                           |   |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | ☐ Lightning protection system not available |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

### ৪.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Provide appropriate Lightning protection system. ☐ Provide air termination network  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি  |
| মন্তব্য                | On 21/12/2020: Lightning protection system is not available. On 25/05/2021: Lightning protection system is not available. |