



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	ব্যালি কট্টল
ঠিকানা	A-99, Road #02, BSCIC Industrial Area, Fatullah, Narayanganj
কারখালার কোড	NRY041
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন

পর্যবেক্ষণের তারিখ: ১৭-০৮-২০২৪

১. পর্যবেক্ষণ

গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন	High overstress have been found in Central and edge columns.
কাপ	
আবেদনে	
কাটাশনি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Area of overstress columns should not be used for storage. Reduce live load to 20 psf from all floors of grid C/3 to D/4 in the west portion of the building.
স্থানিক	
তথ্যসূত্র	
কার্যক্রমাবলী	
কার্যক্রম	Load will not be taken above 20 psf in Storage area at all floors of the identified portion and we will not storage until DEA is completed.
অভ্যর্থকর্তা	বাবলুয়া
ঠিকানা	০৬-৬২-২০৬৬
সময়সীমা	
সংযোগিত	০১-০১-১৯৯০
সময়সীমা	
অভ্যর্থকর্তা	
অবস্থা	সংলগ্নিত
মুক্তব্য	17-08-2020, they did not maintain about load at any floor. CVV01: 13-Sep-2021 Load plan has not been implemented yet.

১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Engineer to review design loads and column stresses in the areas identified above.
স্থানিক	
তথ্যসূত্র	
কার্যক্রমাবলী	
কার্যক্রম	Agreement with DEA firm has been done & they will take action accordingly.
অভ্যর্থকর্তা	
ঠিকানা	০৬-৬২-২০৬৬
সময়সীমা	
সংযোগিত	-
সময়সীমা	
অভ্যর্থকর্তা	
অবস্থা	সংলগ্নিত
মুক্তব্য	17-08-2020, they showed us an agreement paper but no work start around 2.5 years. CVV01: 13-Sep-2021 The factory authority has not prepared DEA.

১.৩. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Verify in situ concrete stresses either by cores (100mm diameter) or existing cylinder strength data for all the columns or cores from a minimum of 4 non-critical columns.
স্থানিক	
তথ্যসূত্র	
কার্যক্রমাবলী	
কার্যক্রম	DEA firm will start their activity soon
অভ্যর্থকর্তা	
ঠিকানা	০৬-৬২-২০৬৬
সময়সীমা	
সংযোগিত	-
সময়সীমা	
অভ্যর্থকর্তা	
অবস্থা	সংলগ্নিত
মুক্তব্য	17-08-2020, they already done core test but did not show us any test report. CVV01: 13-Sep-2021 During inspection evidence of core cutting has been found. But no test report has been found

১.৪. কার্যক্রম

কার্যক্রম	A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced. See attached Scope at Chapter 6.
স্থানিক	
তথ্যসূত্র	
কার্যক্রমাবলী	
কার্যক্রম	DEA firm will commence their activity soon
অভ্যর্থকর্তা	
ঠিকানা	০৬-৬২-২০৬৬
সময়সীমা	
সংযোগিত	-
সময়সীমা	
অভ্যর্থকর্তা	
অবস্থা	সংলগ্নিত
মুক্তব্য	17-08-2020, DEA firm have no activity. CVV01: 13-Sep-2021 The factory authority has not prepared DEA.

১.৫. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
স্থানিক	
তথ্যসূত্র	
কার্যক্রমাবলী	
কার্যক্রম	Load plan will be produced and actively managed after completing DEA.
অভ্যর্থকর্তা	
ঠিকানা	১৭-০১-১৯০০
সময়সীমা	
সংযোগিত	-
সময়সীমা	
অভ্যর্থকর্তা	
অবস্থা	সংলগ্নিত
মুক্তব্য	17-08-2020, they have not any load plan. CVV01: 13-Sep-2021 Load plan has not been implemented yet.

১.৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	A Detail Engineering Assessment of Factory to be completed.
স্থানিক	
তথ্যসূত্র	
কার্যক্রমাবলী	
কার্যক্রম	DEA firm will start their activity soon
অভ্যর্থকর্তা	
ঠিকানা	১৭-০১-১৯০০
সময়সীমা	
সংযোগিত	-
সময়সীমা	
অভ্যর্থকর্তা	
অবস্থা	সংলগ্নিত
মুক্তব্য	17-08-2020, DEA firm not start. CVV01: 13-Sep-2021 The factory authority has not prepared DEA.

১.৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Continue to implement load plan.
স্থানিক	
তথ্যসূত্র	
কার্যক্রমাবলী	
কার্যক্রম	Load plan will be produced and actively managed after completing DEA.
অভ্যর্থকর্তা	
ঠিকানা	১৭-০১-১৯০৬
সময়সীমা	
সংযোগিত	-
সময়সীমা	
অভ্যর্থকর্তা	
অবস্থা	সংলগ্নিত
মুক্তব্য	17-08-2020, they have not any load plan. CVV01: 13-Sep-2021 Load plan has not been implemented yet.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Water ponding has been found on the roof top due to lack of proper drainage and slope in the roof. The source of water was over flow of water reservoir and rain water.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Engineer to inspect whether waterproofing material is applied or where it can be maintained. For both durability and serviceability, waterproofing on the roof slab is recommended. Moreover the roof slab drainage system and leakage of pipes should be investigated.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will take engineer. He will take action properly and we will complete.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	17-08-2020, they will not take any engineer to take actions. G21:G22 CVV01: 13- Sep-2021 No corrective action plan has been taken yet to repair those maintainance work.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dampness has been found in the wall. The source of dampness is ingress of rain water from outside.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remedial action to be undertaken to prevent the seepage of water from pipes and other sources.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Remedial action will be taken to prevent the seepage of water from pipes and other sources according to the instruction of an Engineer.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকিকির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	17-08-2020, they not take any action to prevent seepage water. CVV01: 13-Sep-2021 No corrective action plan has been taken yet to repair those maintainance work.

৩.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	A qualified structural engineer should be involved for maintenance by correcting the identified issues.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Qualified engineer should be involved and taken action properly.
অঞ্চাকিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	-
অঞ্চাকিকির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	17-08-2020, no engineer found at factory when visit the factory. CVV01: 13-Sep-2021 No corrective action plan has been taken yet to repair those maintainance work.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exposed rebar was found
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide protective coating to cover the exposed rebar from corrosion. Carry out ongoing maintenance works.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Protective coating work will be started soon to cover the exposed rebar from corrosion by direction of qualified engineer.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	17-08-2020, they already cut maximum portion of exposed reber but some portion now resent. CVV01: 13-Sep-2021 During inspection the factory authority has already cut maximum portion of exposed reber but some portion now resent.