

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	বেষ্ট স্টাইল কম্পোজিট লিমিটেড, ইউনিট-০১
ঠিকানা	Azad plaza bhaban, Israfil sarkar road, Fatullah, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY043
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ	ল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন পর্ববেক্ষণের তারিখ: –		
১. পর্ববেষ্ণণ			
्राध्यम् । flo	ocation– Ground floor The maximum travel di bor to the nearest emergency exit is 32 Mete MG guideline.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন		
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and de exceed the maximum travel distance than t		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed	to complete within timeline.	
<u>অগ্রা</u> খিকার	া ৬ সপ্তাহ		
চুডান্ত সমশ্রসীমা	09-02-508		
সংশোধিত সময়সীমা	%-0P-3033		
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য	The factory did not prepare proper plan and to exceed the maximum travel distance and remedeiation work.		

পর্যারেজ্য । পার্বাপশ্ব	Location – Ground floor The maximum travel distance from any location of the ground floor to the nearest emergency exit is 32 Meter & does not meet the requirement of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্শক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Months, Implement the plan and design for one more exit to meet the requirements of the RMG guideline.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্শক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.	
অগ্রাধিকার	৬ মাস	
চুডান্ড সময়সীমা	26-07-5071	
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2029	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য	The factory did not implement the plan and design for one more exit to meet the requirements of the RMG guideline.	

৩. প্রবেশ্ব	৩. প্রবিশ্বন		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফ	Location – All emergency exit route doors The exit doors in the egress route are wooden & sliding type doors / collapsible security gate and do not open in the direction of the travel.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			

.১. কার্যক্রম		
	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্যথানার কার্যক্রম	Implemented	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-5055	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	Replacing all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel is in progress.	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ	Location – All emergency exit route doors The exit doors in the egress route are wooden & sliding type doors / collapsible security gate and there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	i

	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	from the side they serve without the use of a key.
<u>- ৮ বুব</u> কার্যথানার কার্যক্রম	Implemented
<u>শ্র্রা</u> শ্র্রা	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সম্প্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	\$&-0₽-5055
মগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
	Removing all locking device from all egress door is in progress.

4	V. 11(17/1	
Г		
	পরিদর্শন	Location – 2nd floor exit – 02 The minimum width of emergency exits is 0.84 meter at
	পর্ববেষ্ষণ	2nd floor exit-2 which does not meets the requirement of RMG guideline.
	ক্যাপ	
	<u>আইটেম</u>	
	ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan & design for exit door. – Minimum clear width should be 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	0.00-0.20-20.20
সংশোধিত সম্যুসীমা	%€-0B-2022
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	Preparation of proper plan & design for exit door with minimum clear width of 0.9 meter is in progress.

পরিদর্শন Location – 2nd floor exit – 02 The minimum width of emergency exits is 0.84 meter at পর্যবেষ্কণ 2nd floor exit – 2 which does not meets the requirement of RMG guideline.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাউাগনি

৬.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 months, Install exit door as per plan and design. – Minimum clear width কাৰ্যক্ৰম should be 0.9 meter. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড 76-05-3059 সময়সীমা সংশোধিত 08-05-2029 সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা Installation of exit door as per plan and design with minimum clear width of 0.9 মন্তব্য meter is in progress.

٩	।. পর্যবেষ্ণ	ৰ্
	পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location– Both stair Handrail is provided in one side of staircases.
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
	৭.১. কার্	ক্রম
	l — .	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0 0m measured from

ים. זיו ושייו	o. 11 Hz-1	
เสาเรเพาณ	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্য্থানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ত সময়সীমা	o⊚-o>-₹o\$&	
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-₹0₹₹	
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য	Factory did not provide handrails on both side of each stairway.	

পর্যারেজ্য । পার্বাপশ্ব	Location – Both stair Wooden & sliding type doors / collapsible security gates are installed, which are without self closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
<u> অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সম্বসীমা	o⊚-o>-२o১⊌
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	Installation of outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses is in progress.

C	יקדר זרור אני	1
ı		
	পরিদর্শন	Location – Stair – 02 Stair – 02 (east side) is not free of permanent obstacles the stair
	পর্ববেষ্কণ	way is obstacles by brick wall.
	ক্যাপ	
	আইটেম	
	ক্যাটাগরি	
1		·

.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্শক্ৰম	Direct route of access to required exits should be provided through stairway which are maintained free of obstructions.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	Implemented	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	Factory has provided direct route of access to required exits through stairway which are maintained free of obstructions.	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location – Both Stairs Stairways are not finished directly to outside or via a fire separated corridor, stairways are finished at ground floor near to generator room which are not fire separated construction.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্বক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for fire rated barrier for 2 hour fire rating separated corridor with 1.5 hrs fire rated door at ground floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	<u> </u>
কারখানার কার্বক্রম	Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	09-02-2028
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	Preparation of proper plan and design for fire rated barrier for 2 hour fire rating separated corridor with 1.5 hrs fire rated door at ground floor is in progress.

ડ ડ. યન(નશ્કન	
পরিদর্শ পর্ববে	Location – Both Stairs Stairways are not finished directly to outside or via a fire separated corridor, stairways are finished at ground floor near to generator room which are not fire separated construction.
ক্যাপ আইটে ক্যাটাণ	ম বি

১.১. কাৰ্শক্ৰম		
কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Months, All stairway to have direct access to outside of the factory building, which requires 2 hour fire rated construction with 1.5 hrs fire rated door at ground floor for fire separated corridor.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস	
চুডান্ত সময়সীমা	₹%-0%-₹0%9	
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2020	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য	Providing all stairway to have direct access to outside of the factory building is in progress.	

পৰিদৰ্শন Location – Ground floor Final evacuation route of building is not protected with fire প্ৰব্বেষ্ণ্যন rated construction at generator room, which is located adjacent to final exit. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি

১২.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কারখানার	Initiative has been taken and agreed to complete within timeline
কাৰ্যক্ৰম	Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	09-02-2028
সংশোধিত সমশ্রসীমা	2.6. − o.β. − ≤ o.≤ ≤
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	Preparation of proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room is in progress.

১৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন	Location – Ground floor Final evacuation route of building is not protected with fire
পর্ববেষ্ণণ	rated construction at generator room, which is located adjacent to final exit.
ক্যাপ	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	₹ % – 0 % – ₹ 0 % 9
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	Providing 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room is in progress.

পৰিদৰ্শন Location – 1st floor In the 1st floor warehouse area is not fire separated from the rest of পৰ্যবেষ্ণন the operational area.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগৰি

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 2 hours fire rated construction with 1.5 hours fire rated door at 1st floor warehouse area for fire separation from others operational area.
সুপারিশের তথ্যসত্র	
<u> </u>	
কার্খানার	Warehouse will shifted and agree to completed within timeline.
কাৰ্যক্ৰম	warehouse will stiffled and agree to completed within tiffeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	0 @ - 0 % - 2 0 % &
সংশোধিত সময়সীমা	%(-0b-2022
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	Preparation of proper plan and design for 2 hours fire rated construction with 1.5 hours fire rated door at 1st floor warehouse area for fire separation from others operational area is in progress.

১৫. পর্যবেষ্ষণ

পৰিদৰ্শন Location – 1st floor In the 1st floor warehouse area is not fire separated from the rest of পৰ্যবেষ্ণণ the operational area.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Provide 2 hours fire rated construction with 1.5 hours fire rated door at 1st floor warehouse area for fire separation from others operational area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Warehouse will shifted and agree to completed within timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	₹ % − 0 % − ₹ 0 % 9
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	Providing 2 hours fire rated construction with 1.5 hours fire rated door at 1st floor warehouse area for fire separation from others operational area is in progress.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Location – 2nd & 3rd floor 01 no. boiler (water capacity 1000 liter) is located at adjacent of finishing section at 3rd floor & another boiler (water capacity 200 liter) is located at adjacent of office area & prayer room which is not fire separated.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

	Within C. Warder Brown and a state of the first transfer and the state of the state
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at 2nd & 3rd floor boiler room, which are located at the adjacent to operational area.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড সময়সীমা	0.00-0.20-20.20
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-2022
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	Preparation of proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at 2nd & 3rd floor boiler room, which are located at the adjacent to operational area is in progress.

১৭. পর্ববেঃ	১৭. পর্ববেষ্ফর্ণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক	Location – 2nd & 3rd floor 01 no. boiler (water capacity 1000 liter) is located at adjacent of finishing section at 3rd floor & another boiler (water capacity 200 liter) is located at adjacent of office area & prayer room which is not fire separated.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ì	

১৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at 2nd & 3rd floor boiler room, which are located at the adjacent to operational area.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	₹ 6 - 0 % - ₹ 0 % 9
সংশোধিত সময়সীমা	o 8 − o 5 − ₹ o ₹ @
অগ্রগতির অবস্থা	
ম ন্তব্য	Providing 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at 2nd & 3rd floor boiler room, which are located at the adjacent to operational area is in progress.

পৰিদৰ্শন Location–All evacuation pathways Emergency lighting is provided for evacuation পৰ্শবেষ্ণন pathway but in each floor only 01 light is provided which is not sufficient. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

১৮.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back—up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Implemented
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	7.6. − o.β. − ≤ o.≤ ≤
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Installation of sufficient emergency lighting with power back-up supply & illumination in the egress paths, is in progress.

১৯. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন	Location - All evacuation stairways Evacuation stairways are not provided emergency
পর্ববেষ্ণণ	lighting.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Implemented
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	%€-0₽-2022
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Installation of sufficient emergency lighting with power back-up supply $\&$ illumination in all the stairway, is in progress.

Location – Ground floor The factory has not implemented automatic detection system, পরিদর্শন only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.

ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২০.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with কাৰ্যক্ৰম automatic fire alarm. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত 09-05-2056 সমশ্বসীমা সংশোধিত 26-09-5055 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা Producing design and plan for automatic detection system with automatic fire মন্তবা alarm is in progress.

Location – Ground floor The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation প্ৰব্ৰেষ্ণ sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.

২১.১. কার্যক্রম কাৰ্যক্ৰম Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm. সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চডান্ড 26-07-5079 **मेमग्रमीमा** সংশোধিত 08-05-2029 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য Installation of automatic detection system with automatic fire alarm is in progress.

২২. পর্যবেষ্ণণ

আইটেম ক্যাটাগরি পরিদর্শন Only 6 no. of manual activation points are installed in one exit gate at each floor . In পর্যবেষ্কণ another exit gate at each floor no call point are installed yet.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাড়াগরি

কাৰ্শক্ৰম	Install Manual activation call point at all exit routes
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
<u> অগ্রাধিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমর্মীমা	o⊚-o>-₹o\$&
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	Factory did not install Manual activation call point at all exit routes

২৩. পর্ববেষ্ষণ প্রিদর্শন Location- All floor Total 06 nos of Standalone smoke detectors are provided in the পর্যবেষ্কণ factory which is not sufficient ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ২৩.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার Implemented কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত **मेमग्रमीमा** সংশোধিত \$&-0₽-3033 সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা Providing adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building, is মন্তব্য in progress.

পৰিদৰ্শন The factory has no provision to periodically checking manual fire alarm, and call point পৰ্শবেষ্কণ system. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

২৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system
.,,,,	periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	Initiative has been taken and assessed to consulate within time line.
কাৰ্যক্ৰম	Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ত	
<u> </u>	o 9 − o b − 2 o 3 b
সংশোধিত	
সময়সীমা	02-02-2940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
	Factory management did not check alarm call points, alarm & detection system
মন্ত ব্য	periodically and maintain the record properly.
	lb

২৫. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন Location – All floor 10 nos. of CO2 type, 20 nos. of ABC type, 1 no. of foam type fire পর্যবেষ্কণ extinguishers are provided & properly tagged which are not sufficient.
ক্যাপ
আইটেম

২৫.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	Provide sufficient number of fire extinguisher at all floor production area and to keep the record for re filling & properly tagged.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্ৰসীমা	02-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Providing sufficient number of fire extinguisher at all floor production area and to keep the record for re filling & properly tagged is in progress.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আই(টম	
<u>ক্যাটাগরি</u>	f

২৬.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan tfor dedicated fire pump with কাৰ্যক্ৰম alternate backup power supply. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline. **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড 09-05-2056 সময়সীমা সংশোধিত \$6-0P-3033 সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা Factory management did not prepare proper design and plan tfor dedicated fire মন্তব্য pump with alternate backup power supply.

-	২৭. গ্ৰ (বৃষ্ণুণ	
	পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ No dedicated fire pump is available for fire fighting.	
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্বসীমা	26-07-507
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2020
অগ্রগতির অবস্থা	
MPX <ii< td=""><td>Factory management did not install dedicated fire pump with alternate backup power supply.</td></ii<>	Factory management did not install dedicated fire pump with alternate backup power supply.

পরিদর্শন The water throw of jet is around 5 ft distance. Hose pipe water pressure is lower than পর্যবেষ্ষণ the minimum requirement of RMG guideline.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২৮.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড 56-07-5070 *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 08-02-2029 **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির অবস্থা Factory management did not install first aid hose pipe with minimum pressure of মন্তব্য 200 KPa.

. 11(1791	
-	
রিদর্শন বিবেষ্ফণ	ose pipe performance is not being checked periodically and tagged properly.
লাপেকণা লাপ	
াইটেম	
:: গ্রাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যত্ৰ	চম
কাৰ্যক্ৰম	The hose pipe performance should be checked periodically and properly tagged.
শাসক্রশ সুপারিশের	1 1 1 2 3
পুশানশেন ভখ্যসূত্র	
কারখানার কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
<u> </u>	09-08-20%
সংশোধিত	02-02-2290
সময়সীমা	3 3 3 0 1 °
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	Factory management has checked and tagged hose pipe performance periodically.

৩০. পর্ববেষ্ণণ

২১ পর্যবেষ্কণ

পরিদর্শন Factory has 35000 liter overhead water capacity only for fire purpose which is পর্যবেষ্ণণ connected to hose for fire fighting.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাড়াগরি

৩০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for
	firefighting operation.
সুপারিশের	
<u>ভূখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline
কাৰ্যক্ৰম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	0 9 - 0 % - 2 0 % 6
प्रभेश मीमा	
সংশোধিত	M 61 2622
সময়সীমা	%€-0₽-5055
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
	Factory management did not prepare plan and design for dedicated water storage
মন্ত ব্য	tank for firefighting operation.
	team for mongricing operation.

৩১. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন Factory has 35000 liter overhead water capacity only for fire purpose which is পর্যবেষ্কণ connected to hose for fire fighting.
ক্যাপ

আইটেম ক্যাটাগরি

৩১.১. কাৰ্যক্ৰম

<u></u>
Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
৬ মাস
36-07-3074
08-0%-203@
08-02-4048
Factory management did not provide dedicated storage tank for firefighting
operation.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Location– Generator Room Visual fire alarm is not placed at Generator Room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ı

১২.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Visual fire alarm should be place at Generator room.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	09-05-2059
সংশোধিত সমশ্রসীমা	7.6. − o.β. − ≤ o.≤ ≤
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	Factory management did not place visual fire alarm at Generator room.

\mathbf{v}	<u>ভ. </u>	Φ*
Ι.		
	পবিদর্শন	Factory has two boiler (capacity 1000 liter & 200 liter) located at 2nd floor & 3rd floor, for the 1000 liter capacity boiler has boiler license but for 200 liter gas boiler has
П	OCTOBER OF	floor, for the 1000 liter capacity boiler has boiler license but for 200 liter gas boiler has
	শ্ব(বঞ্চণ	no boiler license.
	ক্যাপ	
	আইটেম	
Ш	ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কারখানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	0.00-0.2-5.0.2.6
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-₹0₹₹
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	Factory management did not obtain the boiler license from the proper issuing authority.