

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	আকবাহ ডে্পেস লি.
ঠিকানা	75/B, Sagorica Complex, CDA Market, Pahartoli, Chattogram
কারখানার কোড	CHT004
কালার কোড	

ল্যা্যানের ধরণ: অন্নি মুল্যাারন পর্বাবেষ্ফাণের তারি		
১. পর্ববেষ্ফণ	. পর্ববেক্ষণ	
अर्थात्वस्य M	ocation – Sewing section (2nd Floor) Minimum inimum width of passage way is 1.0 meter, w equirement of width of aisle as per RMG guide	hich is violating the minimum
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	1	
কাৰ্যক্ৰম সুপাৰিশেৰ	The minimum clear width of the pathway sh	ould be 0.9 meter
ভিখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম	We have completed the issue.	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
মন্তব্য	on 1.11.2020: Passage way found less than rare less than 0.9m. Observation from visit d 0.9m.	

২. পর্যবেষ্ণণ

	Location – All exit doors in egress route Most of the exit doors in the egress route are
পর্ববেষ্ণণ	sliding / collapsible security gate and do not open in the direction of the travel.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের	
<u>ভূখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার কার্বক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	76-25-207d
সংশোধিত সময়সীমা	(90−09−₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	on 1.11.2020: Collapsible gates found on every exits. 02.02.2021:They have not replaced any existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Observation from visit date 3.6.2021: Collapsible gates found on every exits.

৩. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন	Location – All exit doors in egress route Most of the egress doors are sliding type and
পর্ববেষ্ণণ	there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	76-75-5070
সংশোধিত সমশ্রসীমা	©0-09-2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্র্যনি
মন্তব্য	on 1.11.2020: Locking feature found on every exits. 02.02.2021: They have not removed any locking devices. Observation from visit date 3.6.2021: Locking feature found on every exits.

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন
পর্ববেষ্ণণ

Location – Both stairs At 2nd floor, 500 nos. of occupants, the requirement of total width of stair is 4 meter considering 8 mm per person. However the factory has total width of stair is 2.7 meter, which is not fulfill the requirement of RMG guideline.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan & design for another staircase. – Minimum clear width should be 0.9 meter. Or rearrange the occupant load, which is not excedd the 337 no. of occupant.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	76-75-5070
সংশোধিত সময়সীমা	\® 0 − 0 9 − ₹ 0 ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বনি
<u> মন্তব্য</u>	on 1.11.2020: No initiative taken yet. 02.02.2021:No initiative has taken yet. Observation from visit date 3.6.2021:No initiative taken yet.

৫. পর্যবেষ্ফণ

or Greater	Location – Both stairs At 2nd floor, 500 nos. of occupants, the requirement of total
নার্থনে ত্র	width of stair is 4 meter considering 8 mm per person. However the factory has total
14(44)	Location – Both stairs At 2nd floor, 500 nos. of occupants, the requirement of total width of stair is 4 meter considering 8 mm per person. However the factory has total width of stair is 2.7 meter, which is not fulfill the requirement of RMG guideline.
ATTO:	

ক্যান আইটেম ক্যাটাগরি

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install another staircase as per plan and design. – Minimum clear width should be 0.9 meter.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	76-75-5074
সংশোধিত সমশ্রসীমা	7P-75-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	on 1.11.2020: No initiative taken yet.02.02.2021:No initiative has taken yet. Observation from visit date 3.6.2021:No initiative has taken yet.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ <u>ড</u> ণ	Location – Both stairs Only one side handrail is provided on both side staircase.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰম	.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্য্থানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা	76-75-507d	
সংশোধিত সময়সীমা	७ ०−०٩−२०२२	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি	
মন্তব্য	on 1.11.2020: Only one sided handrail provided. 02.02.2021:stair have only one side handrails. Observation from visit date 3.6.2021:Only one sided handrail provided.	

Г		
	পরিদর্শন	Location – Both stairs Sliding / collapsible security gate are installed, which are without
	পর্যবেষ্ষণ	self closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing door.
	ক্যাপ	
	<u>আইটেম</u>	
	ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
<u> শগ্রাখিকার</u>	৬ সপ্তাহ
হুডান্ড সময়সীমা	76-75-5071
সংশোধিত সময়সীমা	৩০-০৭-२०२२
মগ্রগতির মবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
ন ন্তব্য	on 1.11.2020: Collapsible gates found on every exits 02.02.2021: Collapsible gate found on every exits. Observation from visit date 3.6.2021:Collapsible gates found on every exits.

৮. পর্ববেষ্ণণ

৭. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন	Location – Sewing Section (2nd Floor) Aisle marking & exit signage is not provided at
পর্ববেষ্ণণ	2nd floor sewing section as well as exit sign is not posted above exit doors.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

,			
৮.১. কাৰ্যক্ৰম	.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্শক্ৰম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification. –Signage should be uniform		
সুপারিশের			
তথ্যসূত্র কারখানার			
কাৰ্যক্ৰম	We have completed the issue.		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়		
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940		
<u>অগ্রগতির</u>	চলমাল		

13.2.2020:Illuminated exit sign found in all exit.No directional sign found during

inspection.Exit clearly marked.02-07-2020:same as previous. on 1.11.2020: Same as previous. 02.02.2021::Illuminated exit sign found in all exit.No directional sign

found during inspection. Observation from visit date 3.6.2021:Illuminated exit sign

found in all exit. No directional sign found during inspection.

৯. পর্যবেষ্ণণ

অবস্থা

মন্তব্য

চলমান

~
পরিদর্শন
পর্যবেষ্ষণ

Location - All floors The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৯.১. কাৰ্যক্ৰম

७.३. भारकन		
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm.	
সুপারিণ তথ্যসূত্র	ার	
কার্থান কার্যক্রম	we have not taken action but it will be implemented within final timeline.	
<u>অগ্রা</u> খিব	স্বাৰ ৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সী	(6 (2 20)0	
সংশো ^{হি} সমশ্বসী	¶ [∞] °-°4-₹°₹₹	
অগ্রগতি অবস্থা	র চলমাল	
মন্তব্য	13.2.2020:Factory has submitted required design drawing in dife.Design drawing reviewed by taskforce.Some correction found.02-07-2020:same as previous. on 1.11.2020:Consultency firm didn tresubmitted yet. 02.02.2021::Factory has submitted required design drawing in dife.Design drawing reviewed by taskforce. Observation from visit date 3.6.2021:Factory has submitted required design drawing in dife.Design drawing reviewed by taskforce.Some correction found.02-07-2020:same as previous.	

১০. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন

Location - All floors The factory has not implemented automatic detection system, only গ্রান্থশাল stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	26-25-5029
সংশোধিত সময়সীমা	2P-25-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	on 1.11.2020: No initiative taken yet. 02.02.2021:02.02.2021:No initiative has taken yet. Observation from visit date 3.6.2021: No initiative taken yet.

১১. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Location – All floors Total 5 nos of standalone smoke detectors were provided for all পর্শবেষ্কণ floors ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
কাশক্রম	·
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	26-75-507d
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	७ ०−० १ −२०२२
সমশ্বসীমা	90-01-2022
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্যনি
অবস্থা	O
<u>য়ন্ত্ররা</u>	on 1.11.2020: No initiative taken yet. 02.02.2021:No initiative has taken yet.
মন্তব্য	Observation from visit date 3.6.2021: No initiative taken yet.

১২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন The factory has not periodic checking of detection system, not maintaining record পর্যবেষ্কণ properly ক্যাপ আইটেম

১২.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্যাটাগরি

কাশক্রপ	Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	76-75-507d
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	on 1.11.2020: No initiative taken yet. 02.02.2021:No initiative has taken yet. Observation from visit date 3.6.2021: No initiative taken yet.

১৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ	
আখ্রেন ক্যাটাগরি	r

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with কাৰ্যক্ৰম alternate backup power supply. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার We have not taken action but it will be implemented within final timeline. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড 26-25-5029 সময়সীমা সংশোধিত 90-09-2022 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা 13.2.2020: Factory has submitted required design drawing in dife. Design drawing reviewed by taskforce. Some correction found. 02-07-2020: same as previous. on 1.11.2020:Consultency firm didn tresubmitted yet. 02.02.2021::Factory has মন্তব্য submitted required design drawing in dife. Design drawing reviewed by taskforce. Observation from visit date 3.6.2021:Factory has submitted required design drawing in dife. Design drawing reviewed by taskforce. Some correction found.02-07-2020:same as previous.

28	১৪. পর্ববেক্ষণ		
	-6-4-1		
1 1	পারদশন Να	o dedicated fire pump is available for fire fighting.	
$ \downarrow$	প্ৰথবেষ্ক্ৰণ 🗀	, accidence in a partiple available for the rightning.	
П	ক্যাপ		
	আইটেম		
	ক্যাটাগরি		
١.	'		
[১৪.১. কাৰ্যত্ৰ	ম	
lt			_
Ш	কাৰ্শক্ৰম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.	1
Н	সপারিশের		1
Н	ভিখ্যসত্ৰ		l
$ \ $	কারখানার		1
$ \ $	जाराक् <u>या</u>	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.	

চুড়ান্ত সময়সীমা	26-25-202d
সংশোধিত সময়সীমা	2P-25-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
	on 1.11.2020: No initiative taken yet. 02.02.2021:No initiative has taken yet. Observation from visit date 3.6.2021: No initiative taken yet.

কাৰ্যক্ৰম

অগ্রাধিকার|৬ মাস

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	The factory has total three hose pipe for fire fighting system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance on each floor as per RMG guideline.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	26-25-5029
সংশোধিত সময়সীমা	2P-25-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
মন্তব্য	on 1.11.2020: No initiative taken yet. 02.02.2021:No initiative has taken yet. Observation from visit date 3.6.2021: No initiative taken yet.

১৬. প্রবিষ্ফর্ণ	
পরিদর্শন Hose pipe diameter were found 1.0 inch in all floors.	
প্रবিশ্বেশ্বণ	
বিশাস আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
্রি ১ কার্যক্রম	

১৬.১. কাৰ্যত্ৰ	৬.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Replace existing 1 inch hose pipe replace with 1.5 inch hose pipe to meet the requirement of RMG guideline.	
সুপারিশের তখ্যসুত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা	76-75-5071	
সংশোধিত সময়সীমা	(๑ o − o q − ₹ o ₹ ₹	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি	
মন্তব্য	on 1.11.2020: No initiative taken yet. 02.02.2021:No initiative has taken yet. Observation from visit date 3.6.2021:No initiative has taken yet.	

১৭. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন The throw of jet at 1st floor was 7 meter. Hose pipe water pressure is lower than the প্রব্যেশ্বন্ধন required pressure of RMG guideline.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৭.১. কাৰ্যজ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র ————————————————————————————————————	
কার্শানার কার্শক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	76-75-5070
সংশোধিত সময়সীমা	2P-25-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	on 1.11.2020:No initiative taken yet. 02.02.2021:No initiative has taken yet. Observation from visit date 3.6.2021: No initiative taken yet.

১৮. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	he hose pipe performance has not checked periodically and tagged properly.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৮.১. কার্যত	म
কাৰ্যক্ৰম	The hose pipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	We have completed the issue.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোগ্য নর
চূড়ান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুক হর্মনি
মন্তব্য	on 1.11.2020:No initiative taken yet. 02.02.2021:They have not checked hose pipe periodically. Observation from visit date 3.6.2021: No initiative taken yet.

১৯. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন The factory was 3 nos hose pipe connected to overhead water tank which reserve of পর্যবেষ্ণন water 1000 Liter for fire fighting system.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১৯.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for কাৰ্যক্ৰম firefighting operation. সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার We have not taken action but it will be implemented within final timeline. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চডান্ড 76-75-5070 *मे*भेश्रमीभा সংশোধিত 90-09-2022 সময়সীমা অগ্রগতির চলমান অবস্থা 13.2.2020: Factory has submitted required design drawing in dife. Design drawing reviewed by taskforce. Some correction found. 02-07-2020: same as previous. on 1.11.2020: Consultency firm didn[]t resubmitted yet. 02.02.2021::Factory has মন্তব্য submitted required design drawing in dife. Design drawing reviewed by taskforce. Some correction found. Observation from visit date 3.6.2021: Factory has submitted required design drawing in dife. Design drawing reviewed by taskforce. Some correction found. 02-07-2020: same as previous.

२०. পৰ্যবেষ্ণ্ড। পিনিদৰ্শন The factory was 3 nos hose pipe connected to overhead water tank which reserve of প্ৰ্যবেষ্ণ্ড। water 1000 Liter for fire fighting system. ক্যাপ আইটেম

০.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
<u> অগ্রাখিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	76-75-5079
সংশোধিত সময়সীমা	2P-25-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্ত ব্য	on 1.11.2020:No initiative taken yet.02.02.2021:No initiative has taken yet. Observation from visit date 3.6.2021: No initiative taken yet.

ক্যাটাগরি

পৰিদৰ্শন The factory has not implemented alarm call point, Visual alarm & detection system in পর্যবেষ্ণন the generator room.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগনি

২১.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Visual alarm should be placed at the generator room. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্থানার We have completed the issue. **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত *স*মশ্বসীমা সংশোধিত 90-09-2022 **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা on 1.11.2020:No call point implemented yet. 02.02.2021:They have not implementated alarm call point, Visual alarm & detection system in the generator মন্তব্য room yet. Observation from visit date 3.6.2021: They have not implementated alarm call point, Visual alarm & detection system in the generator room yet.

<mark>প্রিদর্শন Fire License is available only for 1st, 2nd & 3rd floor at the factory.Grond floor has a পর্যবেষ্ণণ generator and market, not covered fire license for this area. ক্যাপ</mark>

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Cover all units / floors in a valid fire license
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ড সময়সীমা	26-25-5074
সংশোধিত সময়সীমা	©0−09−₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	13.2.2020:Fire licence found during inspection.02–07–2020:same as previous. on 1.11.2020:Same as previous. 02.02.2021:Fire licence found during inspection. Observation from visit date 3.6.2021:Fire licence found during inspection.

২৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Ground floor (Generator room),1st,2nd and 3rd floor is belongs to Afrah Dresses Ltd and Ground floor is other market which floor was not accessible, addressable smoke detectors and fire alarm system is not conncted to all floors of the building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

<u> ৩.১. কার্থত</u>	•
কাৰ্যক্ৰম	Implement to a single fire safety management system with approvals from all tenants in the factory building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	76-75-5071
সংশোধিত সময়সীমা	©0−09−₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	on 1.11.2020: NO single fire safety management managed yet. 02.02.2021:No iplementation of a single fire safety management system with approvals from all tenants in the factory building. Observation from visit date 3.6.2021:NO single fire safety management managed yet.