



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুরক্ষা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | | | |
|--|--|-----------------------|--|
| কারখানার নাম | মোস্তাফা লিট ক্যাশনস লি: | | |
| ঠিকানা | Plot # A-23, BSCIC I/E, Shasongaon Fatullah, Narayanganj | | |
| কারখানার কোড | NRY175 | | |
| কালার কোড | | | |
| মূল্যায়নের ধরণ: কঠামোগত মূল্যায়ন | | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - | |

| | |
|------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | High over stress has been found in corner, edge and central column |
| কাল আইটেম | |
| কাজের কাঠামো | |

| | |
|--------------------------|---|
| ১.১. কার্যক্রম | |
| কার্যক্রম | Empty area of all column of south & west side (edge & corner column) on all floor. |
| সুপারিশের উদ্দেশ্য | |
| কর্মসম্পাদন কার্যক্রম | [Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the recommendation be carried out?] |
| আমন্ত্রণকার | অনির্দিষ্ট |
| উদ্দেশ্য সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অনুলিপি স্বত্ব | |
| মন্তব্য | 09/09/2020, they did removed goods from corner column. 06-12-2020, They did not removed goods from the area of all column of south & west side during inspection. |

| | |
|--------------------------|---|
| ১.২. কার্যক্রম | |
| কার্যক্রম | Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above. |
| সুপারিশের উদ্দেশ্য | |
| কর্মসম্পাদন কার্যক্রম | |
| আমন্ত্রণকার | |
| উদ্দেশ্য সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | - |
| অনুলিপি স্বত্ব | |
| মন্তব্য | 09/09/2020, They did not review design ,loads and column stresses. 06-12-2020, The factory did not engage any engineer to review design ,load and columns stresses in area in identified above. |

| | |
|--------------------------|---|
| ১.৩. কার্যক্রম | |
| কার্যক্রম | Verify in-situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for the identified columns or 100mm dia. cores from 4 columns. |
| সুপারিশের উদ্দেশ্য | |
| কর্মসম্পাদন কার্যক্রম | |
| আমন্ত্রণকার | |
| উদ্দেশ্য সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | - |
| অনুলিপি স্বত্ব | |
| মন্তব্য | 09/09/2020, they already done 4 core test from column . 06-12-2020, The factory done core test. |

| | |
|--------------------------|---|
| ১.৪. কার্যক্রম | |
| কার্যক্রম | A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced, see attached scope. |
| সুপারিশের উদ্দেশ্য | |
| কর্মসম্পাদন কার্যক্রম | |
| আমন্ত্রণকার | |
| উদ্দেশ্য সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | - |
| অনুলিপি স্বত্ব | |
| মন্তব্য | |

| | |
|--------------------------|--|
| ১.৫. কার্যক্রম | |
| কার্যক্রম | Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity. |
| সুপারিশের উদ্দেশ্য | |
| কর্মসম্পাদন কার্যক্রম | |
| আমন্ত্রণকার | |
| উদ্দেশ্য সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অনুলিপি স্বত্ব | |
| মন্তব্য | 09/09/2020, They did not produce any loading plan. 06-12-2020, They has not floor load plan & does not maintain properly. |

| | |
|--------------------------|---|
| ১.৬. কার্যক্রম | |
| কার্যক্রম | Reduce load on column by removing upper levels of structure. |
| সুপারিশের উদ্দেশ্য | |
| কর্মসম্পাদন কার্যক্রম | |
| আমন্ত্রণকার | |
| উদ্দেশ্য সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | - |
| অনুলিপি স্বত্ব | |
| মন্তব্য | 09/09/2020, they already remoned brick wall from roof top slab. 06-12-2020, The factory already demolish roof top room for reduce load on column. |

| | |
|--------------------------|--|
| ১.৭. কার্যক্রম | |
| কার্যক্রম | Detail Engineering Assessment to be completed. |
| সুপারিশের উদ্দেশ্য | |
| কর্মসম্পাদন কার্যক্রম | |
| আমন্ত্রণকার | |
| উদ্দেশ্য সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | - |
| অনুলিপি স্বত্ব | |
| মন্তব্য | 09/09/2020, they already submitted DEA report at DIFE. 06-12-2020, The factory submitted DEA report. |

| | |
|--------------------------|--|
| ১.৮. কার্যক্রম | |
| কার্যক্রম | Continue to implement load plan. |
| সুপারিশের উদ্দেশ্য | |
| কর্মসম্পাদন কার্যক্রম | |
| আমন্ত্রণকার | |
| উদ্দেশ্য সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অনুলিপি স্বত্ব | |
| মন্তব্য | 09/09/2020, They did not produce any loading plan. 06-12-2020, They has not any load plan during inspection. |

২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Structural design drawing does not match with existing structures column layout and columns size. Architectural design drawing and floor load plan has not been found. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Building engineer to check, collect information and produce accurate and complete as-built documentation as required. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 09/09/2020, They did not involved building engineer. 06-12-2020, The factory did not engage building engineer to cheek collect information and produce accurate and complete as-built documentation as required. |

২.২. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Prepare structural drawing, as built drawing and manage approval from concern authority and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 09/09/2020, they cannaot submit any design drawing at factory, when we visit factory. 06-12-2020, The factory did not submit as build design drawing during inspection. |