



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	চুলাল অ্যাপারেলস লিমিটেড
ঠিকানা	M.S.Tower, Shiddirpool, Narayanganj
কারখালার কোড	NRY177
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পরিবেক্ষণ	High over stress has been found in edge and corner columns
কাল আইনে কাটামানি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Areas of overstress should not to be used for storage. Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.
স্থানিকদ্বাৰা তত্ত্বাবধি	
কার্যক্রমৰ কার্যক্রম	Areas of overstress should not be used for storage. Very soon design loads and column stresses will be reviewed by engineer
অধ্যাধিকারী চৰকাৰ	আবেদনগ্রহণ
চৰকাৰ সমৰক্ষণা	১০-০৬-২০১৬
সংস্থাপিত সমৰক্ষণা	০১-০১-১৯৭০
অধ্যাধিকারী অবস্থা	চৰকাৰ
মন্তব্য	On 16-02-2020-Design , Drawing,Load Plan and DEA submitted to DIFE.Receiving copy was available during inspection. Waiting for Taskforce decision. CVV2: 09-Sep-2020 A submission letter of DEA report have been found but no drawings and DEA report are available on site. 14-02-2021 , During inspection DEA report has been prepared and submitted to DIFE for approval (Not found at site), only submission letter of that is available. CVV4: 09-Aug-2021 DEA report has been prepared and submitted to DIFE for approval (Not found at factory), only submission letter of that is available during inspection.

১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Verify in-situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for [the identified columns] or [100mm dia. cores from 4 columns].
স্থানিকদ্বাৰা তত্ত্বাবধি	
কার্যক্রমৰ কার্যক্রম	We will verify the in-situ concrete stresses very soon
অধ্যাধিকারী	
চৰকাৰ সমৰক্ষণা	১০-০৬-২০১৬
সংস্থাপিত সমৰক্ষণা	-
অধ্যাধিকারী অবস্থা	সংস্থাপিত
মন্তব্য	On 16-02-2020-Core cutting found but report was available during inspection. CVV2: 09-Sep-2020: Core cutting found but no report was available during inspection. 14-02-2021 , Evidence of core cutting has been found. But no test report has been found during inspection day. CVV4: 09-Aug-2021 During inspection evidence of core cutting has been found. But no test report has been found at factory.

১.৩. কার্যক্রম

কার্যক্রম	A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced, see attached Scope.
স্থানিকদ্বাৰা তত্ত্বাবধি	
কার্যক্রমৰ কার্যক্রম	We will start the DEA very soon
অধ্যাধিকারী	
চৰকাৰ সমৰক্ষণা	১০-০৬-২০১৬
সংস্থাপিত সমৰক্ষণা	-
অধ্যাধিকারী অবস্থা	চৰকাৰ
মন্তব্য	On 16-02-2020-Design , Drawing,Load Plan and DEA submitted to DIFE.Receiving copy was available during inspection. Waiting for Taskforce decision. CVV2: 09-Sep-2020 A submission letter of DEA report have been found but no drawings and DEA report are available on site. 14-02-2021 , During inspection a submission letter of DEA report have been found but not available at factory. CVV4: 09-Aug-2021 A submission letter of DEA report have been found but no drawings and DEA report are available on factory.

১.৪. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
স্থানিকদ্বাৰা তত্ত্বাবধি	
কার্যক্রমৰ কার্যক্রম	We will produce and actively manage loading plan for all floor plates within the factory.
অধ্যাধিকারী	
চৰকাৰ সমৰক্ষণা	১৭-০৬-২০১৬
সংস্থাপিত সমৰক্ষণা	-
অধ্যাধিকারী অবস্থা	চৰকাৰ
মন্তব্য	

১.৫. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Detail Engineering Assessment to be completed
স্থানিকদ্বাৰা তত্ত্বাবধি	
কার্যক্রমৰ কার্যক্রম	We will complete the DEA
অধ্যাধিকারী	
চৰকাৰ সমৰক্ষণা	১৭-০৬-২০১৬
সংস্থাপিত সমৰক্ষণা	-
অধ্যাধিকারী অবস্থা	চৰকাৰ
মন্তব্য	

১.৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Continue to implement the loading plan
স্থানিকদ্বাৰা তত্ত্বাবধি	
কার্যক্রমৰ কার্যক্রম	Load plan will be implemented after DEA
অধ্যাধিকারী	
চৰকাৰ সমৰক্ষণা	০৩-১২-২০১৬
সংস্থাপিত সমৰক্ষণা	-
অধ্যাধিকারী অবস্থা	চৰকাৰ
মন্তব্য	

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Full set of structural design drawing, soil test report, floor load plan and material test report are not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings, soil test report, floor load plan under the part of DEA.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	An Engineer is appointed to execute as built drawings.
অধার্থিকার	পর্যাজ্য লব্ধ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-০৬-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On-16-02-2020-Factory authority has develop their factorise as-built drawings (architecture,structure),floor load plan,DEA without soil test report and submitted to DIFE.Receiving copy was available during inspection. CVV2: 09-Sep-2020: Factory authority has develop their factorise as-built drawings (architecture,structure),floor load plan,DEA without soil test report and submitted to DIFE but not avaialbe on site.Receiving copy was available during inspection. 14-02-2021 , During inspection the factory authority has proper as-build design drawing & also DEA report but not available at factory. CVV4: 09-Aug-2021 Factory authority has develop their factorise as-built drawings (architecture,structure),floor load plan,DEA without soil test report and submitted to DIFE but not avaialbe on site.Receiving copy was available during inspection.