



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	কারডিলাল এ্যাপারেলস লি.
ঠিকানা	514, Chotopool, Agrabad, Chattogram
কারখালার কোড	CHT035
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <b>বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন</b>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: <b>—</b>
---	------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	-Location-Office room. – Electrical Single Line Diagram wasn't available but the factory maintenance person did not have enough knowledge about overall electrical system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	1. Provide updated SLD matching the existing installation at the factory. 2. SLD to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets. 3. SLD to be approved by the engineer-in-charge.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	We will engage a consultancy firm to complete this issue.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অধিগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Not start any design work of Electrical system. 08.09.2021 (CVV4): Not start any design work of Electrical system.

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Office room. -Electrical Layout Drawings wasn't available in the factory but the factory maintenance person did not have enough knowledge about electrical layout drawing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineer-in-charge.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will engage a consultancy firm to complete this issue.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Not start any design work of Electrical system. 08.09.2021(CVV4): Not start any design work of Electrical system.

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator room. -Generator room was not adequately illuminated
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate illumination for Generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Generator room is not properly illuminated. 08.09.2021(CVV4): Generator room is not properly illuminated.

### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator room. -Unwanted materials were stored inside the generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All unwanted materials should be removed from Generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Unwanted materials found in DG room. 08.09.2021(CVV4):Unwanted materials found in DG room.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at 3rd floor & COS at 3rd floor. -Rubber mat was not provided in front of all distribution boards
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide rubber mats of adequate size in front of all distribution panels.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Rubbermat not provided in front of DBs. 08.09.2021(CVV4):Rubbermat not provided in front of DBs.

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator room – Fire extinguisher was installed but smoke/ heat detector was not found in the generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install smoke detection and provide firefighting equipment in the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অংগীকার	৬ মাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অংগীকৃতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Fire fighting equipment not found in DG room. 08.09.2021(CVV4):Fire fighting equipment not found in DG room.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Generator room –Area of the generator room was 17.86m <sup>2</sup> , and there was provision to increase the room size.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Modify Area of generator room to meet requirements of Table 4.4, RMG Guideline; the area should be 36m <sup>2</sup> , or relocate the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অংগীকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-৯০-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অংগীকৃতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Area of DG room same. 08.09.2021(CVV4):Area of the generator room was 17.86m <sup>2</sup> , and there was provision to increase the room size.

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator room -Proper working clearance was not maintained around the generator, and the provision for increase of room size was available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide and maintain proper clearance in all sides of generator for ease of maintenance.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১০-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Proper working clearance not maintained. 08.09.2021 ( CVV4 ) : Proper working clearance not maintained

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at 3rd floor. -Proper segregation was not found of different end use loads ( lighting / plug loads / sewing machine load / fan load /HVAC etc. )
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Design to have proper segregation of different end used loads. 2. Wiring design to have separate and distinct sub-circuits for power and heating system. 3. All DBs to be placed conveniently. 4. Wiring to be neat, tidy and located near ceiling.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Proper segregation not found. 08.09.2021 ( CVV4 ) : Proper segregation not found.

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- MDB at 3rd floor – Ammeter & Voltmeter was installed in the factory but Ammeter was not in working condition.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide calibrated Ammeters and Voltmeters at distribution boards ( MDBs ).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১০-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Ammeter and Voltmeter not working properly. 08.09.2021 ( CVV4 ) :Ammeter and Voltmeter not working properly.

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- MCCB at 2nd floor. –Cable sockets at cable end was not provided to stranded cables with cable size area $\geq 6\text{mm}^2$ .
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. All stranded conductors $> 6\text{mm}^2$ to be provided with cable sockets. 2. All stranded conductors $< 6\text{ mm}^2$ , at exposed end should be soldered / crimped.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Cable socket not provided. 08.09.2021 ( CVV4 ) :Cable socket not provided.

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-DB at 2nd floor -Electrical connections was not properly secured with lugs
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at ( LT/MDB/DB/SDB )'s. Ensure that all the electrical connections are properly secured with lugs.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশ্লাপিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Electrical connection not secured. 08.09.2021(CVV4):Electrical connections was not properly secured with lugs

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at 3rd floor. -Cables / wires and MCB/MCCB were not selected with suitable rating for desired application
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Select conductors and MCCB/MCB with adequate sizing without exceeding permissible current carrying capacity for insulation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশ্লাপিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Suitable cable rating not matched with CB. 08.09.2021(CVV4):Cables / wires and MCB/MCCB were not selected with suitable rating for desired application

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at 3rd floor. – Bunch of cables at MCB was observed in the panel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Avoid bunch of cable at MCB, use individual circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Bunch of cable was observed. 08.09.2021(CVV4):Bunch of cables at MCB was observed in the panel.

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at 3rd floor. – Wiring diagram/ circuit list with proper current ratings was not available on every distribution boards.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, marking for DBs identifying end use load, voltage, number of phases.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will engage a consultancy firm to complete this issue.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Waring diagram not available. 08.09.2021(CVV4):Wiring diagram/ circuit list with proper current ratings was not available on every distribution boards.

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at 3rd floor. –Non standard cable joint was observed in electrical circuit
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around before placing the cable in the box.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Non standerd cable joint found. 08.09.2021(CVV4):Non standard cable joint was observed in electrical circuit

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at 3rd floor. –Common neutrals were observed for more than one circuits.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Each circuit should have a separate neutral ( use of common neutral for more than one circuit shall not be permitted ).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অধাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Commom neutral observed. 08.09.2021(CVV4):Common neutrals were observed for more than one circuits.

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-3rd floor. – Opening was not properly sealed with appropriate degree of fire resistance, in case of wiring passing through building structure.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Seal the opening of wall at wiring passing through wall. Ensure that all cable penetrations through walls should be adequately sealed with fire resistive elements.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Opening was not properly sealed. 08.09.2021 ( CVV4 ) :Opening was not properly sealed.

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-generator room -Electrical wiring was not properly covered in conduit pipes
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide the wiring in PVC conduits or in metallic GI pipes. Ensure that all electrical wiring should be covered in proper conduit pipes.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Electrical waring not properly coverd. 08.09.2021 ( CVV4 ) :Electrical waring not properly coverd

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-COS at 3rd floor. -Cable entry-exit point to the panel was not properly sealed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.৯. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Seal the cable entry-exit points of (COS)'s with non-flammable materials. In addition: 1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১০-২০১৭
সংশ্লাপিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Cable entry and exit point wasn't properly sealed. 08.09.2021(CVV4): Cable entry and exit point wasn't properly sealed.

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Generator room – Only one earthing connection was provided to the generator frame.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.৯. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশ্লাপিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Only one earth connection found. 08.09.2021(CVV4): Only one earth connection found

#### ২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at 3rd floor. – Earth Continuity Conductor (ECC) was not adequate & dedicated to circuit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Provide the ECC to meet minimum cross-sectional area as per table 4.5. 2. Ensure that connections between conductors / equipments provided to durable electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অধিকারী অবস্থা	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-৯০-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	At 24.11.2020: ECC not adiuate. 08.09.2021 (CVV4) : ECC not adiuate.

#### ২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at 3rd floor, floor,COS at 3rd floor. –Earthing was not provided at the body & door of distribution board.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate earthing to body and doors to all MDB. Ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অধিকারী অবস্থা	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Earth connection not found. 08.09.2021 (CVV4) :Earth connection not found

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-The roof of the factory building. -Lightning protection system was not installed at building roof top.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels at roof top of building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will engage a consultancy firm to complete this issue.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-৯০-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	At 24.11.2020: LPS design not done till now. 08.09.2021(CVV4): Lightning protection system was not installed at building roof top.

#### ২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Office room -No such documents was found in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Conduct Planned Periodical inspection and testing ( insulation, earth resistance, operation test ) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will engage a consultancy firm to complete this issue.
অধার্থিকার	চলছে
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	At 24.11.2020: Periodic inspection not started. 08.09.2021(CVV4): No such documents was found in the factory.