

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	গার্নিশ সোয়েটারস লিমিটেড
ঠিকানা	Digiborabo, Rupgang, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY098
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ	: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:	৩০-০৮-২০২
পর্ববেষ্ণণ	<u> </u>		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ <sup>Cc</sup>	onductivity and record of fire drill		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰম			
কাৰ্যক্ৰম		III quarterly (4 times a year) under the fi en record of such drills for at least 3 years ver called for.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্বক্রম	We are practicing fire drill regull	arly.	
	প্রযোগ্য নয়		
চুডান্ড সময়সীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790		
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হর্মনি		
মন্তব্য	and keeping the written record of Conductivity of the fire drill has	ucting fire drill quarterly under the fire sar of such drills is in progress. 24.01.2021: not been found. Observation from visit da pefore 30/08/2022: No action has been t	te 24-

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Testing and record of fire-fighting equipment
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory need to have proper testing plan & record of fire safety equipment.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্যানার কার্যক্রম	We test all the equipement and keep record properly.
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-790
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্র্যনি
মন্তব্য	18–10–20: Having proper testing plan & record of fire safety equipment is in progress. 24.01.2021: During the inspection of fire extinguisher testing and record has been found the date expired. Observation from visit date 24–08–2021 (CVV–05): Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

#### ৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Minimum and total width of marked aisles
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

## ৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have marked aisles in all working floor according to 0.9m for one side seat and 1.0m for both side seat.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have marked aisles properly in all working floor.
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2990
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	18–10–20: Factory has marked aisles in all working floor. 24.01.2021: Aisles mark has not been properly maintained. Observation from visit date 24–08–2021 (CVV–05): Same as before 30/08/2022: In some floors aisles marks found compliant but not in all floors.

#### সংশৃক্তিসমূহ (১) ×

8	৪. পর্ববেষ্ট্রণ		
	अजिल्लान		
	अर्थात्मका । यात्रप्रनाग	Sealing status of penetration and openings in rated walls and slab	
	कााश्र		
	আইন্টেম		
	ক্যাটাগরি		
	17101 11 1		

কাৰ্যক্ৰম	Propagation of fire, smoke, gas or fume through the opening of fire resistive floors and walls need to be restricted by sealing such opening with an approved material which needs to have a minimum 2 hours fire resistance rating of the slab.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will seal by rated construction properly.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	7 <i>P</i> -77-5059
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2290
অগ্রগতির	শুৰু হৰ্যনি
অবস্থা	
মন্তব্য	18-10-20: Sealing all openings rated construction is in progress. 24.01.2021: Penetration and opening have been found in rated walls and slab at the storage area. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05): Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

শ্ব(বহ্মণ	sibility and uniformity of exit signs
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
<i>೬.১.</i> কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	All required means of exit or exit access in buildings or areas requiring more than one exit shall be signposted. The signs shall be clearly visible at all times, where necessary supplemented by directional signs.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have install adequate exit sign where required.
	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
<u>মন্তব্য</u>	18-10-20: Installation of adequate exit sign and directional sign is in progress. 24.01.2021: Visibility and uniformity of exit signs have not been found properly. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05): Same as before 30/08/2022: Exit signs are not found at all exits. Some exit signs found during the visit.
সংযুক্তি ×	সমূহ (১)

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Availability of ¢As Built Drawing¢ with machine layout & escape route
ক্যাপ	
<u>  আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to prepare as built drawing with floor machine layout showing
	means of escape with proper dimension.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্র	
কার্খানার	We will prepare as built drawing soon.
কাৰ্যক্ৰম	we will prepare as built drawing soon.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
प्रमासिक्या । ५७-५२-२०२ <u>२</u>   प्रमासिक्या   ५७-५२-२०२ <u>२</u>	20-24-4040
সংশোধিত	%6-0 P-3 0 3 3
সমশ্রসীমা	2V - 0 Q - 4 0 4 4
অগ্রগতির স্ক্রির ক্রিন্তির	শুরু হর্যনি
অবস্থা	O카º Չ케ºI
	18–10–20: Installation of adequate exit sign and directional sign has not started.
<u>মন্তব্য</u>	24.01.2021: As Built Drawing of machine layout & escape route has not been
শত্ব্য	maintained. Observation from visit date 24–08–2021 ( CVV–05 ) : Same as before
	30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

#### ৭. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Validity and full area coverage of fire license
ক্যাপ্	
আহডেম ক্যাট্রগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have valid fire license covering the full occupied area.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার	Ma have undehad fine licenses
কাৰ্যক্ৰম	We have updated fire license.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	14
সমশ্রসীমা	%¢-0₽-2022
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
<u>অবস্থা</u>	4((1)1149
মন্তব্য	18–10–20:According to them, they have taken the full coverage area of fire license but were unable to show while we visited their factory. 24.01.2021: The fire license has been covered in the full occupied area. Observation from visit date 24–08–2021 (CVV–05): Same as before 30/08/2022: Completed
সংযক্তি	সমহ (১)
×	· d. \ - /

৮. পর্ববেষ্ষণ	
शिवास्थ्रत्व ।	
ি প্রারম্ভ্রে Fire safety training from BGMEA or Fire service	& Civil Defense or others
ক্যাপ	
আইনেম	
ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰয	
কাৰ্যক্ৰম	Fire manager/Director need to have safety training from proper authority & worke of the factory should as far as possible be trained for use fire extinguisher.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We have obtain trainig from fire dept.
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	18-10-20:Obtaining training from the fire department is in progress. 24.01.2021: Fire safety training from BGMEA or Fire service has not been found. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05): Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ Type of exit door	
ক্যাপ আইটেম ক্যানগেরি	

কাৰ্যক্ৰম	All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	1
কার্থানা কার্বক্রম	We have remove all lockable doors
অগ্রাধিকা	র প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	. –
সংশোধিত সময়সীমা	∑
অগ্রগতির অবস্থা	শুক হ্বানি
মন্তব্য	18–10–20: Replacing all exit doors by side swinging doors is in progress. 24.01.2021: Non rated fire doors (steel type locking device and side swing type) has been found. Observation from visit date 24–08–2021 (CVV-05): Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.
সংযুত্তি ×	न्त्रमूर (४)

#### ১০. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Handrail on both sides of stairways
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	i

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to provide handrail on both sides of all the stairways.
সুপারিশের	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কারখানার কার্বক্রম	We have provided handrail on both side of stair
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18-10-20: Providing handrail on both sides of all the stairways is in progress. 24.01.2021: Handrail on both sides of Most of the stairways handrail on both sides has not been found. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05): Same a before 30/08/2022: Bothside handrails are found during the visit.

১১. প্রবাস্থ্য	
পরিদর্শন Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs. (Escape route).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We have provided adequate number emergency light.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	18–10–20: Installation of adequate illuminated emergency lighting in floors, exits stairs (Escape route) is in progress. 24.01.2021: Tagged illuminated emergency light has not been found. Observation from visit date 24–08–2021 (CVV-05): Same as before 30/08/2022: Emergency lights are not found in the factory.

# <mark>১২. পর্যবেক্ষণ</mark> পরিদর্শন Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm & পর্যবেক্ষণ detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.) ক্যাপ

আইটেম ক্যাটাগরি

#### ১২.১. কার্যক্রম

	,
কাৰ্শক্ৰম	Factory need to have emergency backup power for critical fire safety system with sufficient capacity & arrangement according to NTPA Guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
	We will provide critical fire safety system with required backup power soon.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	2 <i>i</i> 2-205 <i>i</i> 2
সংশোধিত সমশ্রসীমা	%-0B-3033
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	18–10–20: Factory did not have emergency backup power for critical fire safety system with sufficient capacity & arrangement according to NTPA Guideline. 24.01.2021: Emergency backup power has not been found for critical fire safety system (signage, fire alarm & detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.) Observation from visit date 24–08–2021 (CVV–05): Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

#### ১৩. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Standby generator with required backup power
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাভাগার	

কাৰ্যক্ৰম	Factory need to have standby generator with sufficient backup power.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার কার্যক্রম	We provided standby generator.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	76-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	18-10-20: Factory has standby generator with sufficient backup power. 24.01.2021: standby generator has been found for backup power. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05): Same as before 30/08/2022: No dedicated backup generator found.

১৪. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ফণ	vility of fire department pre-plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৪.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম Fire সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ	department pre-plan needs to be developed.
কার্থানার কার্বক্রম	will obtain pre planing from fire dept soon.
अभगमा	↑ • (¢ – ₹ ° % (¢
त्रभग्रमाभा	02-2020
অগ্রগতির অবস্থা	<b>श्</b> र्यान
মন্তব্য depa	0–20: Factory did not have fire department pre–plan. 24.01.2021: Fire artment pre–plan has not been taken any initiative yet. Observation from visit 24–08–2021 (CVV–05): Same as before 30/08/2022: No action has been n yet by the factory.
Гаке	if yet by the factory.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Fire separation of final exit routes
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

W \ . W .	
কাৰ্শক্ৰম	Final exit route-1(Stair-1 route) need to be protected (2 hours rated construction with 1.5 hours rated door) at each floor level entrance including ground floor and need to be protected washing section at ground floor by 2hours rated construction with 1.5 hours rated door/opening, also need to have the protected escape route till to reach safe refuse area. Final exit route-2 (Stair-2 route) need to be protected (2 hours rated construction with 1.5 hours rated door) at each floor level entrance and need to be protected from washing section at ground floor by 2 hours rated construction with 1.5 hours rated door/opening, also need to have a protected escape route till to reach safe refuse area.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	we will separate final exit route by proper fire rated wall and fire doors.
অগ্রাধিকার	্ড মাস
চুডান্ড সময়সীমা	29-08-5028
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	18–10–20: Factory did not have separate final exit route by proper fire rated wall and fire doors. 24.01.2021: Final exit routes have not been found Fire separated.  Observation from visit date 24–08–2021 (CVV–05): Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.
সংযুক্তি: ϫ	সমূহ (১)

পরিদর্শন Fi	ire and smoke protection of staircases
পর্যবেষ্কণ ' ' ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৬.১. কার্যত	ক্ <del>ষ</del>
কাৰ্যক্ৰম	All the stairs need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening (2 hours rated enclosure and 1.5 hour rated door) and provide the protected route from all though the stairway to the final exits.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	we will separate storage area by proper life rated wall and life doors.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমর্মীমা	79-06-5076
সংশোধিত সময়সীমা	08-02-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্য়নি
মন্তব্য	18–10–20: Factory did not seperated storage area by proper fire rated wall and fire doors. 24.01.2021: Staircases have not been protected from Fire and smoke.  Observation from visit date 24–08–2021 (CVV–05): Same as before 30/08/2022: Stairs are not separated by fire rated construction and opening protections.
সংযুক্তি × ×	সমূহ (२)

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Adequacy of centralized fire detection system
ক্যাপ আইটেম	
না <b>ং</b> ডেশ ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	We will install centralized AFD and alarm system soon.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	\$9-0&-20\$¢
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বনি
মন্তব্য	18–10–20: Factory did not installed centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline. 24.01.2021: Automatic centralized fire detection system with fire alarm and call point has not been installed. Observation from visit date 24–08–2021 (CVV–05): Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ড	Installation of fire alarm system and call point
ক্যাপ	
শাহ(७भ   ক্যাটাগরি	r

কাৰ্যক্ৰম	The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building.
সুপারিশের তথ্যসত্র	
, a,	We will install centralized AFD and alarm system soon.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	\$9-0&-₹0\$&
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	18–10–20: Installation of manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system is in progress. 24.01.2021: Automatic centralized fire detection system with fire alarm and call point has not been installed. Observation from visit date 24–08–2021 (CVV–05): Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

#### ১৯. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Availability of control panel for automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install control panel for centralized automatic smoke detection & fire alarm system according to NTPA Guideline.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	We will install control panel for centralized Automatic fire detection and alarm system soon.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্বসীমা	\$9-0€-₹0\$€
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	18–10–20: Installation of control panel for centralized automatic smoke detection & fire alarm system according to NTPA Guideline has not started. 24.01.2021: Control panel for automatic fire detection and alarm system. Observation from visit date 24–08–2021 (CVV–05): Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

২০. পর্যবেষ্	হৰ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Availability of standpipe system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install proper standpipe system with having at least 75 mm dia of riser.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
<u>कातशातात</u>	We will install proper standpipe system soon.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	%9-0%-₹0%€
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	18-10-20: Installation of proper standpipe system with having at least 75 mm dia of riser is in progress. 24.01.2021: Standpipe system should have had at least 75mm dia but still the factory has been found less than 75 mm dia standpipe. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05): Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

২১. প্রব্বেশ্বণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্যন	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

<u> গ্রাভাগার </u>	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install 1 hose per 1000 m2 and the minimum hose diameter is 38 mm, or 1.5" preferably fabric hose with variable nozzle.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	We will install Standpipe system with adequate number hose soon.
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	\$9-0€-20\$€
সময়সীমা	
সংশোধিত	08-0%-2020
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	 শুরু হর্যনি
অবস্থা	
মন্তব্য	18–10–20: Installation of Standpipe system with adequate number hose has not
	started. 24.01.2021: Adequate number of hose has not been installed yet.
(ו שוי	Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05) : Same as before
	30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

২২. পর্ববেষ্ণণ	
পার্দশন     পুর্ববেষ্কর্না   Maximum throw of hose pressure at the highest point	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যত্ৰ	) <del> </del>
কাৰ্যক্ৰম	Factory need to ensure the minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or larger hose shall be at least 300 Kpa. For standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 Kpa.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will install Standpipe system with dedicated fire pump soon.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	29-08-5028
সংশোধিত সমশ্বসীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রালি
মন্তব্য	18-10-20: Installation of Standpipe system with dedicated fire pump has not started. 24.01.2021: Without a dedicated fire pump the standpipe system has not been found maximum pressure. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05): Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ণণ	Availability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ	
পাহ(৬৸   ক্যাটাগরি	

	Factory, woods to be installed with Ciamage, some office for to the atom dains another.
কাশক্রম	Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will install Standpipe system and siamese soon.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমর্মীমা	29-06-507€
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-203/
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	18–10–20: Factory did not installed Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection. 24.01.2021: Siamese connection has not been found for the fire department in the outside of the factory building. Observation from visit date 22–08–2021 (CVV-05): Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

#### ২৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যথানার কার্যক্রম	We will install fire pump with required capacity.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	79-08-5078
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	18–10–20: Factory did not installed dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity to achieve required pressure in the remote place of the factory. 24.01.2021: Dedicated fire pump has not been found for fire fighting.  Observation from visit date 24–08–2021 (CVV–05): Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

২৫. পর্ববেক্ষণ	
श्रविदर्भत	i
পার্থশন    পর্যবেষ্ক্রণ  Water capacity for fire–fighting	
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment and at least 1900 ´ 75 = 142500 liters water storage
	tank.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	We will establish another water storage tank with adequate capacity.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চূডান্ড সময়সীমা	\$9−0€−₹0\$€
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2029
<u>অগ্রগতির</u>	mar and
অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	18–10–20: Factory did not installed sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire–fighting equipment. 24.01.2021: Sufficient water capacity has not been found for RMG guideline and hose pipe not now in operational. Observation from visit date 24–08–2021 (CVV–05): Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.