



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুঠশ্বাস নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	প্যালেটেক্স ডেস লিমিটেড
ঠিকানা	Plot A-21, BSCIC Industrial Estate, Fatullah, Narayanganj 1420
কারখালার কোড	NRY197
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন</a>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: <a href="#">-</a>
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating Electrical cables do not run through separate Service ducts Not sealed with noncombustible material at each floor level for electrical services duct
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals and fire dampers in shafts and ducts at floor separations. Provide service duct for electrical cables.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	We have no penetrations in rated walls and slabs
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	স্তর হ্রাস
মন্তব্য	25-08-2021: 1. Electrical cables do not run through separate service ducts from floor to floor. 2. Cable trenches are not covered with noncombustible material and clean properly.

২. পর্যবেক্ষণ
---------------

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☒ Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating ☒ Electrical cables do not run through separate Service ducts ☒ Not sealed with noncombustible material at each floor level for electrical services duct
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	☒ Seal the shafts/ducts in the floors when it is not needed. ☒ Seal the shafts/ducts with non combustible materials at each floor.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We have no penetrations in rated walls and slabs
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	25-08-2021: 1. Electrical cables do not run through separate service ducts from floor to floor. 2. Cable trenches are not covered with noncombustible material and clean properly.

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No separate room for the transformer   Inadequate cross ventilation for the transformer room   Silica gel is in poor condition.   Horn Gap not properly aligned   No detector in transformer room   Connection without lug   No or loose earthing of transformer body
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Transformer room   Provide aligned Horn Gap   Replace the silica gel
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have all proper drawings
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঙ্গাতির অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	25-08-2021 : 1. The transformer room does not have proper fire rated wall and fire door. 2. The transformer room does not have proper ventilation system. 3. Discolored silica gel of the transformer breather is replaced by new silica gel. 4. Transformer rod-gap arrester's upper/lower parts are not properly aligned. One Transformer rod-gap arrester is missing. 5. No detector is provided in the transformer room. 6. Cable is connected without lug at bus-bar and circuit breaker terminal within the electrical panel boards. 7. Transformer body is properly grounded ( earthed ).

### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No separate room for the transformer   Inadequate cross ventilation for the transformer room   Silica gel is in poor condition.   Horn Gap not properly aligned   No detector in transformer room   Connection without lug   No or loose earthing of transformer body
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Transformer room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will install fire doors
অণ্টার্কার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩১-০১-১৯০০
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	25-08-2021 : 1. The transformer room does not have proper fire rated wall and fire door. 2. The transformer room does not have proper ventilation system. 3. Discolored silica gel of the transformer breather is replaced by new silica gel. 4. Transformer rod-gap arrester's upper/lower parts are not properly aligned. One Transformer rod-gap arrester is missing. 5. No detector is provided in the transformer room. 6. Cable is connected without lug at bus-bar and circuit breaker terminal within the electrical panel boards. 7. Transformer body is properly grounded ( earthed ).

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No separate room for the transformer   Inadequate cross ventilation for the transformer room   Silica gel is in poor condition.   Horn Gap not properly aligned   No detector in transformer room   Connection without lug   No or loose earthing of transformer body
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure the earthing of transformer body   Ensure secured wiring with lug
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will provide earthing soon.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-৯২-২০৯৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	25-08-2021 : 1. The transformer room does not have proper fire rated wall and fire door. 2. The transformer room does not have proper ventilation system. 3. Discolored silica gel of the transformer breather is replaced by new silica gel. 4. Transformer rod-gap arrester's upper/lower parts are not properly aligned. One Transformer rod-gap arrester is missing. 5. No detector is provided in the transformer room. 6. Cable is connected without lug at bus-bar and circuit breaker terminal within the electrical panel boards. 7. Transformer body is properly grounded ( earthed ).

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ The generator room size does not meet the requirement of the guidelines</li> <li>□ Inadequate ventilation of the generator room</li> <li>□ Combustible materials inside generator room</li> <li>□ Water/oil in generator room</li> <li>□ No detector in generator room</li> <li>□ One point frame earthing of generator instead of two</li> <li>□ No over current or earth fault protection provided</li> <li>□ No cover on the cable trench</li> </ul>
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Provide over current and earth fault protection</li> </ul>
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will provide over current and earth fault protection soon.
অধ্যাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-১২-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচ্চাল
মন্তব্য	<p>25-08-2021 : 1. The generator room size does not meet the requirement of the guidelines. 2. The generator room does not have adequate ventilation. 3. No unwanted materials are stored inside the generator room. 4. The generator room is clean and free from dirt, lint, water, oil. 5. Generator frame earthing (grounding) is provided at two separate points. 6. No over current or earth fault protection is provided in the electrical system. 7. Cable trenches are not covered with noncombustible material and clean properly.</p>

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ The generator room size does not meet the requirement of the guidelines</li> <li>□ Inadequate ventilation of the generator room</li> <li>□ Combustible materials inside generator room</li> <li>□ Water/oil in generator room</li> <li>□ No detector in generator room</li> <li>□ One point frame earthing of generator instead of two</li> <li>□ No over current or earth fault protection provided</li> <li>□ No cover on the cable trench</li> </ul>
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Install large volume diesel storage tank P25.2 with appropriate separation</li> <li>□ Provide separate room for generator as per the guidelines</li> <li>□ Install appropriate detectors.</li> </ul>
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will do as per guideline within the mentioned timeline.
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩১-০৯-১৯০০
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	25-08-2021 : 1. The generator room size does not meet the requirement of the guidelines. 2. The generator room does not have adequate ventilation. 3. No unwanted materials are stored inside the generator room. 4. The generator room is clean and free from dirt, lint, water, oil. 5. Generator frame earthing (grounding) is provided at two separate points. 6. No over current or earth fault protection is provided in the electrical system. 7. Cable trenches are not covered with noncombustible material and clean properly.

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ The generator room size does not meet the requirement of the guidelines</li> <li>□ Inadequate ventilation of the generator room</li> <li>□ Combustible materials inside generator room</li> <li>□ Water/oil in generator room</li> <li>□ No detector in generator room</li> <li>□ One point frame earthing of generator instead of two</li> <li>□ No over current or earth fault protection provided</li> <li>□ No cover on the cable trench</li> </ul>
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Ensure double earthing of generator frame</li> <li>□ Provide cover on the cable trench</li> <li>□ Ensure cross ventilation in the generator room</li> <li>□ Remove combustible materials from generator room and keep it clean.</li> </ul>
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will provide another earthing soon, We will provide cable trench soon.
অংগীকার	থায়োজ্য লিয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-১২-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগীকৃত অবস্থা	চলচ্চাল
মন্তব্য	25-08-2021 : 1. The generator room size does not meet the requirement of the guidelines. 2. The generator room does not have adequate ventilation. 3. No unwanted materials are stored inside the generator room. 4. The generator room is clean and free from dirt, lint, water, oil. 5. Generator frame earthing (grounding) is provided at two separate points. 6. No over current or earth fault protection is provided in the electrical system. 7. Cable trenches are not covered with noncombustible material and clean properly.

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Ventilation of substation is poor □No SLD inside distribution panel □Non-conductive mat insufficient □No earthing at all required electrical points □No detector in substation
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□Provide SLD inside distribution panel □Ensure earthing for all required electrical points
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will recruit a qualified electrical engineer for developing layout and as built single line diagram.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-৯২-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকিতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	25-08-2021: 1. The substation room does not have proper ventilation system according to BNBC/NTPA. 2. No SLD found on the distribution panel. 3. Electrical insulation mats are provided in front of distribution boards. 4. Electrical equipment is earthed properly.

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Ventilation of substation is poor □No SLD inside distribution panel □Non-conductive mat insufficient □No earthing at all required electrical points □No detector in substation
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□Install appropriate detectors
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will provide appropriate detectors soon.
অঞ্চাকিকার	৬ গাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯০০
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকিতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	25-08-2021: 1. The substation room does not have proper ventilation system according to BNBC/NTPA. 2. No SLD found on the distribution panel. 3. Electrical insulation mats are provided in front of distribution boards. 4. Electrical equipment is earthed properly.

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Ventilation of substation is poor    No SLD inside distribution panel    Non-conductive mat insufficient    No earthing at all required electrical points    No detector in substation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure ventilation to substation    Provide sufficient rubber mat infront of the panel
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have already done.
অঞ্চলিকার	পর্যবেক্ষণ লিয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	25-08-2021: 1. The substation room does not have proper ventilation system according to BNBC/NTPA. 2. No SLD found on the distribution panel. 3. Electrical insulation mats are provided in front of distribution boards. 4. Electrical equipment is earthed properly.

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB    MDB/DB/SDB body and door not earthed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide clear identification mark on MDB/DB/SDB and provide SLD    Provide earthing to body and door of MDB/DB/SDB.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will provide clear identification mark soon.
অঞ্চলিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-১২-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চলিক অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	25-08-2021: 1. SLD has been submitted to DIFE on 16-11-2020 awaiting approval. 2. Distribution boards do not have clear and permanent identification markings as well as no SLD found on the distribution boards. 2. Earthing connection is provided at the panel body and doors of SDBs but not in MDB

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Connections without lug Undressed messy wiring/cables
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure secured connections with lug Replace undressed messy wiring/cables
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have already done.
অধার্থিকার	৬ মণ্ডাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	25-08-2021: 1. Cables are connected without lug at bus-bar and circuit breaker terminal within the electrical panel boards. 2. Undressed messy wire are not present inside the distribution

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Earthing/lightning pits are not identified
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Take necessary measures for identifiable earthing/lightning pits
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will identified earthing/lightning pits soon.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩১-০৯-১৯০০
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	