



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	ক্লোরেসেন্ট এ্যাপারেলস লিঃ
ঠিকানা	81, Barabagh, Section # 2, Mirpur-2, Dhaka
কারখালার কোড	DHK215
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
----------------------------------	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Access road too narrow for Fire Engine
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Provide action plans to ensure adequate access for Fire Engine.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	24/12/2019 (CVV-1): Drawing & design of fire protective construction and separation drawing with access road layout is not available in the factory. 10/03/2020 (CVV-2): Drawing & design of fire protective construction and separation drawing with access road layout is not available in the factory. 10/09/2020 (CVV-3): Drawing & design of fire protective construction and separation drawing with access road layout is not available in the factory. 12-08-2021 (CVV-04): Drawing & design of fire protective construction and separation drawing with access road layout is not available in the factory.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Access road too narrow for Fire Engine
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Demonstrate access of Fire Engine to the premise and keep photographic record.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	24/12/2019 (CVV-1) : Internal road beside the factory is too narrow (Measured width only 3m approximately) for fire engine access. 10/03/2020 (CVV-2) : Internal road beside the factory is too narrow (Measured width only 3m approximately) for fire engine access. 10/09/2020 (CVV-3) : Internal road beside the factory is too narrow (Measured width only 3m approximately) for fire engine access. 12-08-2021 (CVV-04) : Internal road beside the factory is too narrow (Measured width only 3m approximately) for fire engine access.

৩. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Steel or temporary structure not conforming to Type-I construction on Roof-top of building
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Remove temporary structure from roof top.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	24/12/2019 (CVV-1) : Temporary structure has not removed yet from roof top. 10/03/2020 (CVV-2) : Temporary structure has not been removed yet from roof top. 10/09/2020 (CVV-3) : Temporary structure has not been removed yet from roof top. 12-08-2021 (CVV-04) : Temporary structure has not been removed yet from roof top.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Inadequate horizontal separation. <input type="checkbox"/> Inadequate vertical separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide design drawings to demonstrate how designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors according to the Guideline occupancy separation will be achieved. <input type="checkbox"/> Retrofitting of internal layout needed with appropriate drawings following guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	24/12/2019 (CVV-1) : During visit, fire rated construction drawing covering all mixed occupancies and their separation is not found. 10/03/2020 (CVV-2) : During visit, fire rated construction/separation drawing covering all mixed occupancies and their separation is not found. 10/09/2020 (CVV-3) : During visit, fire rated construction/separation drawing covering all mixed occupancies and their separation is not found. 12-08-2021 (CVV-04) : During visit, fire rated construction/separation drawing covering all mixed occupancies and their separation is not found.

৫. পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Inadequate horizontal separation. <input type="checkbox"/> Inadequate vertical separation
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under Mixed Occupancy (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with fire rated walls and doors according to the Guidelines. <input type="checkbox"/> Different occupancy in different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্রাম
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	<p>24/12/2019 (CVV-1) : Dining area is not separated by fire rated construction from storage area at 5th floor. Accessories store, store & godown is not separated by fire rated construction from others area at fifth & ground floor. Boiler room is not properly fire separated by fire rated construction and opening at 1st floor.</p> <p>10/03/2020 (CVV-2) : Dining area and prayer rooms are not separated by fire rated construction and opening protectives from storage area at 5th floor. Accessories store and wastage store at 5th floor, finished goods area at 1st floor, fabric store at ground floor are not separated by fire rated construction and opening protectives from others occupancies. Boiler room is not properly fire separated by fire rated construction and opening protectives at 1st floor.</p> <p>10/09/2020 (CVV-3) : Dining area and prayer rooms are not separated by fire rated construction and opening protectives from storage area at 5th floor. Accessories store and wastage store at 5th floor, finished goods area at 1st floor, fabric store at ground floor are not separated by fire rated construction and opening protectives from others occupancies. Boiler room is not properly fire separated by fire rated construction and opening protectives at 1st floor.</p> <p>12-08-2021 (CVV-04) : Dining area and prayer rooms are not separated by fire rated construction and opening protectives from storage area at 5th floor. Accessories store and wastage store at 5th floor, finished goods area at 1st floor, fabric store at ground floor are not separated by fire rated construction and opening protectives from others occupancies. Boiler room is not properly fire separated by fire rated construction and opening protectives at 1st floor.</p>

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Protection against propagation of fire through voids between floors and interior walls (including stairways) not equivalent to the fire resistance rating of the wall.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce drawings and show methods to demonstrate how prevention of smoke and fire propagation through voids between floors and interior walls (including stairways) will be ensured with fire-rated assembly according to the Guidelines.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	24/12/2019 (CVV-1) : Approved fire protection/separation construction design & drawing from DIFE is not available during the visit. 10/03/2020 (CVV-2) : Approved fire protection/separation construction design & drawing from DIFE is not available during the visit. 10/09/2020 (CVV-3) : Approved fire protection/separation construction design & drawing from DIFE is not available during the visit. 12-08-2021 (CVV-04) : No action has been taken yet to prepare fire separation system drawing and submit to DIFE for approval.

৭. পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ	Protection against propagation of fire through voids between floors and interior walls (including stairways) not equivalent to the fire resistance rating of the wall.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Prevent smoke and fire propagation through voids between floors and interior walls (including stair) with fire-rated assembly according to the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	24/12/2019 (CVV-1) : Both stairways are not fire separated from production areas and having non-rated steel sliding & steel swinging doors at each floor of the whole factory building. 10/03/2020 (CVV-2) : Both stairways are not fire separated from production areas and having non-rated steel sliding & steel swinging doors at each floor of the whole factory building. Opening due to unprotected window is also found beside exterior stair. 10/09/2020 (CVV-3) : Both stairways are not fire separated from production areas and having non-rated steel sliding & steel swinging doors at each floor of the whole factory building. Opening due to unprotected window is also found beside exterior stair. 12-08-2021 (CVV-04) : Both stairways are not fire separated from production areas and having non-rated steel sliding & steel swinging doors at each floor of the whole factory building. Opening due to unprotected window is also found beside exterior stair.

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Exit access doors are not side-swinging type. □ Exit corridor and passageways effective widths are less than minimum. □ Exit corridors/aisles/passageways are obstructed □ Aisle width is less than minimum
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide drawings to arrange doorways at each floor as per the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	24/12/2019 (CVV-1) : Approved fire protection / separation construction design & drawing from DIFE is not available during the visit. 10/03/2020 (CVV-2) : Approved fire protection / separation construction design & drawing including exit doors from DIFE is not available during the visit. 10/09/2020 (CVV-3) : Approved fire protection / separation construction design & drawing including exit doors from DIFE is not available during the visit. 12-08-2021 (CVV-04) : No action has been taken yet to prepare fire separation system drawing and submit to DIFE for approval.

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Exit access doors are not side-swinging type. □ Exit corridor and passageways effective widths are less than minimum. □ Exit corridors/aisles/passageways are obstructed □ Aisle width is less than minimum
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Doors on all escape routes to open in the direction of travel □ Ensure adequate width of doorways in each floor according to the occupant load as per the Guidelines. □ Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and exits as per the guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	গুরু হয়নি
মন্তব্য	24/12/2019 (CVV-1) : During the visit, all means of egress doors are found non-rated collapsible, side swinging & steel sliding type with locking features and some of those are not open to the direction of travel . Also aisles and stairways are found obstructed with combustible at main exit. 10/03/2020 (CVV-2) : During the visit, all means of egress doors are found non-rated collapsible, side swinging & steel sliding type with locking features and some of those are not open to the direction of travel. Door width is measured 0.76m at exit-2 which is less than the required width. 10/09/2020 (CVV-3) : During the visit, all means of egress doors are found non-rated collapsible, side swinging & steel sliding type with locking features and some of those are not open to the direction of travel. Door width is measured 0.81 meter at exit-2 which is less than the required width. 12-08-2021 (CVV-04) : During the visit, all means of egress doors are found non-rated collapsible, side swinging & steel sliding type with locking features and some of those are not open to the direction of travel. Door width is measured 0.81 meter at exit-2 which is less than the required width.

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Exit access doors are not side-swinging type. □ Exit corridor and passageways effective widths are less than minimum. □ Exit corridors/aisles/passageways are obstructed □ Aisle width is less than minimum
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Keep corridors and passageways on escape routes free of any obstructions to ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to the exits □ Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	গুরু হয়নি
মন্তব্য	24/12/2019 (CVV-1) : Aisles, corridors and passageways to the exits are obstructed by combustible materials, working benches & machine. 10/03/2020 (CVV-2) : Aisles, corridors and passageways to the exits are obstructed by combustible materials, working benches & machine. 10/09/2020 (CVV-3) : Aisles, corridors and passageways to the exits are obstructed by combustible materials, working benches & machine. 12-08-2021 (CVV-04) : Aisles, corridors and passageways to the exits are obstructed by combustible materials, working benches & machine.

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts and ducts at floor separations.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্রাম
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	24/12/2019 (CVV-1) : Fire rated doors are not installed in both the exits in all floors of fifth storied building. Non-rated steel sliding & steel swinging doors are found at both the stairwell from ground to fifth floor. 10/03/2020 (CVV-2) : Fire rated doors are not installed in both the exits in all floors of five storied building. Non-rated steel sliding & steel swinging doors are found at both the stairwell from ground to fifth floor. 10/09/2020 (CVV-3) : Fire rated doors are not installed in both the exits in all floors of five storied building. Non-rated steel sliding & steel swinging doors are found at both the stairwell from ground to fifth floor. 12-08-2021 (CVV-04) : Fire rated doors are not installed in both the exits in all floors of five storied building. Non-rated steel sliding & steel swinging doors are found at both the stairwell from ground to fifth floor.

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Interior staircase not protected through fire rated enclosures □ Exterior staircase susceptible to fire and smoke propagating through wall openings □ The ground floor exits not enclosed □ Sum of Riser height and Tread depth is not within limits □ Riser & Trade tolerance of a flight not within limit □ Handrails height less than required □ Number of Handrails less than required □ Stairway door not Fire Door □ Width of Exit Doorway less than required □ No Auto door closer □ Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into fire-rated enclosures equipped with Fire rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	24/12/2019 (CVV-1) : Fire separation drawing including with stairways are not found in the factory during the visit. 10/03/2020 (CVV-2) : Approved fire protection / separation construction design & drawing including stairways from DIFE is not available during the visit. 10/09/2020 (CVV-3) : Approved fire protection / separation construction design & drawing including stairways from DIFE is not available during the visit. 12-08-2021 (CVV-04) : No action has been taken yet to prepare fire separation system drawing and submit to DIFE for approval.

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Interior staircase not protected through fire rated enclosures □ Exterior staircase susceptible to fire and smoke propagating through wall openings □ The ground floor exits not enclosed □ Sum of Riser height and Tread depth is not within limits □ Riser & Trade tolerance of a flight not within limit □ Handrails height less than required □ Number of Handrails less than required □ Stairway door not Fire Door □ Width of Exit Doorway less than required □ No Auto door closer □ Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Convert all interior stairways into fire rated enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. □ Close wall openings adjacent to the exterior staircases to prevent fire and smoke propagation □ The ground floor exits should be enclosed so as to ensure safe pathway for escape from the premises. □ Provide continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit. □ Provide stairways of adequate dimensions and of appropriate specifications according to the Guidelines as required for the occupancy load. □ Remove all collapsible security gates and roller shutters from all exit stairway access doors
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচ্চাল
মন্তব্য	24/12/2019 (CVV-1) : Non-rated steel sliding & steel swinging doors are found in all staircases at each floors and are not protected from production area. The final exit discharge at ground floor from both the exits are not enclosed by fire rated separation from the premises. All the stairways are adequate in dimensions as per standard but both side handrails are not provided yet at both the staircases. 10/03/2020 (CVV-2) : Non-rated steel sliding & steel swinging doors are found in all staircases at each floors and are not protected from production area. The final exit discharge at ground floor from both the exits are not enclosed by fire rated separation from other occupancies. Both side handrails are not provided yet at both staircases. 10/09/2020 (CVV-3) : Non-rated steel sliding & steel swinging doors are found in all staircases at each floors and are not protected from production area. The final exit discharge at ground floor from both the exits are not enclosed by fire rated separation from other occupancies. Riser height & trade depth of all stairs were found within limit. Both side handrails are not provided yet at both staircases. 12-08-2021 (CVV-04) : Non-rated steel sliding & steel swinging doors are found in all staircases at each floors and are not protected from production area. The final exit discharge at ground floor from both the exits are not enclosed by fire rated separation from other occupancies. Riser height & trade depth of all stairs were found within limit. Both side handrails are not provided yet at both staircases.

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Interior staircase not protected through fire rated enclosures Exterior staircase susceptible to fire and smoke propagating through wall openings The ground floor exits not enclosed Sum of Riser height and Tread depth is not within limits Riser & Trade tolerance of a flight not within limit Handrails height less than required Number of Handrails less than required Stairway door not Fire Door Width of Exit Doorway less than required No Auto door closer Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove obstructions from stairways
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধার্থিকার	প্রযোজ্য লব্ধ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চলিক অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	24/12/2019 (CVV-1): Both the stairways are found free from obstructed. 10/03/2020 (CVV-2): Both the stairways are found free from obstruction. 10/09/2020 (CVV-3): Both the stairways are found free from obstruction. 12-08-2021 (CVV-04): Both the stairways are found free from obstruction.

১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No Fire Door □ Improperly illuminated exit sign □ Width of Passageway less than required
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. □ Provide clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area. □ Provide cover on naked light.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	24/12/2019 (CVV-1) : During visit the following observations are found below: 1. Fire door is not installed yet in the factory. 2. Naked lights are found at accessories store at fifth floor. 3. Some exit signs are not illuminated during visit. 10/03/2020 (CVV-2) : Fire door is not installed yet in the factory. Naked lights are found at accessories store at fifth floor and finished goods store at 1st floor. Exit signs are found but not functional during the visit. 10/09/2020 (CVV-3) : Fire door is not installed yet in the factory. Naked lights are found at accessories store at fifth floor and finished goods store at 1st floor. Exit signs are found but not functional during the visit. 12-08-2021 (CVV-04) : Fire door is not installed yet in the factory. Naked lights are found at accessories store at fifth floor and finished goods store at 1st floor. Exit signs are found but not functional during the visit.

১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. <input type="checkbox"/> Naked lights in storage
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide fire doors as approved by the Guidelines <input type="checkbox"/> Provide fire-rated solid walls from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or maintaining proper storage size and distance between stored items as per the Guideline
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অণ্ডাখিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
মংশাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	24/12/2019 (CVV-1) :Observations are as below: 1) . Management of storage materials at accessories store & ware house room are not as per standard. 2) . Naked lights are found at accessories store at fifth floor. 10/03/2020 (CVV-2) : Management of storage materials at accessories store & wastage store at 5th floor are not as per standard. Naked lights are found at accessories store at fifth floor and finished goods store at 1st floor. Accessories store and wastage store at 5th floor, finished goods area at 1st floor, fabric store at ground floor are not separated by fire rated construction and opening protectives from other occupancies. 10/09/2020 (CVV-3) : Management of storage materials at accessories store & wastage store at 5th floor are not as per standard. Naked lights are found at accessories store at fifth floor and finished goods store at 1st floor. Accessories store and wastage store at 5th floor, finished goods area at 1st floor, fabric store at ground floor are not separated by fire rated construction and opening protectives from other occupancies. 12-08-2021 (CVV-04) :Management of storage materials at accessories store & wastage store at 5th floor are not as per standard. Naked lights are found at accessories store at fifth floor and finished goods store at 1st floor. Accessories store and wastage store at 5th floor, finished goods area at 1st floor, fabric store at ground floor are not separated by fire rated construction and opening protectives from other occupancies.

১৭. পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ	□ Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. □ Naked lights in storage
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অধিকার	প্রযোজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	24/12/2019 (CVV-1) : Arrangement of storage is not maintain properly as per standard. 10/03/2020 (CVV-2) : Arrangement of storage is not maintained properly as per standard. One third clearance is not maintained in accessories store at 5th floor. 10/09/2020 (CVV-3) : Arrangement of storage is not maintained properly as per standard. One third clearance is not maintained in accessories store at 5th floor. 12-08-2021 (CVV-04) : Arrangement of storage is not maintained properly as per standard. One third clearance is not maintained in accessories store at 5th floor.

১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exit sign missing □ Exit signs not illuminated at all times □ Means of exits not signposted □ Directional signs missing □ No Bangla and English Exit instructions in case of emergency □ No Bangla signs for stairs □ Means of Escape lack Emergency Lighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. □ Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. □ Post directional signs at appropriate locations.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধ্যাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	24/12/2019 (CVV-1) : Illuminated exit signs are found, but some exit sign are not functional in the factory building at each floor of stair -01. English and Bangla exit instructions are not available in throughout the factory premises. Directional signs are not available in the factory premises during the visit. Emergency lighting system is not available in both staircases throughout the factory. 10/03/2020 (CVV-2) : Illuminated exit signs are found, but some exit sign are not functional in the factory building at each floor of stair -01. English and Bangla stair and floor designation are not available throughout the factory premises. Directional signs are not available in the factory premises during the visit. 10/09/2020 (CVV-3) : Illuminated exit signs are found, but some exit sign are not functional in the factory building at each floor of stair -01. English and Bangla stair and floor designation are not available throughout the factory premises. Directional signs are not available in the factory premises during the visit. 12-08-2021 (CVV-04) : Illuminated exit signs are found, but some exit sign are not functional in the factory building at each floor of stair -01. English and Bangla stair and floor designation are not available throughout the factory premises. Directional signs are not available in the factory premises during the visit.

১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exit sign missing □ Exit signs not illuminated at all times □ Means of exits not signposted □ Directional signs missing □ No Bangla and English Exit instructions in case of emergency □ No Bangla signs for stairs □ Means of Escape lack Emergency Lighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ ঘাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	24/12/2019 (CVV-1) : Emergency lighting system is not found in throughout the factory premises. 10/03/2020 (CVV-2) : Emergency lighting system is not found throughout the factory premises. 10/09/2020 (CVV-3) : Emergency lighting system is not found throughout the factory premises. 12-08-2021 (CVV-04) : Emergency lighting system is not found throughout the factory premises.

২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No Command Station
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide Command Station with all facilities required to meet the Guidelines requirements.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যবালার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাভিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	24/12/2019 (CVV-1) : Command station with all facilities is not available in the factory. 10/03/2020 (CVV-2) : Command station with all facilities are not available in the factory. 10/09/2020 (CVV-3) : Command station with all facilities are not available in the factory. 12-08-2021 (CVV-04) : Factory has command station. But, factory has not provided command Station with all facilities required to meet the Guidelines requirements.

২১. পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Less than 1 time each month <input type="checkbox"/> Training of the Trainers not performed
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Ensure adequate number of Fire Drills as per the Guidelines <input type="checkbox"/> Provide training to the Trainers <input type="checkbox"/> Include Fire Drill and Training of the Trainers in Fire Safety Management Plan
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	24/12/2019 (CVV-1): Factory conduct fire drill irregularly. Fire drill are not conducted 4 times in a year & does not have proper documents and record. Documents regarding training is not found in the factory during the visit. 10/03/2020 (CVV-2): Factory conduct fire drill irregularly. Fire drill documents are not as per standard. Documents regarding training is not found in the factory during the visit. 10/09/2020 (CVV-3): Factory conduct fire drill irregularly. Fire drill documents are not as per standard. Documents regarding training is not found in the factory during the visit. 12-08-2021 (CVV-04):Factory conduct fire drill irregularly. Fire drill documents are not as per standard. Documents regarding training is not found in the factory during the visit.

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Non-standard Cylinder color <input type="checkbox"/> Cylinder expired
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অঞ্চলিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চলিক অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	24/12/2019 (CVV-1) : Adequate number of extinguishers are available but some of the extinguishers found expired in all production floors. 10/03/2020 (CVV-2) : Adequate number of extinguishers are available with validity but some of the extinguishers are found blocked by combustible materials and table during the visit. 10/09/2020 (CVV-3) : Adequate number of extinguishers are available with validity but some of the extinguishers are found blocked by combustible materials and table during the visit. 12-08-2021 (CVV-04) : Adequate number of extinguishers are available with validity but some of the extinguishers are found blocked by combustible materials and table during the visit.

২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Non-standard Cylinder color □ Cylinder expired
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re-service labels.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	24/12/2019 (CVV-1) : Monthly and yearly monitoring labels are not found with extinguishers. 10/03/2020 (CVV-2) : Regular monitoring of extinguishers with testing and service document/label is not found during visit. 10/09/2020 (CVV-3) : Regular monitoring of extinguishers with testing and service document/label is not found during visit. 12-08-2021 (CVV-04) : Regular monitoring of extinguishers with testing and service document/label is found during visit.

২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non Standard Standpipe & Hose system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> □ Provide standard Standpipe& Hose system that complies with the Guidelines requirements for supply of water, minimum pressure in the standpipe and size (diameter) of the standpipe. □ Ensure that Siamese connections are available as specified by the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অণ্টার্থিকার	৬ গ্লাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	<p>24/12/2019 (CVV-1) : Standard standpipe and hose system is not available during the visit. Only 25 mm dia hose reel is found near final exit-02 at each floor, which is not functional. Siamese connections is not available. 10/03/2020 (CVV-2) : Standard standpipe and hose system is not installed yet by the factory. Only 25 mm dia hose reel is found near final exit-02 at each floor which is not functional. Siamese connections is not available. 10/09/2020 (CVV-3) : Standard standpipe and hose system is not installed yet by the factory. Only 25 mm dia hose reel is found near final exit-02 at each floor which is functional. At present, the water throw of jet is around 15ft distance. Siamese connections is not available. 12-08-2021 (CVV-04) : Standard standpipe and hose system is not installed yet by the factory. Only 25 mm dia hose reel is found near final exit-02 at each floor which is functional. At present, the water throw of jet is around 15ft distance. Siamese connections is not available.</p>

২৫. পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ	No fire pump present
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide Fire pump with specifications to meet the Guidelines requirements
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অঞ্চলিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	24/12/2019 (CVV-1) : Dedicated fire pump is not found for firefighting during the visit. Only a submersible pump is installed for all purpose. 10/03/2020 (CVV-2) : Dedicated fire pump is not found for firefighting during the visit. Only a submersible pump is installed for all purpose. 10/09/2020 (CVV-3) : Dedicated fire pump is not found for firefighting during the visit. Only a submersible pump is installed for all purpose. 12-08-2021 (CVV-04) : Dedicated fire pump is not found for firefighting during the visit. Only a submersible pump is installed for all purpose.

২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☐ Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy ☐ No fire rated composite door at the boiler entrance ☐ No detector
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☐ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the boiler room. ☐ Provide firefighting equipment as required by the Guidelines.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	24/12/2019 (CVV-1): Design and drawing of fire protection construction of boiler room is not found during the visit. 10/03/2020 (CVV-2): Approved fire protection / separation construction design & drawing including boiler room from DIFE is not available during the visit. 10/09/2020 (CVV-3): Approved fire protection / separation construction design & drawing including boiler room from DIFE is not available during the visit. 12-08-2021 (CVV-04): No action has been taken yet to prepare fire separation system drawing and submit to DIFE for approval.

২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☐ Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy ☐ No fire rated composite door at the boiler entrance ☐ No detector
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☐ Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self closing swing door for the boiler room. ☐ Install appropriate detectors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	24/12/2019 (CVV-1) : The boiler room is not properly fire segregated from the production area at 1st floor. Fire detection detector & firefighting equipment is not found in the boiler room. 10/03/2020 (CVV-2) : The boiler room is not properly fire segregated by fire rated construction and opening protectives from the production area at 1st floor. Fire alarm and detection system is not installed yet at boiler room. 10/09/2020 (CVV-3) : The boiler room is not properly fire segregated by fire rated construction and opening protectives from the production area at 1st floor. Fire alarm and detection system is not installed yet at boiler room. 12-08-2021 (CVV-04) : The boiler room is not properly fire segregated by fire rated construction and opening protectives from the production area at 1st floor. Fire alarm and detection system is not installed yet at boiler room.

২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Non-standard fire alarm system <input type="checkbox"/> Non-standard distribution of detector
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অণ্ডাখিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচ্চাল
মন্তব্য	24/12/2019 (CVV-1) : Fire separation drawing not available in the factory during the visit. Factory has completed the <input type="checkbox"/> Centralized fire detection and alarm system drawing and submitted the drawing to DIFE for approval on date 23-Sep- 2018. 10/03/2020 (CVV-2) : Proposed fire alarm and detection system drawing is found during the visit and factory submitted the drawing to DIFE on 23-Sep- 2018 for review. 10/09/2020 (CVV-3) : Proposed fire alarm and detection system drawing is found during the visit and factory submitted the drawing to DIFE on 23-Sep- 2018 for review. 12-08-2021 (CVV-04) : Proposed fire alarm and detection system drawing is found during the visit and factory submitted the drawing to DIFE on 23-Sep- 2018 for review. The Senior Engineer of RCC has review the drawing and gave to Parvez Rana Engineering Soulution to rectify the drawing. Parvez Rana Engineering Soulution has not yet submitted the drawing to RCC office.

২৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Non-standard fire alarm system <input type="checkbox"/> Non-standard distribution of detector
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	24/12/2019 (CVV-1) : Automatic fire alarm and detection system with control panel is not installed yet in the factory. 10/03/2020 (CVV-2) : Automatic fire alarm and detection system with control panel is not installed yet in the factory. Few manual standalone type detectors are found in the factory which are not as per standard. 10/09/2020 (CVV-3) : Automatic fire alarm and detection system with control panel is not installed yet in the factory. Few manual standalone type detectors are found in the factory which are not as per standard. 12-08-2021 (CVV-04) : Automatic fire alarm and detection system with control panel is not installed yet in the factory. Few manual standalone type detectors are found in the factory which are not as per standard.