

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	যমুনা নীট কনমাৰ্ন
ঠিকানা	Road#01, House#34, Kutubali, Sastspur
কারখানার কোড	NRY 120
কালার কোড	

মূল্যাম্বনের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: ০১–০২–২০২০
১. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষ্ণ Location: 2nd floor At 2nd floor the ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	aisles are temporary blocked by table.
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Remove all temporary items fron সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ	n all escape routes, aisles and passageway.
কার্থানার কার্থক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়	
চূড়ান্ড সম্প্ৰসীমা	
সংশোধিত সমশ্যমীমা ০১–০১–১১৭০	
অগ্রগতির অবস্থা	
	are free from obstruction. 01–02–2023: During Ill aisles are free from obstruction.
×	

<u> বিশিল্</u> য	Location: All exit doors at egress route At GF, doors in the egress route are found collapsible security type gate and from 1st floor to 3rd floor the doors are found outward swing wooden type doors at stairways in the direction of travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্শক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	7.6-0.P-≤0.5≤
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	22-05-2022 (CCVV): During the visit, all egress doors are found side hinged swing type fire rated doors. 01-02-2023: During the visit, all egress doors are found side hinged swing type fire rated doors.

পরিদর্শন

Location: All exit doors at egress route All the exit doors in the egress route are found শান্ত্ৰপূৰ্ণ with locking arrangement of wooden and collapsible security type gate in the direction of the travel and there is chance that doors may be locked due to operation time.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কাৰখানাৰ	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	26-0P-5055
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	71/(1111)
মন্তব্য	22-05-2022 (CCVV): No locking features are found in any door during the visit. 01-02-2023: During the inspection no locking features are found in any door during the visit.
সংযুক্তি	সমূহ (১)

৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন Location: All stairways There are 2 nos stairs in the factory building but stairs are not পর্যবেষ্কণ provided handrails on both side. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৪.১. কার্যক্রম

	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from
কাৰ্যক্ৰম	the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	%&-0F-5055
সমশ্রসীমা	26-08-4044
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	22-05-2022 (CCVV): Both side handrails are found in both stairs. 01-02-2023:
	During the inspection, both side handrails are found in both stairs.
770-77	

সংশু্ক্তিসমূহ (১) ☑



৫. পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পরিদর্শন পর্ববেষ্ট্রন Location: All Stairways. In four storey building, there are wooden and collapsible security type gates are installed, which are without self-closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing door.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি		
৫.১. কাৰ্যক্ৰম		
Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses.		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ		
চুড়ান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা		
অগ্রহা সংশোধিত অবস্থা		

22-05-2022 (CCVV): All doors are found fire rated which are connected to the stairs at all floors. 01-02-2023: During the inspection all doors are found fire rated which are connected to the stairs at all floors.

৬. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

সংযুক্তিসমূহ (১)

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location: Ground floor. A designated fabric warehouse is found without rated construction barrier adjacent to the production area at ground floor in the factory building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for storage area.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u> অগ্রাখিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	26-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	22-05-2022 (CCVV): Cutting section at ground floor is not separated from the fabric storage area. 01-02-2023: During the inspection, it was observed that the cutting area on the ground floor is separated from the fabric storage area.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location: Ground floor. A designated fabric warehouse is found without rated construction barrier adjacent to the production area at ground floor in the factory building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৷.১. কাৰ্ <u>থ</u> ক্ৰম	
<u>1.১. পাশক</u> ^	
কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Months, Provide 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for storage area.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2050
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	22-05-2022 (CCVV): Cutting section at ground floor is not separated from the fabric storage area. 01-02-2023: During the inspection, it was observed that the cutting area on the ground floor is separated from the fabric storage area.
সংযুক্তি ×	সমূহ (৩) ≚

পরিদর্শন	Location: 1st floor (Boiler Room) At 1st floor of the building, the high risk gas boiler
পর্ববেষ্ণণ	(capacity 60 liter) is not fire separated from production area.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

רוייטוע		
.১. কাৰ্যক্ৰম	১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 1st floor boiler room, which located at the adjacent to production area.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্শক্রম		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	26-0P-≤0≤≤	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
ম ন্তব্য	22–05–2022 (CCVV): During the visit boiler room is separated from the production area by fire rated construction and opening protection. Follow–up of this factory is done by ACCORD and RSC. According to ACCORD, factory did not prepare the separation drawing but all physical separation work has been done by the factory. 01–02–2023: During the visit boiler room is separated from the production area by fire rated construction and opening protection. Follow–up of this factory is done by ACCORD and RSC. According to ACCORD, factory did not prepare the separation drawing but all physical separation work has been done by the factory.	

	Location: 1st floor (Boiler Room) At 1st floor of the building, the high risk gas boiler
পর্ববেষ্ণণ	(capacity 60 liter) is not fire separated from production area.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৯.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at কাৰ্যক্ৰম 1st floor boiler room, which located at the adjacent to production area. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 08-05-2039 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> সংশোধিত অবস্থা 22-05-2022 (CCVV): During the visit boiler room is separated from the production area by fire rated construction and opening protection. 01–02–2023: মন্তব্য During the visit boiler room is separated from the production area by fire rated construction and opening protection. সংখুক্তিসমূহ (১)

্ৰপিৰিদৰ্শন Location: All Occupied floors Aisle marking with arrow guiding and exit signage are	not
পৰ্যবেষ্কৰ appropriately signed at all floors of the factory building.	
ক্যাপ	
আইটেমু	
ক্যাটাগরি	

১০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification. –Signage should be uniform.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	22-05-2022 (CCVV): All exit signs are properly posted and found visible during the visit. 01-02-2023: All exit signs are properly posted and found visible during the visit.
সংযুক্তি ×	সমূহ (১)

পরিদর্শন Location: All occupied floors At every floor, sufficient number of emergency lighting are প্রবস্থেন not provided for evacuation pathway.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১১.১. কাৰ্যক্ৰম

	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-
কাৰ্শক্ৰম	up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit
	doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	%6-01-5055
সমশ্রসীমা	24 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	
	22-05-2022 (CCVV): Emergency lights are found in all floors. 01-02-2023:
	Emergency lights are found in all floors.
সংযক্তি	সমহ (১)
٠, هر ع	'd' \ = /

১২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১২.১. কাৰ্যক্ৰম

The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
৬ সপ্তাহ
_
\$€-0B-3033
সংশোধিত
22-05-2022 (CCVV): Emergency lights are found in the stairs. 01-02-2023: Emergency lights are found in the stairs.

সংযুক্তিসমূহ (১)

১৩. পর্যবেক্ষণ	
শার্পশ্র	ocation: Factory building Automatic detection and alarm system is not implemented in the factory. Only standalone smoke detectors and manual alarm system are provided the factory building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৩.১. কার্যত	[₽] ब
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants)
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমর্মীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	26-0 p-4044
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	22-05-2022 (CCVV): Factory has prepared the drawing of fire alarm and detection system which is reviewed by ACCORD. 01-02-2023: Factory has prepared the drawing of fire alarm and detection system which is reviewed by ACCORD.
্রা সংযুক্তি <u>×</u>	সমূহ (১)

পরিদর্শন পর

১৪.১. কার্যক্রম Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire কাৰ্যক্ৰম alarm. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants) 'সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 08-05-2029 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> চলমান অবস্থা 22-05-2022 (CCVV): Factory has installed fire alarm and detection system but testing commissioning has bot been completed. 01-02-2023: Factory has installed মন্তবা fire alarm and detection system but testing commissioning has bot been completed.

১৫. পর্যবেষ্ণ্ডণ পরিদর্শন Location: All occupied floors Standalone smoke detectors are not sufficient at every পর্যবেষ্ণ্ডণ floor of the factory building. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

אודוטוע	
<i>৬</i> .১. কাৰ্যক্ৰম	
কাশক্রম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	14
সময়সীমা	%€-0₽-5055
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	চলমান
	22-05-2022 (CCVV): Factory has installed fire alarm and detection system but
মন্ত ব্য	testing commissioning has bot been completed. 01–02–2023: Factory has installed
	fire alarm and detection system but testing commissioning has bot been
	completed.
<u> </u>	

পরিদর্শন There is no practice of periodic checking of alarm call point, fire alarm & detection to পর্যবেষ্ষণ ensure whether it is functional or not.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৬.১. কার্যত্র	১.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Factory management should be checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
<u> অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2990	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান	
মন্তব্য	22-05-2022 (CCVV): Factory has installed fire alarm and detection system but testing commissioning has bot been completed. 01-02-2023: Factory has installe fire alarm and detection system but testing commissioning has bot been completed.	

১৭. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন Accation: Production area 06 nos. of CO2 type, 5 nos. of ABC type fire extinguishers are provided & properly tagged at production area which is not sufficient with respect to 8156 sft area as per RMG guideline.

ক্যাপ
আইটেম

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	Provide fire extinguisher at Production area and to keep the record for re filling & properly tagged.
সুপারিশের	
<u>ত্</u> থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-79do
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	22-05-2022 (CCVV): Sufficient fire extinguishers are found during the visit. 01-02-2023: Sufficient fire extinguishers are found during the visit.

সংসুক্তিসমূহ (১)

১৮. পর্যবেক্ষণ		
la Contract		
ମାଶ୍ୟୀଶ No dedicated fire pump is available for fire fighting.		
ক্যাপ্		
আইটেম্		
ক্যাটাগরি		

ক্যাভাগার		
১৮.১. কাৰ্যত্ৰ	৮.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখীনার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	%€-0₽-₹0₹₹	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	22–05–2022 (CCVV): The building is 4storeyed building. But 3rd floor is permanently infilled with masonry. So according to occupied height standpipe system is not required for this building. Factory has also taken this decision from ACCORD. But if the factory will reopen the 3rd floor then hydrant system is must required for this factory. 01–02–2023: The building is 4storeyed building. But 3rd floor is permanently infilled with masonry. So according to occupied height standpipe system is not required for this building. Factory has also taken this decision from ACCORD. But if the factory will reopen the 3rd floor then hydrant system is must required for this factory.	
	system is must required for this factory.	

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply. সুপারিশের ভ**খ্যসূত্র** কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 08-02-2020 **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা 22-05-2022 (CCVV): The building is 4storeyed building. But 3rd floor is permanently infilled with masonry. So according to occupied height standpipe system is not required for this building. Factory has also taken this decision from ACCORD. But if the factory will reopen the 3rd floor then hydrant system is must মন্তব্য required for this factory. 01-02-2023: The building is 4storeyed building. But 3rd floor is permanently infilled with masonry. So according to occupied height standpipe system is not required for this building. Factory has also taken this decision from ACCORD. But if the factory will reopen the 3rd floor then hydrant system is must required for this factory.

পরিদর্শন	Location: Ground Floor The throw of jet is 6 m, which is not fulfill the minimum
পর্ববেষ্ষণ	requirement of RMG guideline.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
<u>শ্বাক্রশ</u> সুপারিশের	
ভ্রখ্যসূত্র ভ্রখ্যসূত্র	
<u>কারখানার</u>	
<u>কাৰ্শক্ৰম</u>	
<u> অগ্রাখিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মৃ ন্তব্য	22–05–2022 (CCVV): The building is 4storeyed building. But 3rd floor is permanently infilled with masonry. So according to occupied height standpipe system is not required for this building. Factory has also taken this decision from ACCORD. But if the factory will reopen the 3rd floor then hydrant system is must required for this factory. 01–02–2023: The building is 4storeyed building. But 3rd floor is permanently infilled with masonry. So according to occupied height standpipe system is not required for this building. Factory has also taken this decision from ACCORD. But if the factory will reopen the 3rd floor then hydrant system is must required for this factory.

২১. পর্যবেষ্কণ

	There is no practice of periodic checking of hose performance to ensure whether it is
পর্ববেষ্ণণ	functional or not.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১.১. কার্বক্রম	
কাৰ্শক্ৰম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্ত ব্য	22-05-2022 (CCVV): The building is 4storeyed building. But 3rd floor is permanently infilled with masonry. So according to occupied height standpipe system is not required for this building. Factory has also taken this decision from ACCORD. But if the factory will reopen the 3rd floor then hydrant system is must required for this factory. 01-02-2023: The building is 4storeyed building. But 3rd floor is permanently infilled with masonry. So according to occupied height standpipe system is not required for this building. Factory has also taken this decision from ACCORD. But if the factory will reopen the 3rd floor then hydrant system is must required for this factory.

	The factory has not sufficient water capacity connected to hose to supply water during
পর্ববেষ্ফণ	peak demand period for fire fighting. So water capacity does not meet the requirement.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u> অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চূডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্ত ব্য	22-05-2022 (CCVV): The building is 4storeyed building. But 3rd floor is permanently infilled with masonry. So according to occupied height standpipe system is not required for this building. Factory has also taken this decision from ACCORD. But if the factory will reopen the 3rd floor then hydrant system is must required for this factory. 01-02-2023: The building is 4storeyed building. But 3rd floor is permanently infilled with masonry. So according to occupied height standpipe system is not required for this building. Factory has also taken this decision from ACCORD. But if the factory will reopen the 3rd floor then hydrant system is must required for this factory.

২৩. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন The factory has not sufficient water capacity connected to hose to supply water during প্রবিষ্কণ peak demand period for fire fighting. So water capacity does not meet the requirement. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৩.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চডান্ড <u> प्रभागीमा</u> সংশোধিত 08-02-2029 সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা 22-05-2022 (CCVV): The building is 4storeyed building. But 3rd floor is permanently infilled with masonry. So according to occupied height standpipe system is not required for this building. Factory has also taken this decision from ACCORD. But if the factory will reopen the 3rd floor then hydrant system is must মন্তব্য required for this factory. 01-02-2023: The building is 4storeyed building. But 3rd floor is permanently infilled with masonry. So according to occupied height standpipe system is not required for this building. Factory has also taken this decision from ACCORD. But if the factory will reopen the 3rd floor then hydrant system is must required for this factory.

২৪. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন Building approval document was not available at the factory. পর্যবেষ্ণণ আইটেম ক্যাটাগরি ২৪.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Obtain building approval from issuing authority সুপারিশের তখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চডান্ড **म**भग्नमीभा সংশোধিত \$&-0B-2022 সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা 22-05-2022 (CCVV): Completed. 01-02-2023: Building approval document was মন্তবা found available at the factory during the inspection.

পরিদর্শন From ground floor to 3rd floor the Jamuna Knit Concern is occupied and at basement পাৰ্দশন পৰ্ববেষ্ণন there are another factory is occupied named as Patriot Fashion. Individual fire safety management system is implanted & it is not coordinate with whole fire system.

ক্যাপ আইটেম <u>ক্যা</u>টাগরি

২৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Implement to a single fire safety management system with approvals from all tenants in the factory building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-3033
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	22-05-2022 (CCVV): The whole building is occupied by Jamuna knit Concern. No other factory is remaining here. 01-02-2023: The whole building is occupied by Jamuna knit Concern. No other factory is remaining here.

২৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন | Factory has not conducted fire drill regular basis and documentation record also not পর্যবেষ্ণণ maintained. ক্যাপ আই(টম

ক্যাটাগরি

২৬.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সম্যুসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	22-05-2022 (CCVV): Fire drill document is found during the visit. 01-02-2023: Fire drill document is found during the visit.
সংযুক্তিসমূহ (১)	

💌 শক্তপপুৰ্ব