

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	জননী ফ্যাশন লিমিটেড
ঠিকানা	B-412, Basic Shilpo Nagari, Fatullah, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY121
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন পর্যবেষ্ফণের তারিখ: -		
১. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Location – 3rd. 4th, 5th and 6th Column was b ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	locked the evacuation pathway.	
১.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Rearrange the evacuation pathway to ensure	re the minimum width.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
আ্থাশিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত সমরসীমা ০১–০১–১১৭০		
অগ্রগতির অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

পৰিদৰ্শন Location – 3rd. 4th, 5th and 6th Temporary items like table and garments items were
পৰ্যবেষ্কণ blocked in evacuation pathway.
कार्षि
আই্টেস্
ক্যাটাপরি
২.১. কার্বজন
কাৰ্শক্ৰম Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
कान्थांनान
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
<u>চুডান্ড</u>
সংশোধিত ১-০১-১১৭০
[
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

৩. পর্যবেষ্ফণ Location – ground floor Only one exit is usable in ground floor and travel distance from পরিদর্শন পাৰ্পশ্ৰ পৰ্যবেষ্ণ্য Floor exit–3 are not usable or easily accessible) ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Floor exit-2 & Floor exit-3 have to maintain free of obstruction or easily কাৰ্যক্ৰম accessible. |সুপারিশের ভ৾খ্যসুত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত \$&-0B-2022 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Location – All exit door on egress route. The exit doors in the egress route were পর্যবেষ্ণন collapsible security gate and do not open in the direction of the travel.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগনি

	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	%6-04-3033
সময়সীমা	3V 50 7577
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৫. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Location – All exit door on egress route. The exit doors in the egress route were collapsible security gate and there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
-	and the state they serve wanted the use of a key.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	7&-0F-5053
সমশ্বসীমা	26-08-4044
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Location—7th floor At 7th floor, 6 nos. of occupants and 1 no. exit, the requirement of total width of exit is 1.8 meter considering 2 no. of exit door with minimum required width of 0.9 meter each. However the factory has 1 no. exit which number not satisfactory for this building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan & design for another exit door. – Minimum clear width should be 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	\$€-0B-2022
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা ঘলন	
<u> মন্তব্য</u>	

প্রবাবেষ্ণণ শ্বিদর্শন পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ থাবোর্বিষ্ণণ পর্ববেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি Location – 7th floor At 7th floor, 6 nos. of occupants and 1 no. exit, the requirement of occupants and 1 no. exit, the requirement of occupants and 1 no. exit, the requirement of total width of exit is 1.8 meter considering 2 no. of exit door with minimum required not exit satisfactory for this building.

.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম	Within 6 months, Install exit door as per plan and design. – Minimum clear width should be 0.9 meter.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সম্যসীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ocation- 7th floor 1 no. of stairs is not adequate at 7th floor
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan & design for another staircase. – Minimum clear width should be 0.9 meter.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-2022
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পূর্ববেক্ষণ রিদর্শন	
ৰ্ববেষ্ণণ Lc	ocation- 7th floor 1 no. of stairs is not adequate at 7th floor
<u> </u>	
াইটেম 	
য়াটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install another staircase as per plan and design. – Minimum clear width should be 0.9 meter.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কারখানার কার্যানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	के <u>यात्र</u>
চুড়ান্ত -	
সুমুখ্য সম্বয়সীমা	
সংশোধিত	08-0%-2029
সমশ্রসীমা	00-00-4040
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location – Stair – 1, North – West side The minimum width of stair – 1 is 1.04 meter, which meets the requirement of RMG guideline, but internal stair is less than 0.9 meter, which need to wider to fulfill the requirement.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare proper plan & design for staircase. – Minimum clear width কাৰ্যক্ৰম should be 0.9 meter. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত সমশ্রসীমা সংশোধিত \$6-0B-3033 সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

১১. পর্যবেষ্ণ। পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন পর্যবেষ্ণন পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন দেশে ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্শক্ৰম	Within 6 months, Install staircase as per plan and design. – Minimum clear width should be 0.9 meter.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার <u>্</u> বখানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
অগ্রা শিকার	৬ মাস
হূডান্ত সময়সীমা	_
নংশোধিত নমশ্রসীমা	08-07-505@
<u>শগ্রগতির</u>	
শবস্থা	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Lo	ocation- Stair-1, north-west side Only one side handrail was provided.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্বজ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড	৬ সপ্তাহ
সমরসীমা সংশোধিত	
সম্বসীমা অগ্রগতির	26-0₽-5055
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

৩. প্রব্বেষ্ণণ	
পরিদর্শন Internal stairway was connected GF to 6th floor, however internal stairway had no	ot fire
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৩.১. কার্বক্রম	
Within 6 Weeks, Prepare design for 4 hour fire rating wall with 2 hour fire rated door to separate staircase from the area of incidence.	d
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
্বাম্থাপিকার ৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ত সম্বসীমা	
সংশো ধিত সমশ্বসীমা ^{১৫–০৮–२০२२}	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন Internal stairway was connected GF to 6th floor, however internal stairway had not fire প্র্যবেষ্ণ্য separated with fire rated wall.

ক্যাপ
আইটেম
ক্যাভাগরি

38.১. কার্বক্তম

Within 6 months, Install 4 hour fire rating wall with 2 hours fire rated door to separate staircase from the area of incidence.

সুপারিশেন ভুখ্যমুত্র কার্থানার কার্বক্তম
অগ্রাধিকার ৬ মাস

১৫. পর্যবেষ্ণণ

চূডান্ড সময়সীমা সংশোধিত

সমর্মীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য 08-05-2039

পরিদর্শন Location– Stair–1, north–west side Collapsible security gate were installed, which were পর্যবেষ্কণ not self closing type at evacuation route.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 2 hours fire rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	\$&-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন Location- Stair-1, north-west side Fire rated entry lobby is not provided to stair to পর্যবেষ্ণণ separate from the area of incidence. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৬.১. কাৰ্যক্ৰম

	Within 6 Weeks, Prepare design for installation of fire rating smoke proof
কাৰ্যক্ৰম	enclosure. 2 hours fire rating doors for exit should not be less than that of 4 hours
1	fire resistance rating of the walls of the smoke proof fire rated entry lobby.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	%€-0₽-3033
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

১৭. পর্যবেষ্ডণ

পরিদর্শন Location – Stair – 1, north – west side Fire rated entry lobby is not provided to stair to পর্যবেষ্কণ separate from the area of incidence.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install smoke proof fire rated entry lobby at emergency stairways to separate from the area of incidence.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	08-0%-2029
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
১৮.১. কাৰ্যক্ৰম
Direct route of access to required exits should be provided through stairway which are maintained free of combustibles.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্র
কার্খানার
কাৰ্যজ্জম
অ্থাধিকার প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত্
সংশোধিত ১১-১১-১১৭০
[
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

৯. পর্ববেষ্ণণ	
পিৰিদৰ্শন Location – ground floor Large storage area was available in ground floor, adjace	nt with
পর্যবেষ্কণ generator room.	
काा्थ्	
আই্টেম	
ক্যাটাগরি	
T 7	
১৯.১. কাৰ্যক্ৰম	
Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 2 hrs fire rated barrier w	ith 1.5
কাৰ্শক্ৰম hrs fire rated door for storage area.	1011 1.5
प्राप्त । प्राप	
ভিশ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অ্থাধিকার ৬ সপ্তাহ	
চ্ডিছে _	
<u> अभे अभी भा</u>	
<mark>সংশোধিত </mark>	
अभवनामा * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
্য নন্তব্য <u> </u>	

পরিদর্শন Location- ground floor Large storage area was available in ground floor, adjacent with প্রবাহ্য generator room. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ২০.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Months, Provide 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for কাৰ্যক্ৰম storage area. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 08-05-2029 সমশ্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

২১. পর্ববেষ্ফণ

আইটেম ক্যাটাগরি

পরিদর্শন Location – Generator room, ground floor, boiler room 3rd floor A Generator room was located at ground floor, adjacent with the fabric store and boiler room was located at 3rd floor which adjacent to finishing section without fire separation ক্যাপ

২১.১. কাৰ্যক্ৰম

10.00	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at generator room and boiler room, which located at adjacent to fabric store (generator room) and finishing section area 3rd floor (boiler room).
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-₹0₹₹
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location – Generator room, ground floor, boiler room 3rd floor A Generator room was located at ground floor, adjacent with the fabric store and boiler room was located at 3rd floor which adjacent to finishing section without fire separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at কাৰ্যক্ৰম generator room, which located adjacent with fabric store (generator room) and finishing section area 3rd floor (boiler room). সুপারি<u>শের</u> ভিখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার**|৬ মাস চুডান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত 08-05-2029 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

২৩. পর্ববেষ্কণ াম্প^{াত্}। পর্যবেষ্ক্রণ Location – Store room, GF Smoke & heat vents were not available at storage area. পরিদর্শন ক্যাপ আইটেম |ক্যাটাগরি| ২৩.১. কাৰ্যক্ৰম Provide vertical enclosures extending above and below such openings. Walls of কাৰ্যক্ৰম such openings should have at least 2 hours fire resistance rating. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত \$&-0B-2022 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Location- Store room, GF and 4th floor A slab penetration was available at expansion পর্শবেষ্ণণ joint area of building-1 and 2, another penetration was at 4th floor linking stair. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ২৪.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Seal all openings in walls with fire resistant materials having 2 hours fire rating. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড *ने*भेश्रेत्रीमा সংশোধিত \$&-0₽-3033 সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

২৫. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Location – All floors. Aisle mark & exit signage was not provided at all floor operational পর্ববেষ্কণ area as well as exit doors.
ক্যাপ

ক্যাস আইটেম ক্যাটাগরি

২৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	02-02-229
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্ত ব্য	

পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ Location – All floors Emergency lighting was not provided for evacuation pathway.	
बग्र्भ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
২৬.১. কাৰ্যক্ৰম	
	_
The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back—	.
কাৰ্যক্ৰম up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit	
doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.	
সুপারিশের	┪
ভিখ্যমূত্ৰ	-
কার্শানার	
কাৰ্যজন	
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ	
ু চুড়ান্ত	
प्रेमेय्रत्रीमा	
সংশোধিত	٦
प्रभावतीया ५६-०৮-२०२२ प्रभावतीया प्रभावतीया	
অগ্রগতির	٦
অবস্থা	
মন্ভব্য	

২৭. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন Location – Stair – 1, north – west side. Evacuation stairway was not provided emergency পর্ববেষ্কন lighting.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	%6-04-5055
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্ত ব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	o, Any type of detectors were not provided in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাট্যমেন	
ক্যাটাগরি	
২৮.১. কার্যত	_{वि} व
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের ভখ্যসুত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	% € − 0 B − ₹ 0 ₹ ₹
অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	
[4@4)	

. পর্ববেষ্ণণ	
রিদর্শন শবেক্ষণ	o, Any type of detectors were not provided in the factory.
্যাপ গাইটেম	
য়াটাগরি	
৯.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ <u>র</u>	
কারখানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মূলু <i>বা</i>	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন	ocation – All floor The factory has not implemented fire extinguisher at all floor.
পর্ববেষ্ণণ 🗀	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩০.১. কার্যত্র	ন্ ম
I	- 1. g
কাৰ্যক্ৰম	Provide fire extinguisher at all floor and to keep the record for re filling & properly
	tagged.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ড	
সময়সীমা	-
সংশোধিত	
সমরসীমা	07-07-790
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	
[19 1)	

৩১. পর্যবেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ষ্যণ]
ক্যাপ আইটেম]
ক্যাটাগরি	
৩১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.	\exists
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ত সমরসীমা	
সংশো ধি ত ১৫ – ০৮ – ২০২২ সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	$\exists \mid$
মন্তব্য	$\exists $

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ No	dedicated fire pump was available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩২.১. কার্যত্র	ज्ञ् <u></u>
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমস্সীমা	08-07-505@
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

<u>৩৩. পর্ববেষ্</u>কণ পরিদর্শন Location– All floors Factory has provided 1 no. Hose in each floor, however provided পর্যবেষ্ণণ hose rill operation was difficulty in emergency due arrange hose rill in a wrong way. ক্যাপ <u>আইটেম</u> ক্যাটাগরি ৩৩.১. কাৰ্যক্ৰম Provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as কাৰ্যক্ৰম per RMG guideline. সুপারিশের ভূখ্যসূত্<u>র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত 08-05-2020 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ose rill operation was difficult to show the hose performance.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম্ম
কার্যক্রম সুপারিশের তখ্যসূত্র	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
কারখানার কার্বক্রম অগ্রাধিকার	3) 2021
চুডান্ড সমশ্রসীমা	ভ শাব
সংশোধিত সম্যুসীমা অগ্রগতির	08-05-205@
অবস্থা মন্তব্য	

৬. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	andpipe and first aid hose pipe performance was not checked periodically.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
<u> ৩</u> ৫.১. কার্য্য	मृद्
কাৰ্শক্ৰম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
চুডান্ড	প্রযোগ্য নয
সম্বর্গীমা সংশোধিত	02-02-2290
সম্যুসীমা অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য মন্তব্য	

পরিদর্শন The factory has 1nos. 2000 liter water reservoir fire fighting system and domestic পর্যবেষ্ণ্য usage. This volume was not sufficient for peak demand when in emergency.
ক্যাপ
আইটেম ক্যাটাগরি
৩৬.১. কার্বজম
Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.
সুপারিশের ভখ্যসুত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার ৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সম্বাদ্য
সংশোধিত সমশ্মীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

(F-1)(1)(1)
পৰিদৰ্শন The factory has 1nos. 2000 liter water reservoir fire fighting system and domestic পর্যবেষ্কণ usage. This volume was not sufficient for peak demand when in emergency.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
৩৭.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্রম Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্র
कान्थांनान
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার ৬ মাস
চুড়ান্ত _
अभेग्रिमा
সংশোপিত সময়সীমা ^{৩৪–০১–২০২৩}
অগ্রগতির
অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

পরিদর্শন 🗀	
গান্ধশাৰ Fir	re lift was not provided in high rise factory building.
11111	
ক্যাপ আইটেম	
~ ~	
ক্যাটাগার	
৩৮.১. কার্যত্র	<u>ត្</u> ត
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for fire lifts equipped with approved intercommunication (including two way voice communications) with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-3053
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৩৯. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Fire lift was not provided in high rise factory building.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩৯.১. কার্যক্রম	
Within 6 Months, Install fire lifts equipped with approved intercommunication (including two way voice communications) with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার ৬ মাস]
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির	11
আবস্থা মন্তব্য	+

পরিদর্শন Location – Exit – 1, north – east side Additional fire fighting equipment like sand পর্যবেষ্ণ্য buckets were not provided at exit location.	d & water
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪০.১. কার্যক্রম	
Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near easily accessible area for first phase fire fighting.	exit or
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চূড়ান্ত	
সংশোধিত ১৯-১৯৭০	
সম্প্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	
৪১. পর্যবেষ্ণ্ডণ	
00. [[[17]	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য Fire Command Station was not provided in that high rise building.	
ক্যাপ	

আই(টম্ ক্যাটাগরি ৪১.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Complete full design and plan for providing fire command station equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire কাৰ্যক্ৰম detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত \$&-0B-3033 সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ক্রণ	re Command Station was not provided in that high rise building.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪২.১. কার্যত	_{वि}
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Provide fire command station equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
ভিন্যপুত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2050
অগ্রগতির অবস্থা	
নিব <u>ং।</u> মন্তব্য	

৪৩. পর্ববেষ্কণ পরিদর্শন PA system was not available. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৪৩.১. কাৰ্যক্ৰম A suitable public address system should be provided for communicating to all কাৰ্যক্ৰম floors as well as facilities to receive messages from all floors. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত %-0b-2022 সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

	cation-Boiler room, shed-2 and cable chanel, shed-1. Combustible mate und near heat/ electrical source.	erials are
ক্যাপ	and near near electrical source.	
<u>আইটেম</u>		
ক্যাটাগরি		
৪৪.১. কার্যত	চম	
কাৰ্যক্ৰম	Combustible materials should keep away from electrical source	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার		
কার্বক্রম অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সম্যুসীমা	07-07-79 90	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

৫. পর্যবে	इ व	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Factory management was unable to show documents.	
ক্যাপ আইটেম্		
ক্যাটাগরি		
8€.5. ₹	লৰ্শক্ষ]
কাৰ্যক্ৰঃ		
সুপারি(তথ্যসূত্র		
কার্থা কার্যক্র		
অগ্রাধি	• •াৰ ৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সমশ্বসী		
সংশো [:] সমশ্রসী		
অগ্রগতি অবস্থা		
মন্তব্য		
		1

ারিদর্শন 1র্শবেষ্কণ	storey RCC building was not covered in fire license.	
ग्रा श		
শাইটেম গ্যাটাগরি		
ा अस्त	177	 1
৪৬.১. কার্যত	₱ Ŷ	
কাৰ্যক্ৰম	Cover all units / floors in a valid fire license	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্ৰ		
কারখানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	\$€-0B-2022	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

৭. পর্যবেষ্ফণ
পরিদর্শন The factory did not conducted fire drill regularly.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি
৪৭.১. কাৰ্যক্ৰম
Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কাৰ্থনাৰ কাৰ্থক্স
<mark>অগ্রাধিকার</mark> প্রযোগ্য নর চুডান্ড
সংশোধিত ১-০১-১১৭০ সম্প্রমীমা
অগ্রগতির অবস্থা মন্ডব্য
ן עישיין