



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	বেডিয় গার্জেল্টস
ঠিকানা	271, Joimat Khan Road, Pagar, Tongi, Gazipur
কারখালার কোড	GZP279
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অঙ্গ মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---------------------------------	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At all floor egress route exit doors. The exit doors in the egress route are Steel rolling and collapsible security type doors and do not open in the direction of the travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 23/12/2019 (CVV1) : Factory has been not taken action On 22/09/20 (CVV2) : No initive taken yet to remediate this CAP. On 10-12-2020 (CVV3) : During the inspection, collapsible security gates are found in the exit of the egress route in the factory.

২. পর্যবেক্ষণ
---------------

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At all floor egress route exit doors. The egress route exit doors are Steel rolling and collapsible security type and there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 23/12/2019 (CVV1) : Factory has been not taken action On 22/09/20 (CVV2) : Not Found yet. On 10-12-2020 (CVV3) : Collapsible security gates and roll down Sutter door with locking feature are found in the exit route in the factory.

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At all staircase Handrail is not provided on both side of the staircase, only one side is provided.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 23/12/2019 (CVV1) : Factory has been not taken action On 22/09/20 (CVV2) : No initive taken yet to remediate this CAP. On 10-12-2020 (CVV3) : Both side handrail are not found in the factory, During the visit time.

### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At all staircase Collapsible security type and steel rolling type doors are installed, which are without self closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses (Also require fire rated door at the floor occupied by other tenants).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অগ্রাধিকার অবস্থা	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবার
মন্তব্য	On 23/12/2019 (CVV1) : Factory has been not taken action On 22/09/20 (CVV2) : Not Found yet. On 10-12-2020 (CVV3) : Non self-closing and non-lockable has not remove from all stairways.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-North side staircase and south west side staircase. Stairs ways was blocked by wastage garments bag at north side staircase and south west side staircase
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Direct route of access to required exits should be provided through stairway which are maintained free of combustibles.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Action has been taken and they have completed this issue.
অগ্রাধিকার অবস্থা	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	On 23/12/2019 (CVV1) : Factory has been not taken action On 22/09/20 (CVV2) : Found ok in some stair but not in all place. On 10-12-2020 (CVV3) : Wastage garments bag are not found at South west side staircase but Stairways are blocked by wastage garments bag at north side staircase from ground floor to top floor and

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-North stair North side stair was finished near to final exit without fire rating separated corridor at ground floor
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for fire rated barrier for 2 hrs fire rating separated corridor with 1.5 hrs fire rated door at ground floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	On 23/12/2019 (CVV1) : Factory has been not taken action On 22/09/20 (CVV2) : They are already planning to install fire door and in some places they already have installed. On 10-12-2020 (CVV3) : Fire protection/separation construction design drawing have been submitted to DIFE for approval. But No more submissions after the first review.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-North stair North side stair was finished near to final exit without fire rating separated corridor at ground floor
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, All stairway to have direct access to outside of the factory building, which requires 2 hrs fire rated construction with 1.5 hrs fire rated door at ground floor for fire separated corridor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	On 23/12/2019 (CVV1) : Factory has been not taken action On 22/09/20 (CVV2) : They are already planning to install fire door and in some places they already have installed. On 10-12-2020 (CVV3) : Ground floor is not separated from production area by fire rated construction at north side stair.

## ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator room at south east side stair Final evacuation route of building is not protected from Generator room, which is located adjacent to south east side stair without proper fire separation.
কাপ আইটেম ক্যাটগরি	

## ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to staircase.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১১-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	On 23/12/2019 (CVV1) : Factory has been not taken action On 22/09/20 (CVV2) : FSS drawing already submitted and after getting approval they will implement fire door. On 10-12-2020 (CVV3) : Fire protection/separation construction design drawing have been submitted to DIFE for approval. But No more submissions after the first review.

## ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator room at south east side stair Final evacuation route of building is not protected from Generator room, which is located adjacent to south east side stair without proper fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to staircase.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 23/12/2019 (CVV1) : Factory has been not taken action On 22/09/20 (CVV2) : FSS drawing already submitted and after getting approval they will implement fire door. On 10-12-2020 (CVV3) : Generator room is not separated by fire rated construction at south east side stair.

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Bonded warehouse at 1st floor. Bonded warehouse was located at 1st floor without proper fire separated wall and door from production area.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for storage area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১১-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	On 23/12/2019 (CVV1) : Factory has been not taken action On 22/09/20 (CVV2) : Done On 10-12-2020 (CVV3) : Fire protection/separation construction design drawing have been submitted to DIFE for approval. But No more submissions after the first review.

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Bonded warehouse at 1st floor. Bonded warehouse was located at 1st floor without proper fire separated wall and door from production area.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for storage area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	On 23/12/2019 (CVV1) : Factory has been not taken action On 22/09/20 (CVV2) : Done On 10-12-2020 (CVV3) : Bonded warehouse is separated by fire rated construction and installed fire door. But design drawing are not approved from RCC-DIFE.

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Boiler room at 2nd floor. Boiler room was located at 1st floor without proper fire separated wall and door from production area.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 1st floor boiler room, which located at the adjacent to production area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১১-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	On 23/12/2019 (CVV1) : Factory has been not taken action On 22/09/20 (CVV2) : Done On 10-12-2020 (CVV3) : Fire protection/separation construction design drawing have been submitted to DIFE for approval. But No more submissions after the first review.

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Boiler room at 2nd floor. Boiler room was located at 1st floor without proper fire separated wall and door from production area.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 1st floor boiler room, which located at the adjacent to production area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	On 23/12/2019 (CVV1) : Factory has been not taken action On 22/09/20 (CVV2) : Done On 10-12-2020 (CVV3) : Boiler room is separated by fire rated construction and installed fire door. But design drawing are not approved from RCC-DIFE.

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At all floor. Insufficient emergency lighting is provided for evacuation pathway at all floor.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has been taken and they have completed this issue.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 23/12/2019 (CVV1) : Factory has been not taken action On 22/09/20 (CVV2) : Done On 10-12-2020 (CVV3) : Required emergency light are found ar all floor.

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At all staircase. At all evacuation stairways are not provided emergency lighting.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has been taken and they have completed this issue.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অঞ্গগতির অবস্থা	
মন্তব্য	On 23/12/2019 (CVV1) : Factory has been not taken action On 22/09/20 (CVV2) : Not Found yet. On 10-12-2020 (CVV3) : Factory has been provided emergency light only south east side stairway.

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants ).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অঞ্গগতির অবস্থা	
মন্তব্য	On 23/12/2019 (CVV1) : Factory has been not taken action On 22/09/20 (CVV2) : Design drawing of FSS already submitted and got 1st review . And manual & standalone ones are found in factory though not automatic ones. On 10-12-2020 (CVV3) : Automatic detection system design drawing have been submitted to DIFE for approval. But No more submissions after the first review.

## ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
কাপ আইটেন ক্যাটাগরি	

### ১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অংগীকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অংগীকৃতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 23/12/2019 (CVV1) : Factory has been not taken action On 22/09/20 (CVV2) : Design drawing of FSS already submitted and got 1st review . And manual & standalone ones are found in factory though not automatic ones. On 10-12-2020 (CVV3) : Centralized fire detection & alarm system has not installed in the factory, During the visit time.

## ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has 3 no's emergency exits but manual activation call point install at 2no's emergency exit routs.
কাপ আইটেন ক্যাটাগরি	

### ১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install Manual activation call point at all exit routes
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অংগীকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১১-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অংগীকৃতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 23/12/2019 (CVV1) : Factory has been not taken action On 22/09/20 : Manual ones are found and their design drawing already got 1st review so they will implement automatic one after getting approval. On 10-12-2020 (CVV3) : Manual activation call points are found near exit routs but non functional

## ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Sufficient smoke detectors are not provided in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অঞ্চগতির অবস্থা	গুরু হৃতনি
মন্তব্য	On 23/12/2019 (CVV1) : Factory has been not taken action On 22/09/20 (CVV2) : Design drawing of FSS already submitted and got 1st review . And manual & standalone ones are found in factory though not automatic ones. On 10-12-2020 (CVV3) : Centralized fire detection & alarm system has not installed in the factory, During the visit time.

## ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অঞ্চগতির অবস্থা	
মন্তব্য	On 23/12/2019 (CVV1) : Factory has been not taken action On 22/09/20 (CVV2) : FPS has not submitted in HO but their shed height is around 50 feet with clear height of shed. On 10-12-2020 (CVV3) : Dedicated fire pump system design drawing have been submitted to DIFE for approval. But No more submissions after the first review.

## ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 23/12/2019 (CVV1) : Factory has been not taken action On 22/09/20 (CVV2) : FPS has not submitted in HO but their shed height is around 50 feet with clear height of shed. On 10-12-2020 (CVV3) : Dedicated fire pump system has not installed in the factory, During the visit time. Submersible pump is installed for water lifting purpose.

## ২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At all floor first aid hose pipe. Dia of standpipe is fulfilled the requirement, however the dia of first aid hose is 1 inch.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace existing 1 inch hose pipe with 1.5 inch hose pipe to meet the requirement of RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অঞ্চাকার	৬ মাসাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	23/12/2019 (CVV1) : Factory has been not taken action On 22/09/20 (CVV2) : Till now they have not taken initiative. FPS drawing is not submitted yet On 10-12-2020 (CVV3) : Standpipe & hose system is not found as per standard. Only 1" inch plastic hose pipes are available during visit, which are not functional.

## ২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At 2nd floor. The water throw of jet is around 7 ft distance. Hose pipe water pressure is lower than the minimum requirement of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অঞ্চলিকার	৬ গ্যাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৩-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২০
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হৰণি
মন্তব্য	On 23/12/2019 (CVV1) : Factory has been not taken action On 22/09/20 (CVV2) : Till now they have not taken initiative. FPS drawing is not submitted yet On 10-12-2020 (CVV3) : Standpipe & hose system is not found as per standard. Only 1" inch plastic hose pipes are available during visit, which are not functional.

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Standpipe and first aid hose pipe performance is not checked periodically.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অঞ্চলিকার	থায়াজ্য লব
চুড়ান্ত সময়সীমা	১১-১০-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হৰণি
মন্তব্য	On 23/12/2019 (CVV1) : Factory has been not taken action On 22/09/20 (CVV2) : Till now they have not taken initiative. FPS drawing is not submitted yet On 10-12-2020 (CVV3) : Standpipe & hose system are not installed as per standard. No document is found for periodical testing and maintenance of the available standpipe and first aid hose system.

#### ২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has approximate 1000 liters overhead water capacity and U.G.W.T was 98000 liters, which was connected to hose for fire uses to supply water during peak demand period which was not sufficient.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	On 23/12/2019 (CVV1) : Factory has been not taken action On 22/09/20 (CVV2) : They are planning to arrange storage tank but no initiative taken yet On 10-12-2020 (CVV3) : Dedicated fire pump system with dedicated water storage design drawing have been submitted to DIFE for approval. But No more submissions after the first review.

#### ২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has approximate 1000 liters overhead water capacity and U.G.W.T was 98000 liters, which was connected to hose for fire uses to supply water during peak demand period which was not sufficient.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	On 23/12/2019 (CVV1) : Factory has been not taken action On 22/09/20 (CVV2) : They are planning to arrange storage tank but no initiative taken yet. On 10-12-2020 (CVV3) : Dedicated water storage tank for firefighting yet not provided. It is an integrated part of standpipe system.

## ২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At 1st floor electrical room. Combustible materials are observed near electrical source due to un-operational process of factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

## ২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Combustible materials should keep away from electrical appliances and all the lighting in storage area must have protecting covers and wiring must be in conduits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has been taken and they have completed this issue.
অধার্থিকার	পর্যাজ্য লব্ধ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশ্লাধিত
মন্তব্য	On 23/12/2019 ( CVV1 ) : No combustible materials are found near electrical appliances at 1st floor. The lighting are protected by covers and conduits in storage area at 1st floor. On 22/09/20 ( CVV2 ) : Found ok On 10-12-2020 ( CVV3 ) : Combustible materials are not found near electrical appliances at 1st floor

## ২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Ground floor and partially roof top occupied by Global trims Industries Ltd. Radix Garments occupied at 1st & 2nd floor and partially at roof top, automatic smoke detectors with automatic fire alarm system is not provided for whole building. So single fire safety management not exist.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Implement to a single fire safety management system with approvals from all tenants in the factory building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অগ্রাধিকার অবস্থা	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবার
মন্তব্য	On 23/12/2019 (CVV1) : Factory has been not taken action On 22/09/20 (CVV2) : Till now they are facing the same problematic issue due to Global Trims Ind Ltd. On 10-12-2020 (CVV3) : Single fire safety management system has not implemented yet for the whole building.

#### ২৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has invalid boiler license
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has been taken and they have completed this issue.
অগ্রাধিকার অবস্থা	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 23/12/2019 (CVV1) : Valid boiler license is found during the visit On 22/09/20 (CVV2) : Found On 10-12-2020 (CVV3) : Boiler license are found in the factory, During the visit time.