



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	আর. এ. জেড অ্যাপারেলস
ঠিকানা	Pathantuli, Godnail, Siddhirganj, Narayanganj
কারখালার কোড	NRY210
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অঙ্গ মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---------------------------------	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All floor All evacuation pathways were not free of temporary items, like table.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অণ্টার্কার	অ্যাজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৭-২০২৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	20-10-20: Removing all temporary items from all escape routes, aisles and passageway is in progress. 27-01-2021 ( CVV4 ) : Removing all temporary items from all escape routes, aisles and passageway is in progress. Observation from visit date 12-09-2021 ( CVV-05 ) : Same as before

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All floors exit door in egress route The exit doors in the egress route are collapsible type security gate and do not open in the direction of the travel.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অঞ্চাকিকার	প্রযোজ্য নথি
চুড়ান্ত সময়সীমা	২৯-৯০-২০৯৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৮-০৭-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	20-10-20: Replacing all existing exit doors on evacuation routes with side hinged type door is in progress. 27-01-2021 ( CVV4 ) : Replacing all existing exit doors on evacuation routes with side hinged type door is in progress. Observation from visit date 12-09-2021 ( CVV-05 ) : Same as before

## ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All exits door in egress route The egress route exit doors are collapsible type security gate and there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৭-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	20-10-20: Removing all locking device from all egress door; replacing all exit doors with open-able from the side they serve without the use of a key is in progress. 27-01-2021 ( CVV4 ) : Removing all locking device from all egress door; replacing all exit doors with open-able from the side they serve without the use of a key is in progress. Observation from visit date 12-09-2021 ( CVV-05 ) : Same as before

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All stairs Only one side handrail was provided.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৭-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	20-10-20: The factory have provided handrails on both side of each stairway. 27-01-2021 ( CVV4 ) : The factory have provided handrails on both side of each stairway. Observation from visit date 12-09-2021 ( CVV-05 ) : Same as before

## ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All stairs Collapsible security gate were installed, which were not self closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 0.75 hours fire rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অধার্থিকার	ধর্মোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-৯০-২০৯৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৮-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	20-10-20: Replacing all stairway doors with outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 0.75 hours fire rated doors is in progress. 27-01-2021 (CVV4) : Replacing all stairway doors with outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 0.75 hours fire rated doors is in progress. Observation from visit date 12-09-2021 (CVV-05) : Same as before

## ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 2nd floor 2 nos. boiler ( each capacity-40 liters ) was located in the production floor ( 2nd floor ), which required separation from rest of the operational areas.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 2nd floor, which located at the adjacent to finishing.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অঞ্চাকিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৭-২০২১
সংশোধিত সময়সীমা	০৮-০৭-২০২২
অঞ্চাকিকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	20-10-20: Factory did not prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 2nd floor. 27-01-2021 ( CVV4 ) : Factory did not prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 2nd floor. Observation from visit date 12-09-2021 ( CVV-05 ) : Same as before

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 2nd floor 2 nos. boiler ( each capacity-40 liters ) located in the production floor ( 2nd floor ), which required separation from rest of the operational areas.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 2nd floor, which located at the adjacent to finishing.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অঞ্চাকিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১০-২০২১
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকিকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	20-10-20: Factory did not provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 2nd floor. 27-01-2021 ( CVV4 ) : Factory did not provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 2nd floor. Observation from visit date 12-09-2021 ( CVV-05 ) : Same as before

## ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Gf, 1st and 2nd floor Provided aisle mark was faded in production floor, however aisle marking is not available at some place in sewing section
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide aisle marking with arrow guiding.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We are working for completed this issue.
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চগতির অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	20-10-20: The initiative of providing aisle marking with arrow guiding is in progress. 27-01-2021 ( CVV4 ) : The initiative of providing aisle marking with arrow guiding is in progress. Observation from visit date 12-09-2021 ( CVV-05 ) : Same as before

## ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Gf, 1st and 2nd floor Emergency lighting was not provided for evacuation pathway.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We are working for completed this issue.
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	20-10-20: Factory has provided emergency lighting with power back-up supply in the egress paths. 27-01-2021 ( CVV4 ) : Factory has provided emergency lighting with power back-up supply in the egress paths. Observation from visit date 12-09-2021 ( CVV-05 ) : Same as before

## ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All Stairs Evacuation stairways are not provided emergency lighting.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have completed this issue.
অধাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	20-10-20: The stairway has been illuminated with emergency lighting with power back-up supply. 27-01-2021 ( CVV4 ) : The stairway has been illuminated with emergency lighting with power back-up supply. Observation from visit date 12-09-2021 ( CVV-05 ) : Same as before

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No, detectors were not provided in the factory.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অধাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	20-10-20: Producing design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm is in progress. 27-01-2021 ( CVV4 ) : Producing design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm is in progress. Observation from visit date 12-09-2021 ( CVV-05 ) : Same as before

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No, detectors were not provided in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অধার্থিকার	পর্যবেক্ষণ লেব
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	20-10-20: Installation of automatic detection system with automatic fire alarm is in progress. 27-01-2021 ( CVV4 ) : Installation of automatic detection system with automatic fire alarm is in progress. Observation from visit date 12-09-2021 ( CVV-05 ) : Same as before

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 1st and 2nd floor The manual activation points are not installed at all exit locations.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install Manual activation call point at all exit routes
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We have completed this issue.
অধার্থিকার	পর্যবেক্ষণ লেব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	20-10-20: Factory has installed manual activation call point at all exit routes. 27-01-2021 ( CVV4 ) : Factory has installed manual activation call point at all exit routes. Observation from visit date 12-09-2021 ( CVV-05 ) : Same as before

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- GF and 2nd floor Alarm system not provided in above location.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have completed this issue.
অংগীকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগীকৃতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	20-10-20: Factory has installed manual activation call point at all exit routes. 27-01-2021 (CVV4) : Factory has installed manual activation call point at all exit routes. Observation from visit date 12-09-2021 (CVV-05) : Same as before

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has not provision of periodic checking of alarm call point & alarm system with maintaining record properly.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অংগীকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৭-২০২১
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগীকৃতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	20-10-20: Factory management has checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly. 27-01-2021 (CVV4) : Factory management has checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly. Observation from visit date 12-09-2021 (CVV-05) : Same as before

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অংগাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৭-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	20-10-20: Factory did not prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply. 27-01-2021 ( CVV4 ) : Factory did not prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অংগাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১০-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	20-10-20: Factory did not install dedicated fire pump with alternate backup power supply. 27-01-2021 ( CVV4 ) : Factory did not install dedicated fire pump with alternate backup power supply. Observation from visit date 12-09-2021 ( CVV-05 ) : Same as before

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Roof The water throw of jet is around 1 ft distance. Hose pipe water pressure is lower than the minimum requirement of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অংগীকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১০-২০২১
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগীকৃতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	20-10-20: Factory did not install standard Stand pipe. 27-01-2021 ( CVV4 ) : The initiative of installing Stand pipe supplying first aid hose with minimum pressure of 200 Kpa is in progress. Observation from visit date 12-09-2021 ( CVV-05 ) : Same as before

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked periodically.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অংগীকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৭-২০২১
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগীকৃতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	20-10-20: Standpipe performance has been checked periodically and properly tagged. 27-01-2021 ( CVV4 ) : Standpipe performance has been checked periodically and properly tagged. Observation from visit date 12-09-2021 ( CVV-05 ) : Same as before

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Roof Factory has 8000 ( 3000*2+1000 ) liter overhead water capacity which was connected to hose for fire uses to supply water during peak demand period which was not sufficient.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অঞ্চাকিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকিকির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	20-10-20: Preparation of plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline is in progress. 27-01-2021 ( CVV4 ) : Preparation of plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline is in progress. Observation from visit date 12-09-2021 ( CVV-05 ) : Same as before

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Roof Factory has 8000 ( 3000*2+1000 ) liter overhead water capacity which was connected to hose for fire uses to supply water during peak demand period which was not sufficient.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অঞ্চাকিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকিকির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	20-10-20: Providing dedicated storage tank for firefighting operation is in progress. 27-01-2021 ( CVV4 ) : Providing dedicated storage tank for firefighting operation is in progress. Observation from visit date 12-09-2021 ( CVV-05 ) : Same as before

## ২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All floor exits Additional fire fighting equipment like sand & water buckets are not provided at the exit location.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

## ২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We have completed this issue.
অধার্থিকার	ধ্যোজ্য নথি
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	20-10-20: Factory has provided additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting. 27-01-2021 ( CVV4 ) : Factory has provided additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting. Observation from visit date 12-09-2021 ( CVV-05 ) : Same as before

## ২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 1st floor, printing section Electrical board installed on Combustible material.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Combustible materials should keep away from electrical appliances and all the lighting in storage area must have protecting covers and wiring must be in conduits.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৭-২০২১
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	20-10-20: Combustible materials has been kept away from electrical appliances and all the lighting in storage area have protecting covers and wiring in conduits. 27-01-2021 ( CVV4 ) : Combustible materials has been kept away from electrical appliances and all the lighting in storage area have protecting covers and wiring in conduits. Observation from visit date 12-09-2021 ( CVV-05 ) : Same as before

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Back-up power supply not provided for the alarm system
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Power backup supply should be provided for fire alarm system.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৭-২০২১
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-10-20: Providing power backup supply for fire alarm system has not started. 27-01-2021 ( CVV4 ) : Providing power backup supply for fire alarm system has not started. Observation from visit date 12-09-2021 ( CVV-05 ) : Same as before

#### ২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator Room Visual alarm system was not available at generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Visual alarm should be placed at the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অধার্থিকার	পর্যাজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৭-২০২১
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-10-20: Visual alarm was not found at the generator room. 27-01-2021 (CVV4) : Visual alarm was not found at the generator room. Observation from visit date 12-09-2021 (CVV-05) : Same as before

#### ২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 2nd floor 2nos. Boiler, capacity 40 each in 2nd floor, which has not boiler license.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অধার্থিকার	পর্যাজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৭-২০২১
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-10-20: Factory did not obtain the boiler license from the proper issuing authority. 27-01-2021 (CVV4) : Factory did not obtain the boiler license from the proper issuing authority. Observation from visit date 12-09-2021 (CVV-05) : Same as before

#### ২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has not boiler operator license.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have completed this issue.
অংগীকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগীকৃতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	20-10-20: The factory will soon obtain the boiler operator license from the proper issuing authority. 27-01-2021 ( CVV4 ) : The factory has obtained the boiler operator license from the proper issuing authority. Observation from visit date 12-09-2021 ( CVV-05 ) : Same as before

#### ২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has not conduct fire drill regularly.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Fire drill should be conducted quarterly ( 4 times a year ) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অংগীকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৭-২০২১
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগীকৃতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	20-10-20: Factory has Conducted Fire drill quarterly ( 4 times a year ) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & kept record properly. 27-01-2021 ( CVV4 ) : Factory has Conducted Fire drill quarterly ( 4 times a year ) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & kept record properly. Observation from visit date 12-09-2021 ( CVV-05 ) : Same as before