



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	হাতেল ক্যাম্পাস লিমিটেড।
ঠিকানা	Purbohati Road, Hemayetpur, Natun Para, Savar, Dhaka
কারখালার কোড	DHK251
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: —
---	------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy No earth fault protection provided
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Generator room. Provide over current and earth fault protection
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৭-১৯-২০২১
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	গুরু হয়নি
মন্তব্য	08-10-2020 on visit day Generator installed in ground floor , Poor illumination & ventilation for the generator room. Generator frame earthing (grounding) is provided at one separate points. On 21-01-2021(CVV) , 1.The generator room is not properly rated and physically separated from the remainder of the building. 2.Generator frame earthling (grounding) is not provided at two separate points. 3.No appropriate detectors installed for generator room 4.Generator room were not enclosed properly for fire propagation and no fire rated swing door found

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy □ No earth fault protection provided
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the Generator room □ Install appropriate detectors
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অধ্যাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৭-১১-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	08-10-2020 on visit day Generator installed in ground floor , Poor illumination & ventilation for the generator room. Generator frame earthing (grounding) is provided at one separate points. On 21-01-2021(CVV) , 1.The generator room is not properly rated and physically separated from the remainder of the building. 2.Generator frame earthling (grounding) is not provided at two separate points. 3.No appropriate detectors installed for generator room 4.Generator room were not enclosed properly for fire propagation and no fire rated swing door found

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No instruction for first aid to electrical shock □ Body & door not earthed □ No clear identification mark on distribution board □ MDB does not have duplicate earth list
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide duplicate earth leads. □ Provide earthing to body & door. □ Provide earth bar/neutral bar □ Provide clear identification mark on distribution board.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কান্সালার কার্যক্রম	We Have taken initiative & it will be completed within timeline.
অধ্যাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৭-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	08-10-2020 on visit day a) Electrical SLD approved by DIFE but does not match with actual circuit. b) Looping and bunch of cables are observed at circuit breakers within distribution boards. c) Body & door not earthed d) found instruction for first aid to electrical shock On 21-01-2021(CVV) , 1.Electrical SLD approved by DIFE but does not match with actual circuit. 2.Single earth lead found terminated to earth bus bar. 3.Body & Door of DB is not properly earthed 4.No clear identification markings of distribution board 5.Instruction board for first aid and artificial respiration is not located in some position.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No instruction for first aid to electrical shock <input type="checkbox"/> Body & door not earthed <input type="checkbox"/> No clear identification mark on distribution board <input type="checkbox"/> MDB does not have duplicate earth list
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We Have taken initiative & it will be completed within timeline.
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৭-১৯-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	08-10-2020 on visit day a) Electrical SLD approved by DIFE but does not match with actual circuit. b) Looping and bunch of cables are observed at circuit breakers within distribution boards. c) Body & door not earthed d) found instruction for first aid to electrical shock On 21-01-2021 (CVV) , 1.Electrical SLD approved by DIFE but does not match with actual circuit. 2.Single earth lead found terminated to earth bus bar. 3.Body & Door of DB is not properly earthed 4.No clear identification markings of distribution board 5.Instruction board for first aid and artificial respiration is not located in some position.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Lightning protection system not available
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide appropriate Lightning protection system. <input type="checkbox"/> Provide air termination network
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> LPS drawing was available & factory personnel agreed to implement within timeline.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৭-১৯-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	08-10-2020 on visit day On the factory roof top Lightning protection system is not installed. On 21-01-2021 (CVV) , Lightning protection system is not installed on the building roof top

