



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	রণ স্পেসার্টস লিটি ওব্যার লিঃ
ঠিকানা	B-388, BSCIC Shasaongaon, Fatulla, Narayanganj
কারখালার কোড	NRY215
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Cursory calculations indicate high punching shear stress in suspended slabs.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Verify in-situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data. Cores to be taken from 4 different areas of slab at different level.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will talk with building owner and after that we will assign a consulting firm
অঞ্চাকিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV1: 17-Sep-2020: Cores cutting have not been observed to be taken from 4 different areas of slab at different level. CVV2: 29-Aug-2021 Evidence of core cutting has not been found.

#### ১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Results of flat slab review to be input to Loading Plan. Continue to implement load management plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Do
অঞ্চাকিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৭-০২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV1: 17-Sep-2020: Not found any load management plan during inspection CVV2: 29-Aug-2021 The factory authority has not maintain proper floor load plan.

#### ২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Water ponding has been found on the roof top due to lack of proper drainage and slope in the roof. Source of water ponding is rain water
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Proper slope should be maintained on roof top.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Already we have provided proper slopping to drain out water.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	CVV1: 17-Sep-2020 Have provided proper slopping to drain out water.

## ২.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Engineer to inspect whether waterproofing material is applied or where it can be maintained. For both durability and serviceability, waterproofing on the roof slab is recommended.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Do
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৭-০২-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	Not found any action to take during inspection about waterproofing material is applied or where it can be maintained. For both durability and serviceability, waterproofing on the roof slab. CVV2: 29-Aug-2021 No corrective action plan has been taken yet to repair those maintainance work.

## ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	During document review, structural drawing, floor load plan, soil test report and material test reports have not been found.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Structural engineer to prepare full set of structural drawing and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কান্সালার কার্যক্রম	We will talk with building owner and after that we will assign a consulting firm
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৭-০২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV1: 17-Sep-2020 During Inspection, structural drawing, floor load plan, soil test report and material test reports have not been found. CVV2: 29-Aug-2021 Structural drawing, floor load plan, soil test report and material test reports has not been found at Factory.