



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	জাকি গার্ভেটস (ইন্ডাস্ট্রিজ) লিঃ
ঠিকানা	M-4/5, Mirpur Industrial Area, Section # 14, Mirpur, Dhaka
কারখালার কোড	DHK292
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অঙ্গ মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---------------------------------	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Inadequate horizontal separation <input type="checkbox"/> Inadequate vertical separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide design drawings to demonstrate how designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors according to the Guideline occupancy separation will be achieved. <input type="checkbox"/> Retrofitting of internal layout needed with appropriate drawings following guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: The factory has prepared their fire separation drawing but design drawing was not found during visit. 02/11/2020 (CVV-03): The factory has prepared their fire separation drawing but design drawing was not found during visit. 18/08/2021: Factory submitted design drawing for approval.

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Inadequate horizontal separation <input type="checkbox"/> Inadequate vertical separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under Mixed Occupancy (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with firerated walls and doors according to the Guidelines. <input type="checkbox"/> Different occupancy in different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্রাম
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: The factory has prepared their fire separation drawing but design drawing was not found during visit. 02/11/2020 (CVV-03) : The factory has prepared their fire separation drawing but design drawing was not found during visit. 18/08/2021: Factory submitted design drawing for approval.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not equivalent to the fire resistance rating of the wall
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Retrofitting drawing of internal layout needed as per guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: The factory has prepared their fire separation drawing but design drawing was not found during visit. 02/11/2020 (CVV-03) : The factory has prepared their fire separation drawing but design drawing was not found during visit. 18/08/2021: Factory submitted design drawing for approval.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not equivalent to the fire resistance rating of the wall
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire-rated separation to prevent smoke and fire propagation through staircases and grills on the interior walls
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্রাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: Stair cases are not separated by fire doors. 02/11/2020 (CVV-03) : Stair cases are not separated by fire doors. 18/08/2021: Factory submitted design drawing for approval. After approval factory will install fire door for seperation.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Door width less than minimum (1.0m) □ Sum of the widths of doors less than required □ Door do not swing outward □ Corridor and Passageways width less than minimum □ Narrow unprotected exit passage extends from the discontinuous steel stairway end to the main exit
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide drawings to arrange adequate number of doorways at each floor as per the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধ্যাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: The factory has prepared their fire separation drawing but design drawing was not found during visit. 02/11/2020 (CVV-03) : The factory has prepared their fire separation drawing but design drawing was not found during visit. 18/08/2021: Factory submitted design drawing for approval. Door width was satisfactory. Number of doorways was also adequate.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Door width less than minimum (0.9m) <input type="checkbox"/> Others same as above
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Doors on all escape routes to open in the direction of travel <input type="checkbox"/> Ensure adequate number of doorways in each floor according to the occupant load as per the Guidelines. <input type="checkbox"/> Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and exits as per the guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অঞ্চাকিকার	৬ ঘাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: Door width was satisfactory. Number of doorways was also adequate. 02/11/2020 (CVV-03) : Door width was satisfactory. Number of doorways was also adequate. 18/08/2021: Door width was satisfactory. Number of doorways was also adequate.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Door width less than minimum (0.9m) <input type="checkbox"/> Others same as above
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Keep corridors and passageways on escape routes free of any obstructions to ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to the exits <input type="checkbox"/> Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অঞ্চাকিকার	ধ্যায়াজ্য লব
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: Corridors was kept free from obstructions. 02/11/2020 (CVV-03) : Corridors was kept free from obstructions. 18/08/2021: During this visit corridors was free from obstructions.

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> □ Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating □ Electrical cables run through improper separate Service ducts □ Not sealed with non combustible material at each floor level for electrical services duct
কাপ আইটেম ক্যাটগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> □ Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals and fire dampers in shafts and ducts at floor separations. □ Provide service duct for electrical cables.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: The factory has prepared their fire separation drawing but design drawing was not found during visit. 02/11/2020 (CVV-03) : The factory has prepared their fire separation drawing but design drawing was not found during visit. 18/08/2021: Factory submitted design drawing for approval.

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☒ Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating ☒ Electrical cables run through improper separate Service ducts ☒ Not sealed with non combustible material at each floor level for electrical services duct
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☒ Seal the shafts in the floors when it is not needed. ☒ Seal the shaft with non combustible materials at each floor.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: The shaft was not sealed. 02/11/2020 (CVW-03): The shaft was not sealed. 18/08/2021: Factory submitted design drawing for approval. After approval separation drawing they will solve this issue.

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures □ Exterior staircase susceptible to fire and smoke propagating through wall openings □ Discontinuous steel stairway discharges on to 1st floor and continues anew after a narrow passage □ Open grills in walls between staircase and floor spaces. □ Ground floor exit not enclosed □ One of the Stairways not continuous from roof to the final exit □ Max number of steps in a single flight more than 15 □ No Auto door closer □ Stair width less than required □ Number of Handrails less than required □ Stairway door not closed □ Stairway door not Fire Door □ Exit access door not swing in the direction of flow
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into smoke-proof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor.
মুপারিশের তথ্যমূদ্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতিৰ অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: The factory has prepared their fire separation drawing but design drawing was not found during visit. 02/11/2020 (CVV-03) : The factory has prepared their fire separation drawing but design drawing was not found during visit.

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures □ Exterior staircase susceptible to fire and smoke propagating through wall openings □ Discontinuous steel stairway discharges on to 1st floor and continues anew after a narrow passage □ Open grills in walls between staircase and floor spaces. □ Ground floor exit not enclosed □ One of the Stairways not continuous from roof to the final exit □ Max number of steps in a single flight more than 15 □ No Auto door closer □ Stair width less than required □ Number of Handrails less than required □ Stairway door not closed □ Stairway door not Fire Door □ Exit access door not swing in the direction of flow
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide continuous escape way from top floor to final exit □ Convert all interior stairways into smokeproof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. □ Close wall openings adjacent to the exterior staircases to prevent fire and smoke propagation □ The ground floor exits should be enclosed so as to ensure safe pathway foreescape from the premises. □ Remove all collapsible security gates and roller shutters from all exit stairway access doors. □ Remove Sliding doors from all Final Exits. Where sliding doors are provided at final exits, these shall not be relied on for means of exit
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম	
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অধিগতির অবস্থা	চলগান
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: Continuous exit way was there. The interior stairways were not isolated. Fire rated doors were not installed. Sliding doors were present. 02/11/2020 (CVV-03) : Continuous exit way was there. The interior stairways were not isolated. Fire rated doors were not installed. Sliding doors were present. 18/08/2021: Factory submitted design drawing for approval. After approval seperation drawing they will solve this issue.

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No Fire Door Improperly illuminated exit sign Ceiling height less than required Width of Passageway less than required
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. Provide clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area. Provide cover on naked light.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: Escape routes were properly identifiable and illuminated. 02/11/2020 (CVV-03): Escape routes were properly identifiable and illuminated. 18/08/2021: Escape routes properly identifiable and illuminated was found during this visit.

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. Naked lights in storage Others same as above except ceiling height
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire doors as approved by the Guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: The fire door has not been installed. 02/11/2020 (CVV-03): The fire door has not been installed. 18/08/2021: The fire door has not been installed.

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. <input type="checkbox"/> Naked lights in storage <input type="checkbox"/> Others same as above except ceiling height
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	পর্যাজ্য লব
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশ্লাধিত
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: The storage was fully arranged. 02/11/2020 (CVV-03) : The storage was fully arranged. 18/08/2021: The storage was fully arranged during this visit.

১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No Smoke and Heat Vents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide smoke and heat vents as required (e.g. Storage, etc.)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	পর্যাজ্য লব
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: No vents was found. 02/11/2020 (CVV-03) : No vents was found. 18/08/2021: Factory submitted design drawing for approval. After approval separation drawing they will solve this issue.

১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No Fire Lift in building
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide drawings and plans for installation of Fire Lift as per the specifications provided in the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: The factory has prepared their fire separation drawing but design drawing was not found during visit. 02/11/2020 (CVV-03) : The factory has prepared their fire separation drawing but design drawing was not found during visit. 18/08/2021: Factory submitted design drawing for approval. After approval separation drawing they will solve this issue.

১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No Fire Lift in building
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide Fire Lift in building matching the specifications provided in the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: No fire lift was present. 02/11/2020 (CVV-03) : No fire lift was present. 18/08/2021: Factory submitted design drawing for approval. After approval separation drawing they will solve this issue.

১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Exit sign missing in some places <input type="checkbox"/> Exit signs not illuminated at all times <input type="checkbox"/> Means of exits not signposted <input type="checkbox"/> Improper Emergency Lighting system in means of exit
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. <input type="checkbox"/> Post directional signs at appropriate locations
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চলিক অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: Illuminated exit signs were adequate in number. 02/11/2020 (CVV-03) : Illuminated exit signs were adequate in number. 18/08/2021: Illuminated exit signs were adequate during this visit.

১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Exit sign missing in some places <input type="checkbox"/> Exit signs not illuminated at all times <input type="checkbox"/> Means of exits not signposted <input type="checkbox"/> Improper Emergency Lighting system in means of exit
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চলিক অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: Emergency lighting was found adequate. 02/11/2020 (CVV-03) : Emergency lighting was found adequate. 18/08/2021: Emergency lighting was found adequate. During this visit.

২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No Command Station
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২০.৯. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Install Command Station at appropriate location with all facilities required to meet the requirements as per the Guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: No command station was found. 02/11/2020 (CVV-03) : No command station was found. 18/08/2021: No command station was found during this visit.

২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Training of the Trainers not performed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২১.৯. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide training to the Trainers <input type="checkbox"/> Include Fire Drill and Training of the Trainers in Fire Safety Management Plan
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধার্থিকার	ধর্মাজ্ঞ লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: Training & drills were held in the factory. 02/11/2020 (CVV-03) : Training & drills were held in the factory. 18/08/2021: Training & drills were held in the factory.

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non-standard Cylinder color
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মণ্ডাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশ্লাধিত
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: Fire extinguishers were present. 02/11/2020 (CVV-03) : Fire extinguishers were present. 18/08/2021: Standard Cylinder color was found during this visit.

২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non Standard Standpipe & Hose system Supply of water required for interior fire protection is not adequate Pressure in the standpipe is less than required The size (diameter) of the standpipe is less than the prescribed value. No Siamese connection available.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide standard Standpipe& Hose system that complies with the Guidelines requirements for supply of water, minimum pressure in the standpipe and size (diameter) of the standpipe. Ensure that Siamese connections are available as specified by the Guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: The factory has prepared their fire standpipe and hydrant system drawing but design drawing was not found during visit. 02/11/2020 (CVV-03) : The factory has prepared their fire standpipe and hydrant system drawing but design drawing was not found during visit. 18/08/2021: The factory has prepared their fire standpipe and hydrant system drawing .

২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No fire pump present
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide Fire pump with specifications to meet the Guidelines requirements
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	–
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: The factory has prepared their fire separation drawing but design drawing was not found during visit. 02/11/2020 (CVV-03) : The factory has prepared their fire separation drawing but design drawing was not found during visit. 18/08/2021: The factory has prepared their fire standpipe and hydrant system drawing .After approval they will install fire pump.

২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Insufficient water filled bucket
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate number of additional fire-fighting equipment to meet the Factory Rules
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	–
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: Firefighting equipments were adequate in number. 02/11/2020 (CVV-03) : Firefighting equipments were adequate in number. 18/08/2021: Firefighting equipments were adequate number during this visit.

২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☐ Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy ☐ No fire rated composite door at the boiler entrance ☐ No fixed temperature smoke detector
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☐ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the boiler room. ☐ Provide firefighting equipment as required by the Guidelines.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: The factory has prepared their fire separation drawing but design drawing was not found during visit. 02/11/2020 (CVV-03): The factory has prepared their fire separation drawing but design drawing was not found during visit. 18/08/2021: The factory has prepared their fire separation drawing but design drawing was not found during visit.

২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☐ Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy ☐ No fire rated composite door at the boiler entrance ☐ No fixed temperature smoke detector
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☐ Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the boiler room. ☐ Install appropriate detectors.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	পর্যাজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: Appropriate detectors were installed but fire rated enclosures were not present. 02/11/2020 (CVV-03): Appropriate detectors were installed but fire rated enclosures were not present. 18/08/2021: Appropriate detectors were installed in boiler room.

২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No separate room for the transformer □ Transformer room walls less than 4hr fire resistance □ Door having fire resistance rating less than 2hr □ No separating wall between Switchgears and Transformer □ No separate room for the transformer □ Poor illumination in transformer room □ Inadequate cross ventilation for the transformer room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Transformer room. □ Provide adequate separation between switchgears/switch room/control panel and the Transformer room
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চলিক অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	18/03/20 Visit observation: The factory has prepared their fire separation drawing but design drawing was not found during visit. 02/11/2020 (CVV-03) : The factory has prepared their fire separation drawing but design drawing was not found during visit. 18/08/2021: The factory has prepared their fire standpipe and hydrant system drawing .After approval they will install fire pump.

২৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No separate room for the transformer □ Transformer room walls less than 4hr fire resistance □ Door having fire resistance rating less than 2hr □ No separating wall between Switchgears and Transformer □ No separate room for the transformer □ Poor illumination in transformer room □ Inadequate cross ventilation for the transformer room
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide a separate room for transformer as per the guidelines. □ Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the Transformer room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: Fire rated swing doors are yet to be installed. Separate rooms for transformer and boiler are prsenet. 02/11/2020 (CVV-03) : Fire rated swing doors are yet to be installed. Separate rooms for transformer and boiler are prsenet 18/08/2021: Saperate room for transformar was found & submitted design for approval after that they will install fire door.

৩০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No separate room for the transformer □ Transformer room walls less than 4hr fire resistance □ Door having fire resistance rating less than 2hr □ No separating wall between Switchgears and Transformer □ No separate room for the transformer □ Poor illumination in transformer room □ Inadequate cross ventilation for the transformer room
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Ensure illumination and cross ventilation in the transformer room
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধ্যাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: Cross Ventilation was not present. 02/11/2020 (CVV-03) : Cross Ventilation was not present. 18/08/2021: Factory submitted design drawing for approval. After approval separation drawing they will solve this issue.

৩১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The generator room smaller than the required size □ Inadequate ventilation of the generator room □ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door □ Improper separate for generator □ Inadequate ventilation of the generator room □ One point frame earthing of generator instead of two □ No earth fault protection provided □ Lint/dirt in generator room
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Generator room. □ Provide two-point earthing for the generator frame. □ Provide earth fault protection
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লিষ্ট সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: The factory has prepared their fire separation drawing but design drawing was not found during visit. 02/11/2020 (CVV-03) : The factory has prepared their fire separation drawing but design drawing was not found during visit. 18/08/2021: Factory submitted design drawing for approval. After approval separation drawing they will solve this issue.

৩২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The generator room smaller than the required size □ Inadequate ventilation of the generator room □ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door □ Improper separate for generator □ Inadequate ventilation of the generator room □ One point frame earthing of generator instead of two □ No earth fault protection provided □ Lint/dirt in generator room
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the Generator room □ Provide separate room for generator as per the guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: Fire rated swing doors are yet to be installed. Separate rooms for generator and boiler are prsenet. 02/11/2020 (CVV-03) : Fire rated swing doors are yet to be installed. Separate rooms for generator and boiler are prsenet. 18/08/2021: Factory submitted design drawing for approval. After approval seperation drawing they will install fire door.

৩৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The generator room smaller than the required size <input type="checkbox"/> Inadequate ventilation of the generator room <input type="checkbox"/> The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door <input type="checkbox"/> Improper separate for generator <input type="checkbox"/> Inadequate ventilation of the generator room <input type="checkbox"/> One point frame earthing of generator instead of two <input type="checkbox"/> No earth fault protection provided <input type="checkbox"/> Lint/dirt in generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Ensure cross ventilation in the generator room
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	প্রযাজ্ঞা লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: Cross Ventilation was not present. 02/11/2020 (CVV-03) : Cross Ventilation was not present. 18/08/2021: Factory submitted design drawing for approval. After approval separation drawing they will solve this issue.

৩৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide design drawings for the automatic fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: The factory has prepared their related drawing but design drawing was not found during visit. 02/11/2020 (CVV-03) : The factory has prepared their related drawing but design drawing was not found during visit. 18/08/2021: Factory submitted design drawing for approval.

৩৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

৩৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install the automatic fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচ্চাল
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: The factory has prepared their related drawing but design drawing was not found during visit. 02/11/2020 (CVV-03) : The factory has prepared their related drawing but design drawing was not found during visit. 18/08/2021: Factory submitted design drawing for approval. After approval separation drawing they will solve this issue.