

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	নীট এগ লিমিটেড
ঠিকানা	TAJPUR (YEERPUR UNION), ASHULIA, SAVAR, Dhaka
কারখানার কোড	DHK317
কালার কোড	

্যায়নের ধরণ: অমি মূল্যায়ন পর্যবেষ্ফণের তারিখ:			
পর্ববেষ্কণ	পর্ববেক্ষণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Inadequate horizontal separation [] Inadequat	te vertical separation	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰ	1		
	Provide design drawings to demonstrate hand work areas should be separated with fir		
কাৰ্যক্ৰম	Guideline occupancy separation will be achienceded with appropriate drawings following	eved. Are Retrofitting of internal layout	
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম			
অগ্রাধিকার চুডান্ড সমর্মীমা	্ডি সপ্তাহ -		
সংশোধিত সমরসীমা	02-02-2940		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি		
মন্তব্য	26.01.2021 Observations: Inadequate horizo are not found.	ntal separation & vertical separation	

২. পর্ববেষ্ণণ

পারদর্শন Inadequate horizontal separation Inac	lequate vertical separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্বক্ৰম	Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under Mixed Occupancy (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors according to the Guidelines. Different occupancy in different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ড	
সমশ্বসীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	m-r and
অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	26.01.2021 Observations: Inadequate horizontal separation & vertical separation are not found.

৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	Exit access doors are not side-swinging type. Exit doors do not open in the
পর্যবেষ্ণণ	direction of traffic flow. Exit corridors are obstructed
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide drawings to arrange doorways as per the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ত	
সমশ্রসীমা	
সংশো্ধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুক্ত হয়নি
অবস্থা	
মন্তব্য	26.01.2021 Observations: Exit doors do not open in the direction of traffic flow & corridors are obstructed during this visit.

৪. পর্যবেষ্ফণ

পৰিদৰ্শন || Exit access doors are not side-swinging type. || Exit doors do not open in the পর্যবেষ্ণন direction of traffic flow. || Exit corridors are obstructed ক্যাপ অাইটেম ক্যাটাগৰি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	☐ Doors on all escape routes to open in the direction of travel ☐ Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and exits as per the guidelines
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	19
সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	শুৰু হ্ৰানি
অবস্থা	24 54161
	26.01.2021 Observations: Required drawing /designs are not found. This factory is
মন্তব্য	strongly recommened to submit all the required safety drawings to DIFE as soon as
	possible.

৫. পর্ববেষ্

পৰিদৰ্শন || Exit access doors are not side-swinging type. || Exit doors do not open in the প্ৰ্যবেষ্ণন direction of traffic flow. || Exit corridors are obstructed ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Keep corridors and passageways on escape routes free of any obstructions to ensure unobstructed path of travel along the aisles and passageways to the exits Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u> অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য লয়
চুডান্ত	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	02-02-2290
সমশ্রসীমা	02-02-2040
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হ্রানি
অবস্থা	191F > 4CO
মন্তব্য	26.01.2021 Observations: Exit doors do not open in the direction of traffic flow &
[4@4)	corridors are obstructed during this visit.

৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Absence of proper separation using fire rated walls and doors \(\begin{align*} \text{Ceiling height less than required} \\
ক্যাপ আইটেম ক্যাড়াগরি

৬.১. কাৰ্যক্ৰম Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. Provide কাৰ্যক্ৰম clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area. Provide cover on naked light. সুপারিশের ত্তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত 02-02-2290 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা 26.01.2021 Observations: Fire door, no illuminated exit sign & passageway is less মন্তব্য than required.

১. কাৰ্যক্ৰম	
কাশক্রম	Provide fire doors as approved by the Guidelines Provide fire-rated solid walls from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or maintaining proper storage size and distance between stored items as per the Guideline
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
<u>কারখানার</u>	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	26.01.2021 Observations: Clearance from ceiling is sub-standard.

৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন || Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. || Naked lights in storage || পর্যবেষ্ণণ Others same as above (except ceiling height)
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

্.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling.	
সুপারিশের তথ্যসত্র		
কার্খানার		
কাশক্রম অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সম্যুসীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
মন্ত ব্য	26.01.2021 Observations: Clearance from ceiling is sub-standard.	

ò	৯. পর্শবেষ্ণণ	
	পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Exit sign missing Exit signs not illuminated at all times Means of exits not signposted Exit signs not clearly visible Directional signs missing No Bangla and English Exit instructions in case of emergency Means of Escape lack Emergency Lighting
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

·			
.১. কাৰ্যক্ৰম	.১. কার্বজ্ঞম		
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. Post directional signs at appropriate locations.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কারখানার কার্যক্রম			
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ		
চুডান্ত সময়সীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940		
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি		
মন্তব্য	On 12/02/2020: Illuminated exit signs are missing and no direction to exit found from all corridors and evacuation paths. 26.01.2021 Observations: Exit sign,directional signs was missing & no bangla and english exit sign was found.		

১০. পর্ববেষ্ণণ

| Exit sign missing | Exit signs not illuminated at all times | Means of exits not পরিদর্শন signposted | Exit signs not clearly visible | Directional signs missing | No Bangla and পর্যবেষ্ণণ English Exit instructions in case of emergency | Means of Escape lack Emergency Lighting
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১০.১. কাৰ্যক্ৰম Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency কাৰ্যক্ৰম lighting requirements of the Guidelines. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস <u> চুডান্ড</u> <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত 02-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা

১১. পৰ্যবেষ্ণ্ডণ পরিদর্শন । Less than 1 time each month । Training of the Trainers not performed । Less than 4 পর্যবেষ্কণ times a year । Training of the Trainers not performed ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

26.01.2021 Observations: No Emergency Lighting system is found during this visit.

১১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম		
কাৰ্যক্ৰম	Ensure adequate number of Fire Drills as per the Guidelines Provide training to the Trainers Include Fire Drill and Training of the Trainers in Fire Safety Management Plan		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্থানার কার্বক্রম			
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়		
চুডান্ত সমশ্রসীমা			
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি		
মন্তব্য	26.01.2021 Observations: Fire drills are not held properly. 26.01.2021 Observations: Fire safety training is not done yet.		

১২. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন 📙 Non-standard Cylinder color 🖟 Inadequate number of cylinders 🖟 Validation certificate পর্যবেষ্ণ্য not monitored regularly ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১২.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম \parallel Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত সমশ্রসীমা সংশোধিত 02-02-2290 **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য 26.01.2021 Observations: No fire extinguisher system was found during this visit.

১৩. পর্ববেষ্ফণ প্রিদর্শন 📙 Non-standard Cylinder color 🖟 Inadequate number of cylinders 🖟 Validation certificate পর্যবেষ্ণ্য not monitored regularly ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including কাৰ্যক্ৰম inspection and expiry/re-service labels. সুপারিশের ত্থ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 26.01.2021 Observations: Regular monitoring and maintenance of extinguishers মন্তব্য was not found

১৪. পর্যবেষ্ফণ

কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate number of additional fire-fighting equipment to meet the
	Factory Rules
সুপারিশের	
ভঁখ্যসূত্র	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
<u>অগ্রাখিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	_
<u>সময়সীমা</u>	
সংশোধিত	0,00,00,00
<u>সমশ্রসীমা</u>	
অগ্রগতির	শুৰু হ্ৰ্যনি
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	26.01.2021 Observations: Sand bucket water filled bucket Gloves/Masks/Fire Axe
	Steel Cutter/Helmet was not found

১৫. পর্ববেষ্ণন
পরিদর্শন
পর্ববেষ্ণন
গর্ববেষ্ণন
ভাগতিম
ভাটাগরি

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate কাৰ্যক্ৰম specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত *স*মশ্বসীমা সংশোধিত 05-05-5590 **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 26.01.2021 Observations: Required drawing /designs not found. মন্তব্য

১৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Non-standard fire alarm system 🛘 No detectors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কাৰ্যক্ৰম Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline কাৰ্যক্ৰম requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings). সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হ্য়ানি অবস্থা 26.01.2021 Observations: Required drawing /designs not found. মন্তব্য