

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ৰোজ সুমেটাৰ লিঃ
ঠিকানা	Mogarkhal, Bijoy Sarak, Joydevpur, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 289
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: ২৯–০৩–২০২
প্রব্যবেষ্ণণ	
	Minimum width of aisles is found 0.73 meter at 5th s width found 0.84 meter at 2nd floor. So minimum or RMG gudie line
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাণবি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম The minimum clear width of the সুপাৰিশেৰ তথ্যসূত্ৰ	e pathway should be 0.9 meter
কাৰ্থানার কাৰ্শক্ষম অগ্রাধিকার প্রযোজ্য লয়	
চুডান্ড সমসমীমা	
সংশোধিত সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য found adequate. 06 June 2021:	has been taken action. Clear width of the pathway is Aisles at all floors are found of adequate width and ompleted. 29/03/2023: Completed.
সংযুক্তিসমূহ (২) ×	

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Location – All exit doors in egress route Exit doors in all floors were found fire rated doors and fulfill all the criteria. But also collapsible doors exit along with fire doors. And final exit doors for stairs were also collapsible doors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged কাৰ্যক্ৰম type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ <u> চড়ান্ত</u> <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত \$&-0₽-3033 সময়সীমা অগ্রগতির চলমান অবস্থা 13-12-2020 (CVV2): 1) Fire rated side hinged swing type doors are are found at both exit from 1st floor to 5th floor. 2) The doors are found damaged and also with problematic enclosure. 3) Proper rating and certification documents of the doors are not found in the factory. 06 June 2021: Fire doors are found at all exits, However the doors have become worn out and in non compliant condition at some মন্তব্য places. New doors are required at those places. 03/08/2022: Side hinged swinging type fire rated doors are found at all exits. But the doors are found problematic in different exits. All doors are required to maintenance work. 29/03/2023: Side hinged swinging type fire rated doors are found at all exits. But the doors are found problematic in different exits. All doors are required to maintenance work. সংখুক্তিসমূহ (৪)

|৩. পর্যবেষ্ফণ|

	Location – All exit doors in egress route Collapsible gates with locking arrangements found in all floors along with fire rated door.
ক্যাপ জানুদ্বেম	Todala Wilan Hoofs diolog Wall Hie rated door.
পাইডেশ ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্	ক্রিম

কাৰ্যক্ৰম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	from the side they serve without the use of a key.
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	13–12–2020 (CVV2): Factory has been removing work of locking arrangements from all exit doors at egress route but Locking features are found at some exits of the factory. 06 June 2021: All exits are found with fire doors. Standard locking system is found installed at egress path with push bar. 03/08/2022: Completed. 29/03/2023: Completed.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	cation– All stairs Hand rails provided only for one sides of both stair cases.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যা টা গরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাশক্রপ	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	%€-0₽-3033
সমশ্রসীমা	26-08-4044
অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	
মন্তব্য	13–12–2020 (CVV2): Factory has been taken action. Handrails have been provided at both side of the staircases. 06 June 2021: Both side handrail is provided at both stairs. 03/08/2022: Completed. 29/03/2023: Completed.
সংযুক্তি × ×	মমূহ (২)

পৰ্যবেষ্কণ zij	ocation–1st floor. At 1st floor there was ware house and accessories store besides oper section.
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰ	T .
কাৰ্যক্ৰম	Provide 1.5 hours fire rated door at (1st floor, ware house) for separation for other operational area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-0B-2022
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
	13-12-2020 (CVV2): Factory has submitted fire separation/ fire protection construction drawing to DIFE for approval. 06 June 2021: Layout have been remade

and 1st floor is conveniently a Jacquard flood all through. 03/08/2022: At 1st floor no storage area found during the visit. But at 4th floor storage area is found beside

the dining area without any proper fire separation. 29/03/2023: At 1st floor no storage area found during the visit. But at 4th floor storage area is found beside

the dining area without any proper fire separation.

সংযুক্তিসমূহ (8) × × × ×

৬. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Location–1st floor. There was chemical room in 1st floor near to North–East exit. Substation and generator room found at ground floor and had safe distance with production and evacuation route.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কা	ৰ্থক্তম

Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with কাৰ্যক্ৰম 2 hours fire rated doors at 1st floor chemical room, which located at the adjacent to north-east exit. সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত \$6-0P-5055 সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা 13-12-2020 (CVV2): Factory has submitted fire separation/ fire protection construction drawing to DIFE for approval. 06 June 2021: Design Drawing is found মন্তব্য submitted to DIFE but pending approval. 03/08/2022: Fire separation drawing is already reviewed from DIFE and found that reviewed drawing in the factory on visit date. 29/03/2023: Completed. সংযুক্তিসমূহ (২)

अर्थात्वबाय	Location–1st floor. There was chemical room in 1st floor near to North–East exit. Substation and generator room found at ground floor and had safe distance with production and evacuation route.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

· Autor	
১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors a ground floor generator room, which located at 1st floor chemical room, which located at the adjacent to north–east exit.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2029
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্ত ব্য	13–12–2020 (CVV2): Fire protection/separation construction design drawing has been submitted to DIFE for approval. As per approval design drawing the factory need to ensure adequate fire rated construction in required occupancies. 06 June 2021: Layout have been remade and 1st floor is conveniently a Jacquard flood all through. 03/08/2022: No chemical room found in 1st floor. 29/03/2023: No chemical room found in 1st floor.
সংযুক্তি × ×	নমূহ (২)

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location–All floors The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants)
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	2€-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্ত ব্য	13–12–2020 (CVV2):Factory has completed the design drawing of central fire alarm and detection system and submitted to DIFE for approval. 06 June 2021: Design Drawing is found submitted to DIFE but pending approval 03/08/2022: Fir alarm and detection system drawing is already reviewed from DIFE and found that reviewed drawing in the factory on visit date. 29/03/2023: Fire alarm and detection system drawing is already reviewed from DIFE and found that reviewed drawing in the factory on visit date.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location–All floors The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2059
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	13–12–2020 (CVV2): Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. Fire alarm and detection system is not installed yet in the factory. 06 June 2021: Factory have installed central fire alarm system but no control panel is found installed. 03/08/2022: Central fire alarm and detection system is not installed yet in the factory. 29/03/2023: Central fire alarm and detection system is not installed yet in the factory.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	o dedicated fire pump was available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যত্ৰ	্ব ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	13–12–2020 (CVV2): Factory has completed the design drawing of standpipe & hose system with dedicated fire pump which is submitted to DIFE for approval. 06 June 2021: Design Drawing is found submitted to DIFE but pending approval. 03/08/2022: Standpipe and hydrant system drawing is already reviewed from DIFE and found that reviewed drawing is already reviewed from DIFE and found that reviewed drawing in the factory on visit date.
সংযুক্তি × ×	সমূহ (२)

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	o dedicated fire pump was available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম্
কার্যক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত সমর্মীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-505@
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	13–12–2020 (CVV2): Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. No dedicated fire pump is available for standpipe and hose system including alternate backup power supply in this factory. 06 June 2021: Factory have not yet installed a standard fire Pump. 03/08/2022: Dedicated fire pump is installed in the factory. But the system is not functional. Installation work is ongoing during the visit. 29/03/2023: Dedicated fire pump is installed in the factory. But the system is not functional. Installation work is ongoing during the visit.
সংযুক্তি × ×	সমূহ (२)

পরিদর্শন	Location-All floors Diameter of standpipe is fullfil but the diameter of hose pipes found
পর্ববেষ্ণণ	1 inch.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১২.১. কাৰ্যক্ৰম Replace existing 1 inch hose pipe with 1.5 inch hose pipe to meet the requirement কাৰ্যক্ৰম of RMG guideline. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 56-0P-5055 সময়সীমা অগ্রগতির চলমান অবস্থা 13-12-2020 (CVV2): Factory has completed the design drawing of standpipe & hose system with dedicated fire pump which is submitted to DIFE for approval. 06 June 2021: Factory have not yet replaced 1 Inch dia standpipe system. মন্তব্য 03/08/2022: Standard standpipe system is installed in the factory. But the system is not functional. Installation work is ongoing during the visit. 29/03/2023: Standard standpipe system is installed in the factory. But the system is not functional. Installation work is ongoing during the visit. সংখুক্তিসমূহ (৪) x x x x

পরিদর্শন Location–All floors It couldn't be checked. Pressure gauge was not available with hose পর্যবেষ্ণন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa. সুপারিশের ত্তখ্যসূত্র <u>কারখানার</u> কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 08-02-2020 **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির অবস্থা 13-12-2020 (CVV2): Standard standpipe system is not installed yet in the factory. Non-standard hose system having 25mm dia plastic hose is found during the visit. 06 June 2021: Non standard gravity feed standpipe system was found installed that does not maintain adequate pressure. 03/08/2022: Standard standpipe system is মন্তব্য installed in the factory. But the system is not functional. Installation work is ongoing during the visit. 29/03/2023: Standard standpipe system is installed in the factory. But the system is not functional. Installation work is ongoing during the visit. সংযুক্তিসমূহ (২)

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণনা Location–All floors Document for checking hose pipe performance not found.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগৰি
১৪.১. কাৰ্বক্ৰম
কাৰ্শজ্জম The hose pipe performance should be checked periodically and properly tagged.
মুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্থজ্ম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লর
চূড়ান্ত
সংশোধিত সময়সীমা
<mark>অগ্রগতির ত্রা</mark> ন
13-12-2020(CVV2): Standard standpipe system is not installed yet in the factory. Non-standard hose system having 25mm dia plastic hose is found during the visit. 06 June 2021: Non standard gravity feed standpipe system was found installed and with checklist. 03/08/2022: Standard standpipe system is installed in the factory. But the system is not functional. Installation work is ongoing during the visit. 29/03/2023: Standard standpipe system is installed in the factory. But the system is not functional. Installation work is ongoing during the visit.
সংযুক্তিসমূহ (২) × ×

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ne factory not have dedicated water storage for firefighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৫.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	7&-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	13–12–2020 (CVV2): Factory has completed the design drawing of standpipe & hose system with dedicated fire pump which is submitted to DIFE for approval. 06 June 2021: Design Drawing is found submitted to DIFE but pending approval. 03/08/2022: Standpipe and hydrant system drawing including water reservoir is already reviewed from DIFE and found that reviewed drawing in the factory on visit date. 29/03/2023: Completed.
সংযুক্তি ×	ममूर् (२)

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	ne factory not have dedicated water storage for firefighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ম্ ম
কার্শক্রম সুপারিশের	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
ভূখ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার চুডান্ত সমর্মীমা	<u> </u>
সংশোধিত সংশোধিত সম্যুসীমা	08-0%-2050
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	13–12–2020 (CVV2): Fire hydrant system is not yet installed. Dedicated water storage for firefighting is not available. This is an integrated part of fire hydrant system. 06 June 2021: Factory have underground storage for water but no standpipe system is found installed. 03/08/2022: Water storage for fire fighting is found in the factory. But the capacity is of the water storage is less than the required water storage. 29/03/2023: Water storage for fire fighting is found in the factory. But the capacity is of the water storage is less than the required water storage.
সংযুক্তি ×	मभूर (२)

	Location-Ground Floor Ground floor is belongs to Colombian Garments Ltd was not
পর্ববেষ্ণণ	accessible in audit date. Single fie safety management not available.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Implement to a single fire safety management system with approvals from all tenants in the factory building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	13–12–2020 (CVV2): at the ground floor of the building is used by Rose Sweaters Ltd. So that the whole building is found under single fire safety management system. 06 June 2021: At the ground floor of the building is used by Rose Sweater Ltd. So that the whole building is found under single fire safety management system. 03/08/2022: Completed. 29/03/2023: Completed.