

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	লোডস্টার গার্মেন্ট্স লি.
ঠিকানা	C-35, Section # 7, Purobi Super Market
কারখানার কোড	DHK338
কালার কোড	

יאר אויי)או	i: বৈঘুত্তিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
পর্ববেষ্কণ		
	Access to substation not easy \( \textstyle \) Separating wall ear identification mark on distribution panel	not extended up to the ceiling \( \begin{array}{c} \
ন্যাপ াাইটেম ন্যাটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰ	ī	
• 0 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
কাৰ্শক্ৰম	Provide easy access to the substation Produthe incorporation of fire rated enclosure from florated self-closing swing door for the Substation mark on distribution panel.	por to ceiling and an approved fire
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্নথানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা		

#### ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন 📙 পর্ববেষ্ণন N	Substation located on a higher floor $\square$ Separating wall not extended up to the ceiling $\square$ o Detector installed $\square$ No Cable trench .
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যজ	ज्ञ
কাৰ্যক্ৰম	☐ Place substation in ground floor ☐ Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Substation room. ☐ Install appropriate detectors ☐ Provide cable trench
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	্ব ৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. গ্রাপেক্ষণ	
্বার্থন্ম pc	Combustible materials near substation. Uventilation and illumination of substation is por No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration Non-onductor mat not provided Loose cabling or connection without lug
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	न
কাৰ্শক্ৰম	Remove combustible materials fromsubstation. Ensure accessibility and ventilation to substation Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure toelectrical shock. Provide rubber mat in front of the panel Ensure well-dressed cabling with lugs
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ত সমশ্বসীমা	
সংশো <del>ধি</del> ত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

## ৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন 🛘 No clear identification mark on distribution board 🖟 MDB/SDB/SB or MCB installed on পর্যবেষ্ণণ।the wooden board
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
৪.১. কাৰ্বক্ৰম
Provide clear identification mark on distribution board. Install MDB/SDB/SB or MCB on metal board.
সুপারিশের তিখ্যসূত্র
কার্থানার   কার্থ্জম
<b>অগ্রাধিকার</b> ৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ড
সংশোধিত সময়সীমা <sup>০১–০১–১১৭০</sup>
অগ্রগতির     অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
t. পর্ববে <del>ষ্</del> টণ
প্রিদর্শন 🛮 MCCB installed without enclosure 🖟 No instruction for first aid to electrical shock 🖟
পর্শবেষ্ফণ Connection without lug ক্যাপ
আইটেম ক্যাটাগরি
৫.১. কাৰ্যজ্জ্ম
কাৰ্যক্ৰম
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রয়োজ্য লয়

## ৬. পর্ববেষ্ণণ

চুড়ান্ড সম্বসীমা সংশোধিত

সমশ্রসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য 02-02-2290

ারিদর্শন  ব্ধবেষ্কণ	Electric cables do not pass through service shaft or insulated conduits	
ন্যাপ মাইটেম		
নাহতের গ্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Provide service ducts or insulated conduits	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্থানার		
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	া মধাত	
দুড়ান্ত -	। ७ गडार	
সমর্মীমা সংশোধিত		
यर्तान्। यस्ययमीमा	02-02-2990	
অগ্রগতির		
অবস্থা মন্তব্য		