



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	এস আই লিটিং লি:
ঠিকানা	26/1, Shataish Road, Tongi, Gazipur
কারখালার কোড	GZP292
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অঞ্চ মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ২৩-০১-২০২৩
---------------------------------	--------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Inadequate horizontal separation <input type="checkbox"/> Inadequate vertical separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide design drawings to demonstrate how designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors according to the Guideline occupancy separation will be achieved. <input type="checkbox"/> Retrofitting of internal layout needed with appropriate drawings following guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	We will provide design drawing automatic fire detection system according to guideline.
অধিকারী	ধোয়াজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	11-08-2021: They submitted their design drawing and it was approved. But they can't show their design drawing copy. They also can't show us received copy of submission. 01.09.2022: Factory has not submitted drawing for approval from DIFE. 23.01.2023: Factory has not submitted drawing for approval from DIFE.

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Inadequate horizontal separation <input type="checkbox"/> Inadequate vertical separation
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under <input type="checkbox"/> Mixed Occupancy (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with firerated walls and doors according to the Guidelines. <input type="checkbox"/> Different occupancy in different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will install fire rated wall and door according to guideline.
অধিকারী অধিকারী	ধৰ্মেজ্য লেখ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
সংশ্লিষ্ট সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	11-08-2021: Office areas and store were not separated from production floor. 01.09.2022: Factory has not started installation of separation work with fire rating materials yet. 23.01.2023: Factory has not started installation of separation work with fire rating materials yet.
মন্তব্যসমূহ (২)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

## ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures □ The ground floor exits not enclosed □ Stair width less than required □ Riser & Trade tolerance of a flight not within limit □ Max number of steps in a single flight more than 15 □ Handrails height less than required □ Number of Handrails less than required □ Stairway door not Fire Door □ Exit access door not swing in the direction of flow □ Height of Exit Doorway less than required □ No Auto door closer □ Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into smoke-proof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will provide design drawing according to guideline.
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নথি	
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	11-08-2021: They submitted their design drawing and it was approved. But they can't show their design drawing copy. They also can't show us received copy of submission. 01.09.2022: Factory has not submitted drawing for approval from DIFE. 23-01-2023: Factory has not submitted drawing for approval from DIFE.
সংযুক্তসময় ( ৬ )	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures □ The ground floor exits not enclosed □ Stair width less than required □ Riser & Trade tolerance of a flight not within limit □ Max number of steps in a single flight more than 15 □ Handrails height less than required □ Number of Handrails less than required □ Stairway door not Fire Door □ Exit access door not swing in the direction of flow □ Height of Exit Doorway less than required □ No Auto door closer □ Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Convert all interior stairways into smokeproof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. □ The ground floor exits should be enclosed so as to ensure safe pathway for escape from the premises. □ Provide continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit. □ Provide stairways of adequate dimensions and of appropriate specifications according to the Guidelines as required for the occupancy load. □ Remove all collapsible security gates and roller shutters from all exit stairway access doors
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will do this work accoding to guideline.
অধ্যাধিকার	ধর্মাজ্ঞ লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	11-08-2021: Collapsible gates were available. Handrails found on one side on stair. Stairways were not smokeproof. 01.09.2022: Factory has not started installation of separation work with fire rating materials yet. 23-01-2023: Factory has not started installation of separation work with fire rating materials yet.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures    The ground floor exits not enclosed    Stair width less than required    Riser & Trade tolerance of a flight not within limit    Max number of steps in a single flight more than 15    Handrails height less than required    Number of Handrails less than required    Stairway door not Fire Door    Exit access door not swing in the direction of flow    Height of Exit Doorway less than required    No Auto door closer    Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove obstructions from stairways
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Obstruction will removed.
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	11-08-2021: Obstruction found on Stairs. 01.09.2022: Obstruction found on Stairs. 23-01-2023: Obstruction found on Stairs.
সংযুক্তসমূহ (২)	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No Fire Door <input type="checkbox"/> No illuminated exit sign <input type="checkbox"/> Width of Passageway less than required
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. <input type="checkbox"/> Provide clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will do this work accoding to guideline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	11-08-2021: Fire door not found and exit signs were not adequate. 01.09.2022: Fire door not found and exit signs were not adequate. 23-01-2023: Fire door not found and exit signs were not adequate.

#### মাংযুক্তিমূহ (২)



#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide fire doors as approved by the Guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will do this work accoding to guideline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	11-08-2021: Store clearance was not proper. 01.09.2022: Factory has not provided fire door as per guidelines. 23-01-2023: Factory has not provided fire door as per guidelines.

#### মাংযুক্তিমূহ (২)



## ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No Smoke and Heat Vents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide smoke and heat vents as required ( e.g. Storage, etc. )
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will install smok detector and heat vents.
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	11-08-2021: No Smoke and Heat Vents found on factory 01.09.2022: No Smoke and Heat Vents found on factory . 23-01-2023: No Smoke and Heat Vents found on factory .

## ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No Fire Lift in building
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide drawings and plans for installation of Fire Lift as per the specifications provided in the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will provide drawing according to guideline.
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	11-08-2021: They don't want to build fire lift. For that they remove temporary structure of their roof. Though they remove their temporary structure their building height was at most 80 feet. So they need to do it. 01.09.2022: Factory has not submitted drawing for approval from DIFE. 23-01-2023: Factory has not submitted drawing for approval from DIFE.

## ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No Fire Lift in building
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.৯. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide Fire Lift in building matching the specifications provided in the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will think about installing fire lift according to guideline.
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	11-08-2021: They don't want to build fire lift. For that they remove temporary structure of their roof. Though they remove their temporary structure their building height was at most 80 feet. So they need to do it. 01.09.2022: During the inspection found, factory has not provided fire Lift in building matching the specifications provided in the Guidelines. 23-01-2023: During the inspection found, factory has not provided fire Lift in building matching the specifications provided in the Guidelines.

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exit sign missing □ Exit signs not illuminated at all times □ Directional signs missing □ No Bangla and English Exit instructions in case of emergency □ Means of Escape lack Emergency Lighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. □ Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. □ Post directional signs at appropriate locations
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will install exit sign .
অধ্যাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	11-08-2021: Exit signs directional signs and emergency light are not adequate. 01.09.2022: Exit signs directional signs and emergency light are not adequate. 23-01-2023: Exit signs directional signs and emergency light are not adequate.
সংযুক্তসম্মত (২)	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exit sign missing □ Exit signs not illuminated at all times □ Directional signs missing □ No Bangla and English Exit instructions in case of emergency □ Means of Escape lack Emergency Lighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will install exit sign .
অধ্যাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	11-08-2021: New Emergency light are not installed. 01.09.2022: New Emergency light are not installed. 23-01-2023: New Emergency light are not installed.

### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No Command Station
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Equip Command Station with all facilities required to meet the Guidelines requirements
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will install fire command station .
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নথি
চুড়ান্ত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	11-08-2021: Factory doesn't complete it yet. 01.09.2022: During the inspection, there has not found fire command station. 23-01-2023: During the inspection, there has not found fire command station.

### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Less than 4 times a year <input type="checkbox"/> Training of the Trainers not performed <input type="checkbox"/> Training of the Trainers not performed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Ensure adequate number of Fire Drills as per the Guidelines <input type="checkbox"/> Provide training to the Trainers <input type="checkbox"/> Include Fire Drill and Training of the Trainers in Fire Safety Management Plan
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will conduct and record of fire drill.
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নথি
চুড়ান্ত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	11-08-2021: Factory doesn't complete it yet. They don't do any fire drill. 01.09.2022: Factory doesn't complete it yet. They don't do any fire drill. 23-01-2023: Factory doesn't complete it yet. They don't do any fire drill.

### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Non-standard Cylinder color <input type="checkbox"/> Cylinder expired/faulty <input type="checkbox"/> Cylinders not accessible
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Already we have done.
অধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	11-08-2021: They take new extinguisher but not adequate in number. Within few days they will buy adequate number of Extinguisher. 01.09.2022: Factory has Provided fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines. 23-01-2023: Factory has Provided fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines.
সংযুক্তসমূহ (২)	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Non-standard Cylinder color <input type="checkbox"/> Cylinder expired/faulty <input type="checkbox"/> Cylinders not accessible
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re-service labels. <input type="checkbox"/> Ensure easy accessibility to fire extinguishers.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Already we have done.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	11-08-2021: They monitor and maintenance their extinguisher regularly. 01.09.2022: They monitor and maintenance their extinguisher regularly. 23-01-2023: They monitor and maintenance their extinguisher regularly.
সংযুক্তিসমূহ (২)	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Non-standard Standpipe & Hose system □ Supply of water required for fire protection is not adequate □ Pressure in the standpipe is less than recommended □ The size (diameter) of the standpipe is less than the prescribed value □ No Siamese connection available
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide standard Standpipe & Hose system that complies with the Guidelines requirements for supply of water, minimum pressure in the standpipe and size (diameter) of the standpipe. □ Ensure that Siamese connections are available as specified by the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will install standard stand pipe system.
অধিকারী অধিকারী	ধৰ্মেজ্য লয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	11-08-2021: 1 inch hose pipe found on spot. Need to replace with 1.5 inch hose pipe. Hose pressure was also not adequate and Siamese connection was not available 01.09.2022: Factory has not started installation of fire stand pipe & hydrant system work yet. 23-01-2023: Factory has not started installation of fire stand pipe & hydrant system work yet.
সংযুক্তসম্মত (২)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No fire pump present
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide Fire pump with specifications to meet the Guidelines requirements
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will install fire pump.
অঞ্চলিকার	পর্যাজ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	11-08-2021: No fire pump available on factory. 01.09.2022: Factory has not started installation of fire stand pipe & hydrant system work yet. 23-01-2023: Factory has not started installation of fire stand pipe & hydrant system work yet.

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy <input type="checkbox"/> No fire rated composite door at the boiler entrance <input type="checkbox"/> Inadequate ventilation of the boiler room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the boiler room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will provide design drawing according to guideline.
অঞ্চলিকার	পর্যাজ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	11-08-2021: They submitted their design drawing and it was approved. But they can't show their design drawing copy. They also can't show us received copy of submission. 01.09.2022: Factory has not submitted drawing for approval from DIFE. 23-01-2023: Factory has not submitted drawing for approval from DIFE.

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☐ Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy ☐ No fire rated composite door at the boiler entrance ☐ Inadequate ventilation of the boiler room
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.৯. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☐ Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the boiler room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will install fire door according to guideline.
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	11-08-2021: Factory doesn't complete it yet. 01.09.2022: Factory has not provided fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self closing swing door for the boiler room. 23-01-2023: Factory has not provided fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self closing swing door for the boiler room.

সংযুক্তিসমূহ (২)



#### ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy □ The generator room smaller than the required size □ Combustible material inside □ No over-current protection provided □ No earth-fault protection
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Generator room. □ Provide over current and earth fault protection
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will provide design drawing according to guideline.
অধ্যাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	11-08-2021: They submitted their design drawing and it was approved. But they can't show their design drawing copy. They also can't show us received copy of submission. 01.09.2022: Factory has not submitted drawing for approval from DIFE. 23-01-2023: Factory has not submitted drawing for approval from DIFE.

#### ২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy □ The generator room smaller than the required size □ Combustible material inside □ No over-current protection provided □ No earth-fault protection
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the Generator room □ Install appropriate detectors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will install fire door according to guideline.
অংগীকার প্রযোজ্য নথি	
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	11-08-2021: Generator room was not separated from Exit-2. 01.09.2022: Factory has not provided fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self closing swing door for the Generator room . Also not Installed appropriate detectors. 23-01-2023: Factory has not provided fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self closing swing door for the Generator room . Also not Installed appropriate detectors.
সংযুক্তমনুষ্ঠু (২)	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

## ২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☒ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy ☒ The generator room smaller than the required size ☒ Combustible material inside ☒ No over-current protection provided ☒ No earth-fault protection
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☒ Remove Combustible materials from generator room. ☒ Ensure accessibility and ventilation to generator ☒ Ensure double earthing of generator frame
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will remove combustible materials from generator room.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	11-08-2021: Combustible materials found in generator room. 01.09.2022: Combustible materials found in generator room. 23-01-2023: Combustible materials found in generator room.

### সংযুক্তিসমূহ (২)



### ২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No fire detection and alarm system
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, ( with appropriate specifications and drawings ) showing how they will be implemented along with implementation plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide design drawing for fire detection and alarm system.
অধাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	11-08-2021: They submitted their design drawing and it was approved. But they can't show their design drawing copy. They also can't show us received copy of submission. 01.09.2022: Factory has not submitted drawing for approval from DIFE. 23-01-2023: Factory has not submitted drawing for approval from DIFE.

#### ২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No fire detection and alarm system
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation ( based on appropriate specifications and drawings ).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will install smoke detector and alarm system.
অধাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	11-08-2021: They have manual alarm system not automatic or according to the guideline 01.09.2022: The factory has not started installation of fire alarm & detection system work yet. 23-01-2023: The factory has not started installation of fire alarm & detection system work yet.

