



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	গামুদ এয়াপারেলস লিঃ
ঠিকানা	H-79 Block-D, (4th Floor), Int. Airport Road, Chairmanbari
কারখানার কোড	DHK363
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
--	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ
<p>পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ <input type="checkbox"/> The generator room smaller than the required size <input type="checkbox"/> No firefighting equipment is present in the generator room <input type="checkbox"/> Combustible materials inside generator room</p> <p>ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি</p>

১.১. কার্যক্রম
<p>কার্যক্রম <input type="checkbox"/> Provide firefighting equipment as required by the Guidelines</p> <p>সুপারিশের তথ্যসূত্র</p> <p>কারখানার কার্যক্রম No action has been taken for generator room size but they have agreed to complete within timeline. Rest of the non-conformities has been resolved.</p> <p>অণ্টার্গার প্রযোজ্য নয়</p> <p>চূড়ান্ত সময়সীমা ১২-০৯-২০১৬</p> <p>সংশোধিত সময়সীমা ০৯-০৯-১৯৭০</p> <p>অণ্টগতির অবস্থা চলচাল</p> <p>মন্তব্য CCV Date: 19-07-2020 Fire fighting equipment is found in the generator room but not adequate enough required according to NTPA guideline On 11-11-2020 (CVV), 1.The generator room is not appropriately sized in order to properly access the generator to perform routine maintenance activities. 2.Not enough fire equipment found for generator room. 11-08-2021 on visit day 1.The generator room is not appropriately sized in order to properly access the generator to perform routine maintenance activities 2.Not enough fire equipment found for generator room.</p>

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> The generator room smaller than the required size <input type="checkbox"/> No firefighting equipment is present in the generator room <input type="checkbox"/> Combustible materials inside generator room
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Remove Combustible materials from generator room and keep it clean
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Action has been taken.
অঞ্চলিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চলিক অবস্থা	চলচ্চাল
মন্তব্য	CCV Date: 19-07-2020 Combustible material observed inside the generator room On 11-11-2020 (CVV), 1. Combustible materials have not been removed from the generator room 11-08-2021 on visit day Combustible materials have not been removed from the generator room

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> □ No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB □ Access obstructed/barred □ Visible burn marks □ Live parts of machine or equipment exposed □ MDB/DB/SDB/SB or MCB installed on the wooden board □ Combustible material near or inside □ MDB/DB/SDB body and door not earthed □ Motor body not earthed □ Undressed messy wire inside □ Connections without lug □ Loose or broken box/socket □ MDB does not have duplicate earth leads
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> □ Provide clear identification mark on MDB/DB/SDB and provide SLD □ Find cause of burning inside DBs and take appropriate actions □ Install MDB/DB/SDB/SB/MCCB on noninflammable board. □ Provide earthing to body and door of MDB/DB/SDB. □ Provide earthing to motor body. □ Repair broken/loose box or socket □ Provide duplicate earth leads for MDB.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অধ্যাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	<p>CCV Date: 19-07-2020 1. Clear identification for the distribution boards were not labelled 2. Burning sign observed in some cables connected to MCB 3. Cut-off switch board and some MCCB and meter are installed on a wooden board 4. Distribution boards were earthed but door of the distribution boards were not grounded 5. Earthing was not provided in some motor body of the machine 6. Loose socket observed on a light cable channel 7. Single earth lead provided for MDB On 11-11-2020 (CVV) , 1.No clear identification markings of distribution panels. 2.Burning sign observed 3.Cut-off switch board and some MCCB and meter are installed on a wooden board 4.Body & Door of DB is not properly earthed. Total system earthing is not properly done as per NTPA. 5.All metal in the building is not connected to the building earthing system. 6.Loose socket observed on a light cable channel 7.Connections with lug 8.Single earth lead provided for MDB 11-08-2021 on visit day 1.No clear identification markings of distribution panels. 2.Burning sign observed 3.Cut-off switch board and some MCCB and meter are installed on a wooden board 4.Body & Door of DB is not properly earthed. Total system earthing is not properly done as per NTPA. 5.All metal in the building is not connected to the building earthing system. 6.Loose socket observed on a light cable channel 7.Connections with lug 8.Single earth lead provided for MDB</p>

৪. পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> □ No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB □ Access obstructed/barred □ Visible burn marks □ Live parts of machine or equipment exposed □ MDB/DB/SDB/SB or MCB installed on the wooden board □ Combustible material near or inside □ MDB/DB/SDB body and door not earthed □ Motor body not earthed □ Undressed messy wire inside □ Connections without lug □ Loose or broken box/socket □ MDB does not have duplicate earth leads
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> □ Remove obstruction to ensure access to MDB/DB/SDB/MCB/MCCB/SB □ Ensure all connection with lugs and proper cable dressing □ Cover the exposed live parts. □ Remove combustible material from near or inside MDB/SDB/SB/MCCB
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-০৮-২০১৬
সংশ্লিষ্ট সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	<p>CCV Date: 19-07-2020 1. Obstruction in front some of the distribution boards 2. Cable connection were connected with proper sized lugs in bus bar of some distribution boards and cables were not dressed properly in some distribution boards 3. Unterminated cable found in some distribution boards and in cable light channels 4. Combustible found near distribution boards On 11-11-2020 (CVV), 1. Obstruction in front some of the distribution boards 2. Cable connection were connected with proper sized lugs in bus bar of some distribution boards and cables were not dressed properly in some distribution boards 3. Unterminated cable found in some distribution boards and in cable light channels 4. Combustible found near distribution boards 11-08-2021 on visit day 1. Obstruction in front some of the distribution boards 2. Cable connection were connected with proper sized lugs in bus bar of some distribution boards and cables were not dressed properly in some distribution boards 3. Unterminated cable found in some distribution boards and in cable light channels 4. Combustible found near distribution boards</p>

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Connections without lug □ Undressed messy wiring/cables
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Ensure secured connections with lug □ Replace undressed messy wiring/cables
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাসাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	CCV Date: 19-07-2020 1. Cables connected to bus bar in some distribution boards without proper sized lugs 2. Cables were not dressed properly in some distribution boards On 11-11-2020 (CVV), 1. Cables connected to bus bar in some distribution boards without proper sized lugs 2. Cables were not dressed properly in some distribution boards 11-08-2021 on visit day 1. Cables connected to bus bar in some distribution boards without proper sized lugs 2. Cables were not dressed properly in some distribution boards

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Lightning protection system not available □ Improper Earth electrodes □ Air terminals absent □ No earthing/lightning pit
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide appropriate Lightning protection system. □ Provide air terminals □ Earthing/lightning pit must be identified
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০২-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	CCV Date: 19-07-2020 Lightning protection design found in the factory but factory has not installed LPS yet On 11-11-2020 (CVV), Lightning protection design found in the factory but factory has not installed LPS yet. 11-08-2021 on visit day Lightning protection design found in the factory but factory has not installed LPS

