



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	এলাট ক্যাপশন লি.
ঠিকানা	J. Alam Tower, Abdul Latif Road, Middle Halishar, Bandar, Chattogram
কারখালার কোড	CHT005
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 1st, 2nd & 3rd floor At 1st, 2nd & 3rd floor, minimum width of pathways was found 0.7 m, 0.82 m & 0.56 m respectively which were not fulfill the minimum requirement of width of evacuation pathway.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	The minimum clear width of the pathway should be 0.9 meter
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline ( N/A ) Factory claimed completed at CAP01 Given Timeline 27 August 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline. 01.09.2021: They have not taken any action.

২. পর্যবেক্ষণ
---------------

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- all floors At all floors of the building, the passageways were found temporarily blocked by garments table, machine & materials.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	Previous Timeline ( N/A ) Factory claimed completed at CAP01 Given Timeline 27 August 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline. On 20-02-20:they removed temporary items from all escape routes,aisles and passageway but not all items. 01.09.2021: The factory has been layoff for a long time.they reopened in this month.all the pathways are blocked.

৩. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-GF At GF floor,the maximum travel distance to the nearest emergency exit was 29 m, so it was not meet the requirement of RMG guideline.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for one more exit in GF floor south side to ensure the easy way to outside of building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We have already completed this issue.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	৩০-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	Approved Another exit was provided & now travel distance in near 30 feet. On 20-02-20 :During visit they submitted design drawing at DIFE but didn't get approval. 01.09.2021: They submitted design drawing at DIFE

৪. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-GF At GF floor, the maximum travel distance to the nearest emergency exit was 29 m, so it was not meet the requirement of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Implement the plan and design for one more exit
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have already completed this issue.
অঞ্চাকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৮-১২-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Approved Another exit was provided & now travel distance is near 30 feet. 01.09.2021:

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All exit doors at egress route All exit doors were provided with collapsible security gate which did not open in the direction of the travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	৩০-০৭-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Factory is planning to complete this issue within given timeline. 01.09.2021: They have not replaced any existing door.

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location—All exit doors at egress route All exit doors were provided with collapsible security gate installed with locking arrangement at egress route and there is a chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	৩০-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	27 August 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline. 01.09.2021: They have not removed any locking devices.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location—GF The minimum width of emergency exit was 0.65 meter, which does not meet the requirement of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Minimum clear width should be 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have already completed this issue.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩১-০৮-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	৩০-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	On 20-02-20:They submitted design to DIFE (RCC) . They will be this work after appprove design & plan. 01.09.2021:

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All stairs There were 2 nos stairs in the factory building. Among them none of them were provided both side handrails.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	৩০-০৭-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হ্যালি
মন্তব্য	27 August 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline. 01.09.2021: they have not provide handrails on both side.

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All stairs Collapsible security gates were installed at the staircase of the factory building, which were not self-closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing doors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses. (Also require fire rated door at the floor occupied by other tenants )
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	We will engage a consultancy firm to complete this issue.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	৩০-০৭-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হ্যালি
মন্তব্য	01.09.2021: They have not taken any action.

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 1st floor ( Fabric store ) At 1st floor ( Fabric store ), the designated storage area was not fire separated from the rest of the operational areas
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for storage area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will engage a consultancy firm to complete this issue.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	৩০-০৭-২০২২
অংগগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	01.09.2021: They have not taken any action.

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 1st floor ( Fabric store ) At 1st floor ( Fabric store ), the designated storage area was not fire separated from the rest of the operational areas
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for storage area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will engage a consultancy firm to complete this issue.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৮-১২-২০২২
অংগগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	01.09.2021: They have not taken any action.

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-2nd floor At 2nd floor, the 1 nos electric boiler (18 liter capacity) was located in the production floor, which was not separated from rest of the operational areas.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 2nd floor 1 nos electric boiler, which located at the adjacent to rest of the operational areas.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will engage a consultancy firm to complete this issue.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশ্লাপিত সময়সীমা	৩০-০৭-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	01.09.2021: They have not taken any action.

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-2nd floor At 2nd floor, the 1 nos electric boiler (18 liter capacity) was located in the production floor, which was not separated from rest of the operational areas.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 2nd floor 1 nos electric boiler, which located at the adjacent to rest of the operational areas.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will engage a consultancy firm to complete this issue.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-১০-২০১৭
সংশ্লাপিত সময়সীমা	১৮-১২-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	01.09.2021: They have not taken any action.

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Ground floor ( Bonded warehouse ) The Bonded warehouse area was available in the factory building which travel distance was more than 25 meter and smoke & heat vents was not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide smoke and heat vents on the roof / ceiling / wall at godown section.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	৩০-০৭-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01.09.2021: They have not taken any action.

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All floors Aisle mark was not provided at all floor operational area as well as exit signage in some exit location.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification. – Signage should be uniform.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	27 August 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline. On 20-02-20 : they provide aisle marking and exit signage but not all marks are visible during visit. 01.09.2021: They provided aisle marking and exit signage but not all marks are visible during visit.aisles are faded.and illumination have not found in all sign.

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-1st, 2nd & 3rd floor Insufficient number of emergency lighting was provided for evacuation pathway.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	৩০-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	01.09.2021: They have not taken any action.

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Stair-2 Evacuation stairways-2 was not provided emergency lighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	৩০-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	01.09.2021: They have not taken any action.

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No, Any type of detectors are not provided in the factory.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants )
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a consultancy firm to complete this issue.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	৩০-০৯-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	27 August 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline. 20-02-20; They submitted design to Dife. 01.09.2021: They submitted design to Dife.

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No, Any type of detectors are not provided in the factory.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants )
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a consultancy firm to complete this issue.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৮-১২-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01.09.2021: They have not taken any action.

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-1st, 2nd & 3rd floor There were 2 nos exits in each floor. But only 1 nos manual activation point was provided in each floor near stair-1 exit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install Manual activation call point at all exit routes
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	৩০-০৭-২০২২
অঞ্চাকিকার অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	01.09.2021: They installed manual activation call point. But not sufficient .

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	There had no practice of periodic checking of alarm call point & alarm system to ensure whether it is functional or not and it is recorded by maintaining proper register.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory management should be checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অঞ্চাকিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকিকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	01.09.2021: No record have been found.

#### ২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will engage a consultancy firm to complete this issue.
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	৩০-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	27 August 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline. On 20-02-20: They submitted design to DIFE ( RCC ) . 01.09.2021: They submitted design to DIFE

#### ২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will engage a consultancy firm to complete this issue.
অধাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৮-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01.09.2021: They have not taken any action.

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location--GF,1st & 2nd floor There was no hose connection available at GF,1st & 2nd floor of the factory building except 3rd floor, which was not fulfill the requirement with respect to area and travel distance as per RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Installed the hose connection in right location or Provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will engage a consultancy firm to complete this issue.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-৯০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৮-৯২-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	01.09.2021: They have not taken any action.

#### ২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 3rd floor The hose was not functional during audit, so the performance of hose ( water pressure ) could not checked.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will engage a consultancy firm to complete this issue.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-৯০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৮-৯২-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	01.09.2021: The hose pipe are out of services.

#### ২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	There was not practice of periodic checking of hose performance to ensure whether it is functional or not and it is tagged properly.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will engage a consultancy firm to complete this issue.
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01.09.2021: No checklist have been found

#### ২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Roof Factory has approximate 7,000 liter overhead water capacity which was connected to hose for fire uses to supply water during peak demand period which was not sufficient.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	৩০-০৯-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	01.09.2021: They submitted Design and Drawing to DIFE

#### ২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Roof Factory has approximate 7,000 liter overhead water capacity which was connected to hose for fire uses to supply water during peak demand period which was not sufficient.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৮-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01.09.2021: They have not taken any action.

#### ২৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All floor Fire-fighting additional equipment were not provided at any floors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	We have already completed this issue.
অধার্থিকার	ধর্মাজ্ঞা নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	Approved Fire-fighting equipment were provided . 01.09.2021: fire fighting equipment are provided but not sufficient.

#### ৩০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Ground floor ( Bonded store ) At Ground floor ( Bonded store ), combustible materials was found near heat/ electrical source.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Combustible materials should keep away from electrical appliances and all the lighting in Ground floor ( Bonded store ) must have protecting covers and wiring must be in conduits.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have already completed this issue.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Approved Electrical sources removed from bonded warehouse. On 20-02-20 :there was no electrical connection in ground store. 01.09.2021: :There was no electrical connection in ground store. They have not used it for a long period.

#### ৩১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-GF ( Generator area ) Visual alarm system was not available at high noise generator area at ground floor.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Visual alarm should be placed at the generator room.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	৩০-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	01.09.2021: No visual alarm have been found.

#### ৩২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- GF & 1st floor 2nd & 3rd floor ( 7,000sft ) was covered in available valid fire license but GF & 1st floor production units were not covered on it.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Cover all units / floors in a valid fire license
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	৩০-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	01.09.2021: During visit they were unable to show us valid fire license but as per their saying they applied for fire license.

#### ৩৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Multi tenancy was available at the factory premises and single fire safety management system was not maintained by the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Implement to a single fire safety management system with approvals from all tenants in the factory building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	৩০-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	01.09.2021: There are no fire safety management in the factory building.

#### ৩৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory had not conducted fire drill regular basis and documentation record also not maintained.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অধাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রণীর অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01.09.2021: They have not conducted any fire drill.