

### গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

### ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

| কারখানার নাম | সাহাবা ইয়াৰ্ণ লিঃ                           |
|--------------|--|
| ঠিকানা       | 5, Bishuya Kuribari, Mirzapur union, Gazipur |
| কারখানার কোড | <b>GZP</b> 299                               |
| কালার কোড    |  |

| মূল্যায়নের ধর                     | া: অগ্নি মূল্যান্থল   | পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒                 |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| ১. পর্ববেষ্ণণ                      |   |                                       |
| পৰ্ববেষ্ক্ৰণ st<br>ক্যাপ<br>আইটেম্ | ocation–All floor at building–2 (4 storied buil<br>eel column.                      | ding ) Some aisle mark was blocked by |
| ক্যাটাগরি                          |   |                                       |
| ১.১. কাৰ্যক্ৰ                      | <b>1</b>  |                                       |
| কাৰ্যক্ৰম                          | Rearrange the evacuation pathway to ensur   | e the minimum width.                  |
| সুপারিশের<br>  ভখ্যসূত্র           |   |                                       |
| কার্থানার<br>কার্বক্রম             | Action has not been taken but the factory h   | ave agreed to complete this issue.    |
| <u>অগ্রা</u> খিকার                 | প্রযোগ্য নর   |                                       |
| চুড়ান্ত<br>সমশ্রসীমা              | 20-20-2020  |                                       |
| সংশোধিত<br>সমশ্রসীমা               | 07-07-7940  |                                       |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা                 | শুৰু হ্য়নি   |                                       |
| মন্তব্য                            | Observation from the visit on 08-06-2021 oblocked by steel column during the visit. | (CVV-01): Some aisle mark was         |
| L                                  |   |                                       |

পৰিদৰ্শন Location–All floor At all building Some aisles were found temporarily blocked by পৰ্শবেষ্ণন garments baskets, Fibrices and machine table. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি

### ২.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম           | Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway. |
|---------------------|---|
| সুপারিশের           |   |
| ভিখ্যসূত্র          |   |
| কারখানার            | Initiative has been taken and they have completed this issue              |
| কাৰ্যক্ৰম           | Initiative has been taken and they have completed this issue.             |
| <u> অগ্রা</u> ধিকার | প্রযোগ্য নয়  |
| চুডান্ত             |   |
| সমশ্রসীমা           |   |
| সংশোধিত             | 02-02-2590  |
| সমশ্রসীমা           |   |
| অগ্রগতির            | সংশোধিত   |
| অবস্থা              |   |
| ਪੁਰਤਾ               | Observation from the visit on 08-06-2021 (CVV-01): Temporary blockage was |
| মন্তব্য             | not found on aisles during the visit.                                     |
|                     |   |

### ৩. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন বিষয়েণ Location–Ground floor at building–1(3 storied building) Travel distance from any location of the floor to the nearest emergency exit is 48 meter at ground floor and 40m at 1st floor soft coning section, so it does not meet the requirement of RMG guideline.

### ৩.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্যাটাগরি

| কাৰ্যক্ৰম              | Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for one more exit in a way not to exceed the maximum travel distance or If the factory design to equip with an automated fire alarm, portable fire–fighting system and appropriate standpipe and hose system through the entire building the length of travel should not be exceed 60 meter. |
|------------------------|---|
| সুপারিশের<br>তখ্যসূত্র |   |
| কার্থানার<br>কার্বক্রম | Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চুডান্ড<br>সমশ্বসীমা   | 09-22-2026  |
| সংশোধিত<br>সমশ্বসীমা   | %€-0B-3033  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুৰু হ্বনি  |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 08-06-2021 (CVV-01): No design and drawing was found during the visit.  |

| পরিদর্শন<br>পর্ববেষ্কণ      | Location–Ground floor at building–1(3 storied building) Travel distance from any location of the floor to the nearest emergency exit is 48 meter at ground floor and 40m at 1st floor soft coning section, so it does not meet the requirement of RMG guideline. |
|-----------------------------|--|
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

| কাৰ্যক্ৰম              | Within 6 Months, Implement the plan and design for one more exit or implement with an automated fire alarm, portable fire-fighting system and appropriate standpipe and hose system through the entire building. |
|------------------------|--|
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কার্থানার<br>কার্বক্রম | Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.  |
| <u> অগ্রা</u> খিকার    | ৬ মাস  |
| চুডান্ত<br>সময়সীমা    | ২৬-০৩-২০১৭   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | 08-05-2029   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুৰু হৰ্মনি  |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 08-06-2021 (CVV-01): No design and drawing was found during the visit.   |

| ৫. প্ৰ(বৃষ্ট্ৰণ  |    |
|--|----|
| পৰিদৰ্শন Location–All doors on egress route. Doors in the egress route are sliding glass পৰ্যবেষ্ষণ (inward) and steel rolling type doors in the direction of the travel. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি  |    |
| e.১. কা <del>ৰ্য</del> ্ৰজন  |    |
| Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the dishould not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter. |    |
| সুপারিশের<br>ভিশ্যসূত্র  |    |
| কাৰ্থানাৰ<br>কাৰ্যজ্ঞম Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.   |    |
| <b>অগ্রাধিকার</b>  ৬ সপ্তাহ  |    |
| চূড়ান্ত<br>সমস্রসীমা ০৭–১১–২০১৬   |    |
| সংশো <del>শিত</del><br>সমরসীমা ১৫-০৮-২০২২  |    |
| ্ত্র হ্যনি<br>অবস্থা   |    |
| Nন্তব্য Observation from the visit on 08-06-2021 (CVV-01): Doors are not side hinge type and do not swing outward.   | ed |
|  |    |

Location–All doors on egress route. The exit doors in the egress route are found with পরিদর্শন locking arrangement of sliding glass and steel rolling type doors in the direction of the পর্ববেষ্ণন travel and there is chance that doors may blocked due to any obstruction in opening/closing
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাড়াগরি

৬.১. কাৰ্যক্ৰম Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able কাৰ্যক্ৰম from the side they serve without the use of a key. সুপারিশের ভখ্যসূত্র <u>কা</u>রখানার Initiative has been taken and they have completed this issue. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ <u> চুডান্ত</u> <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত \$6-0B-3033 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা Observation from the visit on 08-06-2021 (CVV-01): Locking device are found on মন্তব্য doors during the visit.

### 9. পৰ্যবেষ্ণ্ডা পরিদর্শন Location–All floor at building–2 (North side exit) The width of emergency exits is 0.71 প্রবিষ্কৃণ meter, which do not meet the requirement of RMG guideline. ক্যাপ আইটেম

| .১. কাৰ্যক্ৰম          |  |
|------------------------|--|
| কাৰ্যক্ৰম              | Provide exit door as per plan and design. – Minimum clear width should be 0.9 meter.   |
| সুপারিশের<br>তখ্যসূত্র |  |
| কার্থানার<br>কার্বক্রম | Initiative has been taken and they have completed this issue.  |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার     | ৬ সপ্তাহ   |
| চুডান্ত<br>সময়সীমা    |  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | %(-0}-₹0₹₹   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত  |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 08-06-2021 (CVV-01): Emergency exit was found more than 0.9m at hard winding and deying section. |

### ৮. পর্যবেষ্ণণ

ক্যাটাগরি|

পৰিদৰ্শন Location-At building-1 (3storied building) At 3 storied building there was only 1 no পৰ্শবেষ্ণন stair was provided which was not adequate for building more than two floors. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

### ৮.১. কাৰ্যক্ৰম

|                    | ,   |
|--------------------|---|
| <br>কাৰ্যক্ৰম      | Within 6 Weeks, Prepare proper plan & design for another staircase. – Minimum |
|                    | clear width should be 0.9 meter.  |
| সুপারিশের          |   |
| ভিখ্যসূত্র         |   |
| কারখানার           | Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue  |
| কাৰ্যক্ৰম          | Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue. |
| <u>অগ্রা</u> খিকার | ৬ সপ্তাহ  |
| চুডান্ড            | 09-55-3056  |
| <u> </u>           |   |
| সংশোধিত            |   |
| সমশ্রসীমা          | ₹   |
| <u>অগ্রগতির</u>    | m-r = m=  |
| <u>অবস্থা</u>      | শুৰু হৰ্ননি   |
| TIEST              | Observation from the visit on 08-06-2021 (CVV-01): Design drawing was not     |
| <b>ম</b> ন্তব্য    | found during the visit Their was only one stair which was not adequate.       |
|                    |   |

### ৯. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Location—At building—1 (3storied building) At 3 storied building there was only 1 no পর্যবেষ্কণ stair was provided which was not adequate for building more than two floors.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাউগিবি

### ৯.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্শক্ৰম          | Within 6 months, Install another staircase as per plan and design. – Minimum clear width should be 0.9 meter. |
|--------------------|---|
| সুপারিশের          |   |
| ভ৾খ্যসূত্ৰ         |   |
| কার্থানার          | Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.                                 |
| কাৰ্যক্ৰম          | Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.                                 |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | ৬ মাস   |
| চুডান্ত            | ₹ <i>%</i> −० <i>%</i> −₹०%¶  |
| <u> </u>           |   |
| সংশোধিত            | 08-0%-2020  |
| সমশ্রসীমা          | 08-02-404@  |
| <u>অগ্রগতির</u>    | শুৰু হৰ্যনি   |
| অবস্থা             |   |
| ঘলনা               | Observation from the visit on 08-06-2021 (CVV-01): Design drawing was not                                     |
| মন্তব্য            | found during the visit.Their was only one stair which was not adequate.                                       |
|                    |   |

|              | Location-All stairs of 4 & 3 storied buildings Handrail is not provided on both side of |
|--------------|---|
| পর্ববেষ্ণণ   | the staircase, only one side is provided.   |
| ক্যাপ        |   |
| <u>আইটেম</u> |   |
| ক্যাটাগরি    |   |

| কাৰ্যক্ৰম              | Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured fror the nose of stair to the top of the handrail. |
|------------------------|---|
| সুপারিশের<br>তখ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.   |
| <u> অগ্রাখিকার</u>     | ৬ সপ্তাহ  |
| চুডান্ড<br>সমশ্রসীমা   | 09-22-2056  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | %-0B-3033   |
| মগ্রগতির<br>মবস্থা     | শুৰু হ্য়নি   |
| <b>ন</b> ন্তব্য        | Observation from the visit on 08-06-2021 (CVV-01): Handrail was not provided on both side of the stair.                         |

| ১১. প্রবং                | বৃষ্ট্ৰণ  |  |
|--------------------------|---|--|
| পরিদর্শ<br>পর্ববেহু      | Location–All staircase of 4 & 3 storied buildings Glass sliding (inward) and rolling types door are installed, which are without self closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self–closing door. |  |
| ক্যাপ<br>আইটে<br>ক্যাটাগ | ্য<br>ম<br>রি   |  |

| ১.১. কার্যক্রম         |  |  |
|------------------------|--|--|
|                        | Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors for 4 storey building and 0.75 hour for 3 storey building in all stair way encloses. |  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |  |
| কার্থানার<br>কার্শক্রম | Initiative has been taken and they have completed this issue.  |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |  |
| চুডান্ত<br>সমশ্বসীমা   | _  |  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | %€-0B-5055   |  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুৰু হৰ্যনি  |  |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 08-06-2021 (CVV-01): Doors are not side hinged type fire rated self closing door.  |  |

| পরিদর্শন     | Location-North side stair at building-2 (4 storied) Stairways are not free from |
|--------------|---|
| পর্ববেষ্ণণ   | combustible material.   |
| ক্যাপ        |   |
| <u>আইটেম</u> |   |
| ক্যাটাগরি    |   |

| ২.১. কার্যক্রম         |   |  |
|------------------------|---|--|
| কাৰ্যক্ৰম              | Direct route of access to required exits should be provided through stairway which are maintained free of combustibles. |  |
| সুপারিশের<br>তখ্যসূত্র |   |  |
| কার্থানার<br>কার্শক্রম | Initiative has been taken and they have completed this issue.   |  |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোগ্য নয়  |  |
| চুড়ান্ড<br>সময়সীমা   | _   |  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | 02-02-2940  |  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |  |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 08-06-2021 (CVV-01): Stairways found free from combustible material.                      |  |

| 7.6 | ५७. १र्यात्म्भन             |   |  |
|-----|-----------------------------|---|--|
| 1   | পরিদর্শন<br>পর্ববেষ্কণ      | Location–At ground floor at building–1 (3 stored building) Stair–2 is directly finished at ground floor operational area and finally discharge outside of the building through without fire rated corridor and also floor and stair is open and communicated with ground floor. |  |
|     | ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |  |

| ৩.১. কার্যক্রম         |   |  |
|------------------------|---|--|
| কাৰ্বক্ৰম              | Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for fire rated barrier for 1 hour fire rating separated corridor at ground floor. And also plan & design for floor and stair must be enclosed by 1 hour fire rated barrier from floor to roof. |  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |  |
| কার্থানার<br>কার্বক্রম | Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.   |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |  |
| চুডান্ত<br>সময়সীমা    | 09-22-2056  |  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | 26-0P-≤0≤≤  |  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুৰু হৰ্যনি   |  |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 08-06-2021 (CVV-01): Design drawing was not found during the visit.   |  |

| পরিদর্শন<br>পর্শবেষ্ফণ      | Location–At ground floor at building–1 (3 stored building) Stair–2 is directly finished at ground floor operational area and finally discharge outside of the building through without fire rated corridor and also floor and stair is open and communicated with ground floor. |
|-----------------------------|---|
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

| 8.১. কাশ্ৰ             | ঃ.১. কার্বক্রম  |  |
|------------------------|---|--|
| কাৰ্যক্ৰম              | Within 6 Months, All stairway to have direct access to outside of the factory building, which requires 1 hour fire rated construction at ground floor for fire separated corridor. And also floor and stair must be enclosed by 1 hour fire rated barrier from floor to roof. |  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |  |
| কার্থানার<br>কার্বক্রম | Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.   |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস   |  |
| চুডান্ত<br>সময়সীমা    | २७-०७-२०५१  |  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | 08-0%-2029  |  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুৰু হ্ৰানি   |  |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 08-06-2021 (CVV-01): Stairways of office building is not properly fire rated.   |  |

| 20 | · 17(74    |   |
|----|------------|---|
| Ι. |            |   |
|    |            | Location–Ground floor at tin shed building A Boiler room is located at ground floor and |
|    | পর্ববেষ্ষণ | adjacent to washing and iron section without fire separation.                           |
|    | ক্যাপ      |   |
| ;  | আই(টম      |   |
|    | ক্যাটাগরি  |   |
| -  |            |   |

| (.a. 4114              | :.১. কাৰ্যক্ৰম  |  |  |
|------------------------|---|--|--|
| কাৰ্যক্ৰম              | Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor boiler room, which located at the adjacent to washing and iron section. |  |  |
| সুপারিশের<br>তখ্যসূত্র |   |  |  |
| কার্থানার<br>কার্শক্রম | Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.   |  |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |  |  |
| চুডান্ত<br>সময়সীমা    | 09-22-2020  |  |  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | %€-0₽-3033  |  |  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুৰু হৰ্মনি   |  |  |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 08-06-2021 (CVV-01): Boiler room is not properly fire separated.  |  |  |

| পরিদর্শন     | Location–Ground floor at tin shed building A Boiler room is located at ground floor and |
|--------------|---|
| পর্ববেষ্ণণ   | adjacent to washing and iron section without fire separation.                           |
| ক্যাপ        |   |
| <u>আইটেম</u> |   |
| ক্যাটাগরি    |   |

| 7                      |   |  |  |
|------------------------|---|--|--|
| ৬.১. কাশ্ৰ             | ৬.১. কর্বিক্রম  |  |  |
|                        | Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor boiler room, which located at the adjacent to washing and iron section. |  |  |
| সুপারিশের<br>তখ্যসূত্র |   |  |  |
| কার্থানার<br>কার্বক্রম | Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.   |  |  |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার     | ৬ মাস   |  |  |
| চুডান্ড<br>সময়সীমা    | २७-०७-२०५१  |  |  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | 08-05-2029  |  |  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুৰু হ্ৰানি   |  |  |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 08–06–2021 (CVV–01): Fire rated door was not found at boiler room during the visit.   |  |  |

| 2 | ১৭. পর্ববেষ্ট্রণ            |   |
|---|-----------------------------|---|
|   | পরিদর্শন<br>পর্ববেষ্কণ      | Location–All floor of 3 & 4 storied building. Aisle mark with arrow guiding & exit signage is not provided at all floor at building–1(3storied building) and insufficient aisle mark and overhead signage were observed at all floor of building –2 (4 storied building). |
|   | ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

| ১৭.১. কার্শক্রম        |   |
|------------------------|---|
| কাৰ্শক্ৰম              | Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification. |
| সুপারিশের<br>ভখ্যসূত্র |   |
| কার্থানার<br>কার্বক্রম | Initiative has been taken and they have completed this issue.   |
| <u>অগ্রা</u> খিকার     | প্রযোগ্য নয়  |
| চুড়ান্ত<br>সময়সীমা   |   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | 02-02-2290  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | চলমান   |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 08-06-2021 (CVV-01): Exit sign was not illuminated properly and not clearly visible but aisle mark with directional sign was found during the visit.  |
|                        | Tourid during the visit.  |

# ১৮. পৰ্শবেষ্ণ্ৰণ Location–All floor of 3 & 4 storied building. Sufficient emergency lighting is not provided for evacuation pathway at all floor of building–2 (4 storied building). On the প্ৰব্ৰেষ্ণ other hand no emergency lighting is not provided for evacuation pathway at all floor of building–1 (3 storied building). ক্যাপ আইটেম ক্যাভাগরি

| ৮.১. কাৰ্যক্ৰ            | ৮.১. কার্বক্রম  |  |  |
|--------------------------|---|--|--|
| কাৰ্যক্ৰম                | The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back—up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux. |  |  |
| সুপারিশের<br>তখ্যসূত্র   |   |  |  |
| কার্য্থানার<br>কার্যক্রম | Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.   |  |  |
| অগ্রাধিকার               | ৬ সপ্তাহ  |  |  |
| চুড়ান্ড<br>সমশ্রসীমা    | 09-22-2056  |  |  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা      | %€-0B-5055  |  |  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা       | শুৰু হৰ্যনি   |  |  |
| মন্তব্য                  | Observation from the visit on 08-06-2021 (CVV-01): No emergency lighting is not provided for evacuation pathway at all floor of building.   |  |  |

| 90     | ১৯. গ্ৰ(ৰঞ্চণ               |  |
|--------|-----------------------------|--|
|        | งบุ <u>เวล</u> เจ           | The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants. |
| ,<br>, | ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

| ১.১. কাৰ্যক্ৰম         |  |
|------------------------|--|
| কাৰ্শক্ৰম              | Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm.  |
| সুপারিশের<br>তখ্যসূত্র |  |
| কার্থানার<br>কার্বক্রম | Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চুডান্ত<br>সম্প্রসীমা  | 09-22-5020   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | 26-0P-≤055   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুৰু হৰ্যনি  |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 08-06-2021 (CVV-01): Adressable fire alarm and detection system was not found at winding and deying section. |

| পরিদর্শন<br>পর্ববেষ্ফণ      | The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants. |
|-----------------------------|--|
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

| ০.১. কাৰ্যক্ৰ                         |  |
|---------------------------------------|--|
| কাৰ্যক্ৰম                             | Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm. |
| সুপারিশের                             |  |
| <u>ভখ্যসূত্র</u>                      |  |
| কার্খানার                             | Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.  |
| কাৰ্যক্ৰম                             | ,  |
| <u> অগ্রাধিকার</u>                    | ৬ মাস  |
| চুডান্ত                               | ₹७-०७-₹०५٩   |
| <u> </u>                              |  |
| <mark>भः त्याभिक   १८०० - १०१०</mark> | 08-07-505@   |
| <u> </u>                              |  |
| অগ্রগতির                              | শুক হৰ্মনি   |
| <u>অবস্থা</u>                         |  |
| মন্তব্য                               | Observation from the visit on 08-06-2021 (CVV-01): Adressable fire alarm and   |
| ער פּור                               | detection system was not found at winding and deying section.                  |

| ং১. পৃশ্বিষ্ঠণ  |
|---|
| পরিদর্শন   Location—At building—1 (3 storied building) The manual activation points are not |
| প্রবিষ্ণণ installed at all exit routes on building-1  |
| ক্যাপ্  |
| আইটেম   |
| ক্যাভাগাৰ   |
|   |

| ১.১. কাৰ্যক্ৰম         |  |
|------------------------|--|
| কাৰ্যক্ৰম              | Install Manual activation call point at all exit routes  |
| সুপারিশের<br>তখ্যসূত্র |  |
| কার্থানার<br>কার্বক্রম | Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.                          |
| <u>অগ্রা</u> খিকার     | ৬ সপ্তাহ   |
| চুডান্ড<br>সময়সীমা    | 09-22-2020   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | 26-0P-≤055   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুৰু হ্ৰ্যনি   |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 08-06-2021 (CVV-01): Manual call point was not found at evacuation plan. |

| পরিদর্শন<br>পর্ববেষ্কণ      | 18 no's detectors was available at tin shed building and 4 storied building which is not sufficient and detectors was not available at 3 storied building which is not fulfill the requirement of RMG guideline. |
|-----------------------------|--|
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

| কাৰ্যক্ৰম              | Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.  |
|------------------------|--|
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র | Trovide duequate need of emiste detectors to cover the miles ructory sumaning.   |
| কার্থানার<br>কার্শক্রম | Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চুডান্ড<br>সমশ্রসীমা   | 09-22-2056   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | %-0B-2033  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুৰু হৰ্মনি  |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 08-06-2021 (CVV-01): Adressable fire alarm and detection system was not found at winding and deying section. |

| ২৩. গ্ৰ(৭ঞ্চণ  |  |
|--|--|
|  |  |
| পরিদর্শন  Factory has not provision of periodic checking of fire alarm, call point & detection |  |
| পর্শবেষ্ট্রণ system with maintaining record properly.  |  |
| ক্যাপ  |  |
| অাইটেম   |  |
| ক্যাটাগরি  |  |
|  |  |

| কাৰ্যক্ৰম                | Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.   |
|--------------------------|--|
| সুপারিশের<br>তখ্যসূত্র   |  |
| কার্ন্থানার<br>কার্বক্রম | Initiative has been taken and they have completed this issue.  |
| অগ্রাধিকার               | প্র্যোগ্য নয়  |
| চুডান্ড<br>সমর্মীমা      | -  |
| সংশোধিত<br>সম্বসীমা      | 07-07-7940   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা       | শুৰু হুব্যনি   |
| মন্তব্য                  | Observation from the visit on 08-06-2021 (CVV-01): Factory has not provision or periodic checking of fire alarm, call point & detection system with maintaining record properly. |

Total 32 nos. of CO2 type, 64 nos. of ABC type of fire extinguishers are provided & properly tagged in all floors of 4 storied building (building-2) and tin shed building, which was sufficient with respect to area as per RMG guideline. On the other hand total 7 nos. of CO2 type, 13 nos. of ABC type of fire extinguishers are provided & properly tagged in all floors of 3 storied building (building-1), which was not sufficient with respect to area as per RMG guideline.

ক্যাপ

২৪.১. কাৰ্যক্ৰম Provide sufficient fire extinguisher at 3 storied building (building-1) and to keep কাৰ্যক্ৰম the record for re filling. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার|**প্রযোজ্য নয় চুডান্ড 50-50-5056 সময়সীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা Observation from the visit on 08-06-2021 (CVV-01): Fire extinguishers was মন্তব্য expired.

## २**६. পর্যবেক্ষণ**পরিদর্শন | Location–All floors at all building. The extinguishers are not appropriately spaced at all পর্যবেক্ষণ floor. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৫.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Place the extinguisher near the path of exit travel & easily accessible সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার Initiative has been taken and they have completed this issue. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড **मेमग्रमीमा** সংশোধিত 02-02-2290 সময়সীমা অগ্রগতির শ্বেরু হয়নি অবস্থা Observation from the visit on 08-06-2021 (CVV-01): Fire extinguishers was মন্তব্য expired.

### ২৬. পর্যবেষ্ণণ

ক্যাটাগরি

| পারদশন  <br> পর্ববেষ্কণ     | lo dedicated fire pump is available for fire fighting. |
|-----------------------------|--|
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

### ২৬.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with কাৰ্যক্ৰম alternate backup power supply. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড 09-55-2056 সমশ্রসীমা সংশোধিত \$&-0B-2022 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা Observation from the visit on 08-06-2021 (CVV-01): Design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply was not found during the মন্তব্য visit.

|                          | (19)     |
|--------------------------|----------|
| পরিদর্শ<br>পর্ববেঃ       | ৰি<br>অণ |
| ক্যাপ<br>আইটে<br>ক্যাটাণ | ম<br>শবি |

| ৭.১. কাৰ্যক্ৰম         |   |
|------------------------|---|
| কাৰ্যক্ৰম              | Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.  |
| সুপারিশের<br>তখ্যসূত্র |   |
| কার্থানার<br>কার্বক্রম | Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.   |
| <u> অগ্রাধিকার</u>     | ৬ মাস   |
| চুডান্ত<br>সমশ্বসীমা   | २७-०७-२०५१  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | 08-0%-2020  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুৰু হ্যানি   |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on $08-06-2021$ (CVV-01): Dedicated fire pump with alternate backup power supply was not found during the visit. |

| পরিদর্শন<br>পর্শবেষ্কণ      | The factory has no hose pipe for fire fighting system at building-1 (3 storied building) but sufficient numbers of hose pipe with respect to area was observed at tin shed building and building-2 (4 storied building) |
|-----------------------------|---|
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

| কাৰ্যক্ৰম          | Provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance at |
|--------------------|--|
|                    | Building-1 as per RMG guideline.   |
| সুপারিশের          |  |
| <u>ভ</u> িখ্যসূত্র |  |
| <u>কারখানার</u>    | Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue       |
| কাৰ্যক্ৰম          | Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.      |
| অগ্রাধিকার         | ৬ মাস  |
| <u> চুডান্ড</u>    |  |
| <u> </u>           | ₹७-०७-₹०%٩   |
| সংশোধিত            | .01. 2.20  |
| সমশ্বসীমা          | 08-0%-2039   |
| <u>অগ্রগতির</u>    | m-c =====  |
| অবস্থা             | শুৰু হৰ্মনি  |
|                    | Observation from the visit on 08-06-2021 (CVV-01): Standard hose pipe system       |
| মন্তব্য            | was not found during the visit.  |

| I | रके. १५(वश्वेष  |   |  |
|---|---|---|--|
|   | পৰিদৰ্শন Location–At building–2 (4 storied building) Dia of standpipe is fulfilled the পৰ্যবেষ্ণ্যণ requirement, however the dia of first aid hose is 1 inch. |   |  |
|   | कार्य<br>बाहर्षिम   | 1 |  |
| l | ক্যাটাগরি   |   |  |

| কাৰ্যক্ৰম              | Replace existing 1 inch hose pipe with 1.5 inch hose pipe to meet the requirement of RMG guideline.          |
|------------------------|--|
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কার্থানার<br>কার্বক্রম | Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.                                |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার     | ৬ সপ্তাহ   |
| চুডান্ত<br>সময়সীমা    | 09-22-2056   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | %€-0B-₹0₹₹   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুৰু হৰ্মনি  |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 08-06-2021 (CVV-01): Standard hose pipe system was not found during the visit. |

| পরিদর্শন<br>পর্ববেষ্ফণ      | Location–At ground floor of building–2 (4 storied building) The water throw of jet is around 7 m distance. Hose pipe water pressure is lower than the minimum requirement of RMG guideline. |
|-----------------------------|---|
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

| কাৰ্যক্ৰম              | Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.                                   |
|------------------------|--|
| সুপারিশের<br>তথ্যসুত্র |  |
| কার্থানার<br>কার্বক্রম | Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.                                  |
| <u> অগ্রা</u> খিকার    | ৬ মাস  |
| চুডান্ত<br>সমশ্বসীমা   | २७-०७-२०५१   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | 08-0%-2039   |
| শগ্রগতির<br>শবস্থা     | শুৰু হ্ৰাণি  |
| <b>ম</b> ন্তব্য        | Observation from the visit on $08-06-2021$ (CVV-01): Standard hose pipe system was not found during the visit. |

| ৩১. পর্যবেষ্কণ         |   |
|------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্ববেষ্ফণ | andpipe and first aid hose pipe performance was not checked periodically.   |
| ক্যাপ<br>আইটেম         |   |
| ক্যাটাগরি              |   |
| ৩১.১. কার্যত্র         | চম  |
| কাৰ্যক্ৰম              | The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্বক্রম  | Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.   |
| <u>অগ্রা</u> পিকার     | প্রযোগ্য নয়  |
| চুডান্ত<br>সমশ্রসীমা   | \$0-\$0-\$0\$&  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | 02-02-2290  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুৰু হ্ৰানি   |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 08-06-2021 (CVV-01):The first aid hose and standpipe performance should not checked periodically and properly tagged. |
|                        |   |

| ্যান্দ্রজ্যুর<br>পর্যারেজ্যুর | Factory has approximate 4500 liters overhead water capacity connected to hose to supply water during peak demand period, which do not meet the requirement of RMG guideline. |
|-------------------------------|--|
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি   |  |

| কাৰ্শক্ৰম              | Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline. |
|------------------------|---|
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্থানার<br>কার্বক্রম | Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.   |
| <u> অগ্রাখিকার</u>     | ৬ সপ্তাহ  |
| চুডান্ত<br>সময়সীমা    | 09-22-2028  |
| সংশোধিত<br>সমশ্রসীমা   | \$&-0₽-5055   |
| শগ্রগতির<br>শবস্থা     | শুৰু হ্যনি  |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 08-06-2021 (CVV-01): Factory has an undergrour water reserver but with out proper plan.     |

| 00. TK                       | 141  |
|------------------------------|--|
|                              |  |
| পরিদর্শন<br>পর্ববেষ্ড        | Factory has approximate 4500 liters overhead water capacity connected to hose to supply water during peak demand period, which do not meet the requirement of RMG guideline. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটার্গা | ते<br>व  |

| কাৰ্যক্ৰম              | Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation  |
|------------------------|---|
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্থানার<br>কার্বক্রম | Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.   |
| <u>অগ্রা</u> খিকার     | ৬ মাস   |
| চুডান্ড<br>সময়সীমা    | २७-०७-२०५१  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | 08-05-2020  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুৰু হ্বনি  |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 08-06-2021 (CVV-01): Factory has an undergroun water reserver but with out proper plan. |

পরিদর্শন পর্শবেষ্ণন ক্যাপ আইটেম ক্যাডাগরি

### ৩৪.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Power backup supply should be provided for fire alarm system. সুপারিশের <u>ভূগ্যসূত্র</u> কারখানার Initiative has been taken and they have completed this issue. **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত *স*মশ্র<u>শী</u>মা সংশোধিত \$&-0₽-3033 **সমশ্বসী**মা <u>অগ্রগতি</u>র শুরু হয়নি অবস্থা Observation from the visit on 08-06-2021 (CVV-01): The factory has no backup মন্তব্য power supply for alarm call point, alarm & detection system.

| পরিদর্শন<br>পর্ববেষ্ষণ  | alid fire License was available at the factory but without mention area.   |
|-------------------------|--|
| ক্যাপ<br>আইটেম          |  |
| ক্যাটাগরি               |  |
|                         | ***  |
| ৩৫.১. কার্য             | <b>李</b>   |
| কাৰ্যক্ৰম               | Obtain fire license with mention area from issuing authority   |
| সুপারিশের               |  |
| <u>ভি</u> খ্যসূত্র      |  |
| কার্থ্যনার<br>কার্যক্রম | Initiative has been taken and they have completed this issue.  |
| <u>অগ্রা</u> খিকার      | ৬ মপ্তাহ   |
| চুডান্ড<br>সমশ্রসীমা    | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা     | 26-0 P-≺0 < 4  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা      | শুৰু হৰ্মনি  |
| মন্তব্য                 | Observation from the visit on 08-06-2021 (CVV-01): Valid fire License was not available at the factory during the visit. |

### ৩৬. পর্যবেষ্ণণ

| পরিদর্শন<br>পর্ববেষ্ডণ | Factory conducted fire drill regular basis without proper documentation. |
|------------------------|--|
| ক্যাপ                  |  |
| <u>আইটেম</u>           |  |
| ক্যাটাগরি              |  |

| কাৰ্যক্ৰম              | Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. |
|------------------------|---|
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্থানার<br>কার্বক্রম | Initiative has been taken and they have completed this issue.   |
| <u>অগ্রা</u> খিকার     | প্রবোগ্য নর   |
| চুডান্ড<br>সময়সীমা    |   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | 07-07-7910  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুৰু হ্য়নি   |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 08-06-2021 (CVV-01): Document of fire drill was not found during the visit.   |