



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	মলিকা থ্রাপারেলস
ঠিকানা	C-1/6, Rarie Bari, Chayabithi, Savar, Dhaka
কারখানার কোড	DHK386
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Approval Drawings
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As-built architectural and structural drawings of the building to be prepared and submitted for approval by appropriate authority. As part of this process the building engineer will be required to make a number of checks on the inconsistencies between the structural design and the as-built construction.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	09.09.20 Visit observation:As built architectural drawing, structural drawing, material test report, structural stability check report and other relevant documents not prepared yet. The factory management did not agreement with any enlisted consultant firm. CVV Date- 09/12/2020: There is no steps has been taken regarding this issue still now. They have no intersest is found to complete this issue soon. On 01.04.21: No structural drawing found on visit date. They are not engage any consulting firm yet. On 25.08.2021: There were no technical documents available on site.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্ষবেক্ষণ	Cracks on walls
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Sections of plaster finish to be removed to investigate if cracks penetrate the wall and carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for cracks on walls.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	09.09.20 Visit observation: Crack has been found on 3rd floor and 2nd floor in the factory. CVV Date- 09/12/2020: Some parts of the building walls cracks have been repaired but other parts are also out of repair those should be repaired also. On 01.04.2021: Peri feri wall crack has been repaired. On 25/08/2021:No crack has been found on the date of inspection.

৩. পর্ষবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্ষবেক্ষণ	Exposed rebar have been found on the roof top.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide protective coating to cover the exposed rebar from corrosion and carry out ongoing maintenance works.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 01.04.2021: Expose rebar has been remained expose. They are also advised to paint roof exposed rebar. On 25/08/2021:..No remedial action was found regarding this issue.