



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	এগাটিএম গ্রামেলটন
ঠিকানা	Holding- 15934/16004, Chandpara, Medical road, Uttarkhan, Dhaka Bangladesh
কারখালার কোড	DHK391
কলার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <b>অল্প মূল্যায়ন</b>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: <b>—</b>
<b>১. পর্যবেক্ষণ</b>	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Ground floor The exit doors in the egress route are sliding type doors and do not open in the direction of the travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

<b>১.১. কার্যক্রম</b>	
কার্যক্রম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	On 7-12-2020 (CVV1): Factory contract with DIFE enlisted firm to solve this issue. On 29/03/2021: During the visit, Proposed Fire separation drawing was available in the factory. Factory is instructed to submit Fire separation drawing to DIFE, RCC within 15/04/2021 for review. 18/08/2021 :They have submitted design to DIFE. They have not replaces any existing door.

<b>২. পর্যবেক্ষণ</b>
----------------------

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Ground floor The egress route exit doors are sliding type and there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 7-12-2020 (CVV1) : Factory contract with DIFE enlisted firm to solve this issue. On 29/03/2021: During the visit, Proposed Fire separation drawing was available in the factory. Factory is instructed to submit Fire separation drawing to DIFE, RCC within 15/04/2021 for review. 18/08/2021 :They have not removed any locking devices yet.

#### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Stair-01 & Stair-02 Handrail is not provided on both side of the staircase, only one side is provided.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 7-12-2020 (CVV1) : Handrail was provided on both side of the staircase during this visit. On 29/03/2021: Handrail was provided on both side of the staircase during this visit. 18/08/2021 :Handrail was provided on both side of the staircase

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Ground floor Storage area is available in factory building at ground floor adjacent to stair -02 which is not properly fire separated.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design 1.5 hrs fire rated door with 2 hour construction for storage area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 7-12-2020 (CVV1): Factory contract with DIFE enlisted firm to solve this issue. On 29/03/2021: During the visit, Proposed Fire separation drawing was available in the factory. Factory is instructed to submit Fire separation drawing to DIFE, RCC within 15/04/2021 for review. 18/08/2021 :They have submitted design to DIFE.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Ground floor Storage area is available in factory building at ground floor adjacent to stair -02 which is not properly fire separated.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide 1.5 hrs fire rated door with 2 hour construction for storage area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 7-12-2020 (CVV1): Factory contract with DIFE enlisted firm to solve this issue. On 29/03/2021: Bonded ware house & accessories storage was seen adjacent to Stair-02 without any fire rated construction and fire rated opening protection. 18/08/2021 :Bonded ware house & accessories storage was seen adjacent to Stair-02 without any fire rated construction and fire rated opening protection.

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has no provision of periodic checking of alarm call point alarm & detection system.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাক্তির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 7-12-2020 (CVV1) : Periodic checking of alarm call point alarm & detection system was not found during this visit. On 29/03/2021: Centralized automatic fire detection and alarm system is not installed yet. 18/08/2021 :Centralized automatic fire detection and alarm system is not installed yet.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has no provision of periodic checking of fire hydrant system.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Periodically check fire pumps and maintain record properly
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাক্তির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 7-12-2020 (CVV1) : Periodic checking of alarm call point alarm & detection system was not found during this visit. On 29/03/2021: No fire pump was installed yet. 18/08/2021 :They have no fire pump.

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has only 10000 liter overhead water tank & 80000 liter underground water tank only for fire purpose which is connected to hose for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	On 7-12-2020 (CVV1) : Factory contract with DIFE enlisted firm to solve this issue. After approval they will solve this issue. On 29/03/2021: During the visit, Proposed Fire hydrant system drawing was available in the factory. Factory is instructed to submit Proposed Fire hydrant system drawing to DIFE, RCC within 15/04/2021 for review. 18/08/2021 :They have submitted design to dife.

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has only 10000 liter overhead water tank & 80000 liter underground water tank only for fire purpose which is connected to hose for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 7-12-2020 (CVV1) : Factory contract with DIFE enlisted firm to solve this issue. After approval they will solve this issue. On 29/03/2021: Dedicated water storage tank for fire fighting operation is not installed yet. 18/08/2021 :They have no dedicated fire storage tank.