



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	মেইলর মুন মোয়েটার পি:
ঠিকানা	Vogra, Gazipur Sadar, Gazipur,.
কারখালার কোড	GZP300
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ২৯-০৩-২০২৩
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Floor load plan and machine layout plan ( with full dimension ) are not available.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Structural engineer to prepare full set of documents and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have taken action accordingly and we have completed
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	28.September 2020: Machine lay out plan found on site. Floor load plan submitted to DIFE along with DEA, as built structural and architectural drawing on 10.03.2019 but not approved yet. More over a building approval plan found approved from LGED as a six storied building on 10.02.2008. 13.September 2021: Machine lay out plan found on site. Floor load plan submitted to DIFE along with DEA, as built structural and architectural drawing on 10.03.2019 but not approved yet. More over a building approval plan found approved from LGED as a six storied building on 10.02.2008. 02 August 2022: Machine lay out plan found on site. Floor load plan submitted to DIFE along with DEA, as built structural and architectural drawing on 10.03.2019 but not approved yet. More over a building approval plan found approved from LGED as a six storied building on 10.02.2008. 29-03-2023: Machine lay out plan found on site. Floor load plan submitted to DIFE along with DEA, as built structural and architectural drawing on 10.03.2019 but not approved yet. More over a building approval plan found approved from LGED as a six storied building on 10.02.2008.

#### সংযুক্তিমূহ (১০)

<input checked="" type="checkbox"/>								
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

#### ২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exposed rebar found in column on rooftop.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide protective coating to cover the exposed rebar from corrosion. Carry out ongoing maintenance works.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have taken action accordingly and we have completed. we have covered by rough casting and paint by red-oxide
অংগীকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগীকৃত অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	28. September 2020: Exposed rebar in column on rooftop are found painted to avoid corrosion. 13th. September 2021: Exposed rebar in column are found painted to avoid corrosion. 02 August 2022: During Visit day roof top exposed rebar in column are found painted. 29.03.2023: During Visit day roof top exposed rebar in column are found painted.
সংযুক্তসমূহ ( ৮ )	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

## ৩. পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ	Water ponding has been found in the roof top due to lack of proper drainage and slope in the roof.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Engineer to inspect whether waterproofing material is applied or where it can be maintained. For both durability and serviceability, waterproofing on the roof slab is recommended. Moreover the roof slab drainage system and leakage of pipes should be investigated.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have taken action accordingly and we have completed
অধ্যাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	28.September 2020: No step have been taken to drain out rain water. No waterproofing material is applied on roof. 13th.September 2021: Water ponding found at roof. 02 August 2022: No step have been taken to drain out rain water. No waterproofing material is applied on roof. 29.03.2023: No step have been taken to drain out rain water. No waterproofing material is applied on roof.
সংযুক্তসমূহ ( 8 )	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	