



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| কারখালার নাম | সারা ক্যাশন ওয়্যার সিঃ               |
| ঠিকানা       | Ambag Pashchimpara, Konabari, Gazipur |
| কারখালার কোড | GZP304                                |
| কালার কোড    |                                       |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| মূল্যায়নের ধরণ: <b>বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন</b> | পর্যবেক্ষণের তারিখ: <b>–</b> |
| <b>১. পর্যবেক্ষণ</b>                        |                              |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ   | Temperature differences greater than 40°C were observed based on comparisons between component and ambient air temperatures. Probable causes are loose connection, over loading, multi cable at single point, rusted connection, use of improper lug, improper cable joint, improper cable bending, damage insulation, internal problem etc. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি |  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>১.১. কার্যক্রম</b> |   |
| কার্যক্রম             | Make sure cables are not overloaded ,properly terminated using proper lug, joints are made proper way, no rusted throughout the connection, proper cable bending, no insulation damage, single cable at single point etc. to avoid temperature rise. If necessary consult with a qualified engineer and replace cable or equipment. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র   |   |
| কারখালার কার্যক্রম    | We have already finished the work.  |
| অগ্রাধিকার            | অবিলম্বে  |
| চূড়ান্ত সময়সীমা     | –   |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা    | ০৯-০৯-১৯৭০  |
| অগ্রগতির অবস্থা       | শুরু হবাণি  |
| মন্তব্য               | 17.08.2021 ( CVV-1 ) : Thermo Graphic Test report is not available.   |

|                      |
|----------------------|
| <b>২. পর্যবেক্ষণ</b> |
|----------------------|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Panel boards ( including panel door) are not properly grounded. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

### ২.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Ensure all panel boards ( including panel door) are earthed properly using appropriate type and size of cables and the earthing cables have continuity up to main earth. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | We have already finished the work.   |
| অঞ্চাকার               | ১ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশ্লাপিত<br>সময়সীমা  | ১১-০৭-২০২২   |
| অঞ্চাক্তির<br>অবস্থা   |  |
| মন্তব্য                | 17.08.2021 (CVV-1) : Some panel boards ( including panel door) are not properly grounded.  |

### ৩. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | There is no provision for inspection of earthing system. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

### ৩.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Provide provision for inspection of all earthing system and ensure inspection is being completed and documented. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | We have already finished the work.   |
| অঞ্চাকার               | চলছে   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশ্লাপিত<br>সময়সীমা  | ০৯-০৯-১৯৭০   |
| অঞ্চাক্তির<br>অবস্থা   | শুরু হবলি  |
| মন্তব্য                | 17.08.2021 (CVV-1) : There is no provision for inspection of earthing system.                                    |

### ৪. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Instruction boards for first aid and artificial respiration are not located in the generator room. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ৪.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Provide Instruction board for first aid and artificial respiration in the generator room.                              |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কার্যালাব<br>কার্যক্রম | We have already finished the work.   |
| অংগাধিকার              | প্রযোজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৫-০৮-২০২২   |
| অংগতির<br>অবস্থা       | শুরু হয়নি   |
| মন্তব্য                | 17.08.2021 (CVV-1): Instruction boards for first aid and artificial respiration are not located in the generator room. |

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Rubber mats are not electrical graded and inadequate in size. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ৫.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Ensure graded and appropriate size of rubber mats are provided in front of all panel boards.    |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যালাব<br>কার্যক্রম | We have already finished the work.  |
| অংগাধিকার              | প্রযোজ্য নয়  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৫-০৮-২০২২  |
| অংগতির<br>অবস্থা       |   |
| মন্তব্য                | 17.08.2021 (CVV-1): Rubber mats of adequate size in front of all distribution panel were found. |

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Generators are earthed at one point only. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ৬. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Provide two separate and distinct connections of earthing for each generator. |
| মুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখনার<br>কার্যক্রম   | We have already finished the work.  |
| অঞ্চাকিকার             | প্রযোজ্য নথি  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ১৫-০৮-২০২২  |
| অঞ্চাকিকির<br>অবস্থা   |   |
| মন্তব্য                | 17.08.2021 (CVV-1) : Generators are earthed at one point only were found.     |

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Dedicated earthing is not provided for each circuit .There is no marking to identify earthing cable for specified circuit. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ৭.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Provide dedicated & adequate size of earthing with proper identification for each circuit and ensure continuous earth path is back to main building intake. |
| মুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখনার<br>কার্যক্রম   | We have already finished the work.  |
| অঞ্চাকিকার             | প্রযোজ্য নথি  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ১৫-০৮-২০২২  |
| অঞ্চাকিকির<br>অবস্থা   | শুরু হবলি   |
| মন্তব্য                | 17.08.2021 (CVV-1) : Dedicated earthing is not provided for each circuit .There is no marking to identify earthing cable for specified circuit.             |

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Bunch of cables are observed at circuit breakers terminal within distribution boards. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ৮. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Rewire to avoid the use of multiple cables on outgoing side of MCBs.                                      |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম | We have already finished the work.  |
| অধার্থিকার             | পর্যাজ্য নয়  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ১৫-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়েছি   |
| মন্তব্য                | 17.08.2021 (CVV-1): Bunch of cables are observed at circuit breakers terminal within distribution boards. |

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Electrical cables are not sized according to capacity of circuit breaker. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ৯. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Consult with a qualified electrical engineer and ensure all electrical cables are sized according to capacity of circuit breaker. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম | We have already finished the work.  |
| অধার্থিকার             | পর্যাজ্য নয়  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ১৫-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়েছি   |
| মন্তব্য                | 17.08.2021 (CVV-1): Electrical cables are not sized according to capacity of circuit breaker.                                     |

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

|                           |   |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Wooden board is used for cover on cable trench. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ১০.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Use noncombustible material to covers on cable trenches.             |
| মুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখনার<br>কার্যক্রম   | We have already finished the work.                                   |
| অঞ্চাকিকার             | প্রযোজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ১৫-০৮-২০২২   |
| অঞ্চাকিতির<br>অবস্থা   | শুরু হয়নি   |
| মন্তব্য                | 17.08.2021 (CVV-1) : Wooden board is used for cover on cable trench. |

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

|                           |   |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Cables joints are not made in proper way. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ১১.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Ensure cable joints are made through porcelain/PVC connectors with PIB tape wound around joint in respect of conductivity, insulation and mechanical strength. |
| মুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখনার<br>কার্যক্রম   | We have already finished the work.   |
| অঞ্চাকিকার             | প্রযোজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ১৫-০৮-২০২২   |
| অঞ্চাকিতির<br>অবস্থা   | শুরু হয়নি   |
| মন্তব্য                | 17.08.2021 (CVV-1) : Cables joints are not made in proper way.   |

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Electrical layout drawings are not available and single line diagram is available but not updated. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ১২. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Have a qualified electrical engineer to develop electrical layout drawings and update single line diagram detailing key components and capacity of the electrical system. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | We have already finished the work.  |
| অঞ্চাকার               | ৬ মাস   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৪-০৯-২০২৩  |
| অঞ্চাকার<br>অবস্থা     | শুরু হবানি  |
| মন্তব্য                | 17.08.2021 (CVV-1) : Electrical layout drawings are not available and single line diagram are not available at site.  |

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Testing and inspection of insulation and earth resistance program is not established. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ১৩.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Establish a periodical Insulation and earth Resistance Measurement Program and record the related testing data. Also ensure that insulation resistance of power cable and earth pit resistance are $\geq 5 \text{ M}\Omega$ and $\leq 1 \text{ }\Omega$ respectively. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | We have already finished the work.  |
| অঞ্চাকার               | ৬ মাস   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৪-০৯-২০২৩  |
| অঞ্চাকার<br>অবস্থা     | শুরু হবানি  |
| মন্তব্য                | 17.08.2021 (CVV-1) : Testing and inspection of insulation and earth resistance program are not established.   |

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Electrical panel boards are not inspected. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ১৪.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Inspect electrical panel boards on an annual basis to ensure that the equipment is in good working condition. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | We have already finished the work.  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ০৪-০৯-২০২৩  |
| অংগগতির<br>অবস্থা      | শুরু হবলি   |
| মন্তব্য                | 17.08.2021 (CVV-1) : Electrical panel boards are not inspected.   |

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Generator room is adjacent with factory shed but does not have fire separation. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ১৫.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Ensure the generator room has adequate fire separation from the production area.                     |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | We will provide adequate fire separation for the generator room from the main building               |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ২৮-০২-২০২৭   |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ০৪-০৯-২০২৩   |
| অংগগতির<br>অবস্থা      | শুরু হবলি  |
| মন্তব্য                | 17.08.2021 (CVV-1) : Generator room is adjacent with factory shed but does not have fire separation. |

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | The generator room is not appropriately sized in order to properly access the generator to perform routine maintenance activities. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ১৬.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Ensure appropriate generator room size in order to properly access the generator to perform routine maintenance activities.                            |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম | We will provide appropriate generator room size in order to properly access the generator and perform routine maintenance activities.                  |
| অঞ্চাকার               | ৬ মাস  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ২৮-০২-২০১৭   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৪-০৯-২০২৩   |
| অঞ্চাকার<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি   |
| মন্তব্য                | 17.08.2021 (CVV-1): The generator room is not appropriately sized in order to properly access the generator to perform routine maintenance activities. |

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Cable entry and exit points of panel boards are not properly concealed. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ১৭.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Ensure panel boards have no opening and all live internal components are concealed properly. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম | We will seal the boards soon   |
| অঞ্চাকার               | ৬ মাস  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ২৮-০২-২০১৭   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৪-০৯-২০২৩   |
| অঞ্চাকার<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি   |
| মন্তব্য                | 17.08.2021 (CVV-1): Cable entry and exit points of panel boards are not properly concealed.  |

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Dedicated neutral is not provided for each applicable circuit and there is no marking to identify neutral cable for specified circuit. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ১৮. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Provide dedicated & adequate size of neutral with proper identification for each applicable circuit.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম | We have already finished the work.  |
| অধার্থিকার             | প্রযোজ্য নয়  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হবানি  |
| মন্তব্য                | 17.08.2021 (CVV-1) : Dedicated neutral is not provided for each applicable circuit and there is no marking to identify neutral cable for specified circuit. |

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | List and diagram of the circuits are not available for distribution boards and no means of identification is provided for cables. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ১৯.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Ensure each distribution board is provided with a circuit list indicating current rating of circuit and size of fuse element/ breaker. Also ensure the means of identification ( separate color coding, marking tape, tagging, or other approved means ) of cable is provided as per circuit list. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম | We will provide list and diagram soon  |
| অধার্থিকার             | ৬ মাস  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ২৮-০২-২০২১   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৪-০৯-২০২৩   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হবানি   |
| মন্তব্য                | 17.08.2021 (CVV-1) : List and diagram of the circuits are not available for distribution boards and no means of identification is provided for cables.   |

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Stranded conductors are terminated without using proper terminator ( Cable socket, sleeve or ferrules ). |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ২০.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Provide cable sockets for stranded conductors having a nominal cross-sectional area 6mm <sup>2</sup> . or greater or solder together all strands at the exposed ends or are crimped using suitable sleeve or ferrules for stranded conductors having a nominal cross-sectional area less than 6mm <sup>2</sup> . |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখনার<br>কার্যক্রম   | We have already finished the work.   |
| অঞ্চাকিকার             | ৬ মাস  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ০৪-০৯-২০২৩   |
| অঞ্চাকিকির<br>অবস্থা   | শুরু হবলি  |
| মন্তব্য                | 17.08.2021 ( CVV-1 ) : Stranded conductors are not terminated without using proper terminator ( Cable socket, sleeve or ferrules ).  |

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Distribution boards are not separated for lighting and power circuits. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ২১.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Install separate distribution boards for lighting and power circuits.                         |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখনার<br>কার্যক্রম   | We have already finished the work.  |
| অঞ্চাকিকার             | ৬ মাস   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ০৪-০৯-২০২৩  |
| অঞ্চাকিকির<br>অবস্থা   | শুরু হবলি   |
| মন্তব্য                | 17.08.2021 ( CVV-1 ) : Distribution boards are not separated for lighting and power circuits. |

#### ২২. পর্যবেক্ষণ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Lighting protection system is not installed on the shed. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ২২.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Consult with an expert electrical engineer to review requirements, calculate risk index, prepare drawing etc. to make sure the shed is secured against lightning. Also ensure following as per NTPA based on the building size.i ) Air termination network vertical/horizontal conductors are appropriately spaced.ii ) Appropriate numbers of down conductors are installed. iii ) Resistance of earth conductor within limit ( $<=10\Omega$ ). |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম | We have already finished the work.   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ গাস  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ০৪-০৯-২০২৩   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি   |
| মন্তব্য                | 17.08.2021 ( CVV-1 ) : Lighting protection system is not installed on the shed.  |