



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	এস, কে, আর, এটায়ার লি:
ঠিকানা	1608 Chakta Rajakhali Road, Shah Amanat Road, Bakalia, Chattogram
কারখালার কোড	CHT154
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অঙ্গ মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---------------------------------	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- GF and 1st floor Aisle marking is not available and passage way below than 0.90m which is not fulfil the minimum requirement of width of evacuation pathway.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	The minimum clear width of the pathway should be 0.9 meter
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অণ্ডাখিকার	প্রযোজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	19-03-2020 ( CVV-1 ) : Aisles marking is found but maximum aisles are blocked by storage materials, machine and table etc. The width of aisle has found less than 0.9 meter at 2nd floor. Location: All floor. 19-11-2020 ( CVV-2 ) :Aisles mark have been blocked by storage materials, machine table. on 16.2.2021: Aisles marking is found but maximum aisles are blocked by storage materials, machine and table etc. The width of aisle has found less than 0.9 meter at 2nd floor.

২. পর্যবেক্ষণ
---------------

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- GF and 1st floor Evacuation route was obstacle by stair-1 tread and riser at exit-1 in 1st floor, And at Ground Floor stair-2 landing is in the floor beside cutting table which make permanent obstacle to smooth evacuation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রণীর অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	19-03-2020 ( CVV-1 ) : Evacuation route leading to exit-1 from 1st floor has been found obstructed permanently by flight of stair-01, however that exit is found locked/blocked with storage materials. Evacuation route from cutting section at ground floor is found obstructed with landing of stair-2 besides cutting table. 19-11-2020 ( CVV-2 ) :they have not rearranged the evacuation pathway yet.the path have been found blocked.storage material have been found on stair. on 16.2.2021: Evacuation route leading to exit-1 from 1st floor has been found obstructed permanently by flight of stair-01, however that exit is found locked/blocked with storage materials.

## ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- GF and 1st floor Evacuation route was temporary blocked by garments and table at some location in the factory.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	থেয়াজা লয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	গুরু হয়নি
মন্তব্য	19-03-2020 ( CVV-1 ) : Evacuation route ( aisles, passageway, stairs ) has been found blocked by storage garments materials, cutting table, finished goods etc. during the visit. Location: GF and 1st floor. 19-11-2020 ( CVV-20 ) : Evacuation route ( aisles, passageway, stairs ) has been found blocked by storage garments materials, cutting table, finished goods etc. during the visit. on 16.2.2021: Evacuation route ( aisles, passageway, stairs ) has been found blocked by storage garments materials, cutting table, finished goods etc. during the visit.

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All exit in egress route The exit doors in the egress route are collapsible type security gates and do not open in the direction of the travel.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	গুরু হয়নি
মন্তব্য	19-03-2020 ( CVV-1 ) : All exit doors are found with collapsible type security gates. 19-11-2020 ( CVV-2 ) : All exit doors are found with collapsible type security gates. They have not changed it yet. on 16.2.2021: All exit doors are found with collapsible type security gates.

## ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All exit in egress route The egress route exit doors are collapsible type security gates and there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	19-03-2020 ( CVV-1) : All exit doors are found with collapsible type security gates and also having locking features. 19-11-2020 ( CVV-2) :They have not removed the locking devices from door. on 16.2.2021: All exit doors are found with collapsible type security gates and also having locking features.

## ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Both stair Only one side handrail provided.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	19-03-2020 ( CVV-1) : Only one side handrail has been found with both of the stairways during the visit. Handrails height is 0.82 m or less from the nose of stair to the top of the handrail. 19-11-2020 ( CVV-2) :Only one side handrail has been found with both of the stairways during the visit. on 16.2.2021

## ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Both Stair Collapsible type of security gates are installed, which are without self closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 0.75 hours fire rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	19-03-2020 (CVV-1): Non-rated collapsible steel doors are found in all exit during the visit. Location: All floor. 19-11-2020 (CVV-2): They have not changed the door. on 16.2.2021: Non-rated collapsible steel doors are found in all exit during the visit. Location: All floor.

## ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Finishing section_ground floor –boiler 1 no. boiler ( water capacity 30 litters ) was adjacent with finishing section without proper fire separation.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor boiler room, which located at the adjacent to finishing section.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	19-03-2020 ( CVV-1 ) : Design drawing of fire protective construction and separation with evacuation layout has been submitted to DIFE by enlisted firm for approval on 20th December, 2018. 19-11-2020 ( CVV-2 ) : They have submitted their design and drawing at DIFE on 20th December, 2018 but have not approved. on 16.2.2021:Design drawing of fire protective construction and separation with evacuation layout has been submitted to DIFE by enlisted firm for approval on 20th December, 2018.

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Finishing section_ground floor -boiler 1 no. boiler ( water capacity 30 litters ) was adjacent with finishing section without proper fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor boiler room, which located at the adjacent to finishing section.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	19-03-2020 ( CVV-1 ) : The boiler has been relocated from ground floor to first floor, the boiler room wall is constructed for a 4-hour fire-rated barrier but no fire rated door is installed yet. Combustible materials and garments materials are found in front of the boiler room in open space. 19-11-2020 ( CVV-2 ) : The boiler has been relocated from ground floor to first floor, the boiler room wall is constructed for a 4-hour fire-rated barrier but no fire rated door is installed yet. Combustible materials and garments materials are found in front of the boiler room in open space. on 16.2.2021: The boiler has been relocated from ground floor to first floor, the boiler room wall is constructed for a 4-hour fire-rated barrier but no fire rated door is installed yet. Combustible materials and garments materials are found in front of the boiler room in open space.

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- GF and 1st floor Aisle mark & exit signage is not provided at ground floor & first floor operational area as well as exit doors.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.৯. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification. –Signage should be uniform
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধ্যাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	–
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চলিক অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	19-03-2020 ( CVV-1 ) : Illuminated exit sign has posted on every exit except at ground floor exit-1 and storage area. But clear and visible with proper illumination rating is found at all exit signs. Directional sign has not installed yet as required. 19-11-2020 ( CVV-2 ) : They provide aisles mark with arrow guiding but aisles are blocked or faded at some places. illumination is not sufficient. on 16.2.2021: Illuminated exit sign has posted on every exit except at ground floor exit-1 and storage area. But clear and visible with proper illumination rating is found at all exit signs. Directional sign has not installed yet as required.

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Both Stair Evacuation stairways are not provided emergency lighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	19-03-2020 ( CVV-1 ) : Emergency lights have found at both exit stairways with power back-up supply. But the required illumination level is not found due to insufficient number of emergency lights. 19-11-2020 ( CVV-2 ) : Emergency lights have found at both exit stairways with power back-up supply. But the required illumination level is not found due to insufficient number of emergency lights. on 16.2.2021: Emergency lights have found at both exit stairways with power back-up supply. But the required illumination level is not found due to insufficient number of emergency lights.

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 1st floor 800 watt Solar backup power supply was provided for emergency lighting in evacuation pathway.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide back-up power supply with IPS or battery for emergency lighting
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশ্লাধিত
মন্তব্য	19-03-2020 ( CVV-1) : Factory has been provided 2nos IPS for back-up power supply of emergency lighting, but couldn't be verified the adequacy of IPS due to lack of performance testing documents. 19-11-2020 ( CVV-2) : They provide backup Ips for emergency lighting. on 16.2.2021: Factory has been provided 2nos IPS for back-up power supply of emergency lighting

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No, Any type of detectors are not provided in the factory.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm with control panel.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	19-03-2020 ( CVV-1) : Design drawing of centralized automatic fire detection and alarm system has been submitted to DIFE for approval by enlisted firm on 20th December, 2018 19-11-2020 ( CVV-2) : They have submitted their design and drawing at DIFE on 20th December, 2018 but have not approved. on 16.2.2021: Design drawing of centralized automatic fire detection and alarm system has been submitted to DIFE for approval by enlisted firm on 20th December, 2018

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No, Any type of detectors are not provided in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm with control panel.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	19-03-2020 (CVV-1): Centralized automatic fire detection and alarm system has not installed yet throughout the factory. Only few standalone type smoke detectors are available during the visit. 19-11-2020 (CVV-2): centralized automatic fire detection and alarm system has not installed yet throughout the factory. Only few standalone type smoke detectors are available during the visit. on 16.2.2021: Centralized automatic fire detection and alarm system has not installed yet throughout the factory. Only few standalone type smoke detectors are available during the visit.

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	19-03-2020 ( CVV-1 ) : Design drawing of standpipe and hose system with dedicated fire pump and water reservoir has been submitted to DIFE for approval by enlisted firm on 20th December, 2018. 19-11-2020 ( CVV-2 ) : They have submitted their design and drawing at DIFE on 20th December, 2018 but have not approved. on 16.2.2021: Design drawing of standpipe and hose system with dedicated fire pump and water reservoir has been submitted to DIFE for approval by enlisted firm on 20th December, 2018.

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	19-03-2020 ( CVV-1 ) : Factory has a submersible pump only for domestic use. No dedicated fire pump has installed yet. 19-11-2020 ( CVV-2 ) : They have not taken any action regarding this fire pump. on 16.2.2021: Dedicated fire pump didn't installed yet

## ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has no hose pipe for fire fighting system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	19-03-2020 ( CVV-1 ) : Standpipe and hose system is not installed yet in the factory. 19-11-2020 ( CVV-2 ) : Standpipe and hose system is not installed yet in the factory. on 16.2.2021 : Standpipe and hose system is not installed yet in the factory.

## ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Ground and 1st floor Additional fire fighting equipment like sand & water buckets are not provided at the exit location.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	19-03-2020 ( CVV-1 ) : Additional fire fighting equipment like sand & water buckets has been found in only exit-1 at 1st and 2nd floor, which doesn't fulfill the requirement. 19-11-2020 ( CVV-2 ) : additional fire fighting equipments found but they are damaged. on 16.2.2021 : Additional fire fighting equipment like sand & water buckets has been found in only exit-1 at 1st and 2nd floor, which doesn't fulfill the requirement.

## ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator Room Visual alarm system was not available at generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Visual alarm should be placed at the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	গুরু হোলি
মন্তব্য	19-30-2020 ( CVV-1 ) : Fire alarm & detection system is not installed yet in the factory. Visual alarm is not provided yet as well in the generator room during the visit. 19-11-2020 ( CVV-2 ) : Fire alarm & detection system is not installed yet in the factory. on 16.2.2021: Visual alarm is not provided yet as well in the generator room during the visit.

## ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory building approval was not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain building approval from issuing authority
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	19-03-2020 ( CVV-1 ) : Factory personnel only provide us the acceptance letter of the building approval but they can not show us building approval plan during the visit. The building is approved for five storied building. 19-11-2020 ( CVV-2 ) : They did not show us any document regarding this approval plan from authority. on 16.2.2021: Factory personnel only provide us the acceptance letter of the building approval but they can not show us building approval plan during the visit. The building is approved for five storied building.

## ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Ground floor The factory has 1no. 30 KG electric boiler, however license was not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	19-03-2020 ( CVV-1 ) : Boiler license has not found during the visit. 19-11-2020 ( CVV-2 ) :Boiler license has not found during the visit. on 16.2.2021:: Boiler license has not found during the visit.

## ২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has not boiler operator license.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	19-03-2020 ( CVV-1 ) : Boiler operator license has not found during the visit. 19-11-2020 ( CVV-2 ) : Boiler operator license has not found during the visit. on 16.2.2021:Boiler operator license has not found during the visit

## ২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory did not conduct fire drill regularly covering all shifts maintaining record properly
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Fire drill should be conducted quarterly ( 4 times a year ) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	19-03-2020 ( CVV-1 ) : Fire drill has not been conducted yet and no document has found during the visit. 19-11-2020 ( CVV-2 ) : Fire drill has not been conducted yet and no document has found during the visit. on 16.2.2021: Fire drill has not been conducted yet and no document has found during the visit.

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has not arranged any fire safety training for existing workers of the factory from BGMEA or Fire Service Civil Defense. Training documents are not found during the visit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Fire manager/ Director need to have safety training from proper authority & worker of the factory should as far as possible be trained for use fire extinguisher.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৬-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	19-11-2020 ( CVV-2 ) : Fire manager have no safety training. And they have not taken any action yet.

#### ২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire department pre-plan is not available in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have a proper pre-plan for fire service & civil department.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	19-11-2020 ( CVV-2 ) :They have no pre-plan from fscd.

#### ২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Storages have not separated with fire rated construction and opening protective from adjacent cutting section at ground floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Storage area needs to be protected with 2 hours rated construction and 1.5 hours rated opening or doors.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	19-11-2020 ( CVV-2 ) :storage area found unprotected.

#### ২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Generator room is not separated with fire rated construction from adjacent fabric storage room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Generator room need to be protected from adjacent cutting section with 4 hours fire rated construction and at ground floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	19-11-2020 ( CVV-2 ) :Generator room is not protected from adjacent cutting section

#### ২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Parapet has not provided at the roof ( North side ).
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All accessible flat roofs shall be enclosed by parapets or hand rails having a height of at least 1 m.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	19-11-2020 ( CVV-2 ) :They provide parapets at flat roof.and they also build a godown at rooftop.

#### ২৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exit-01 height has been measured 1.9m, which is not adequate as per standard.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৯.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Minimum width of door shall be at least 0.9 m & height shall be 2 m.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অঞ্চলিকার	৬ গ্রাম
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অঞ্চলিক অবস্থা	গুরু হয়গি
মন্তব্য	19-11-2020 ( CVV-2 ) :They have not taken any action.