



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	রোবাণ্ট এয়াপেলেম প্রাইভেট লিমিটেড
ঠিকানা	Haji Mir Abdur Karim Super Market Rupshi Bus Stand, Narayanganj
কারখালার কোড	NRY232
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <b>অঙ্গী মূল্যায়ন</b>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: <b>—</b>
---	------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Conductivity and record of fire drill
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Factory needs to conduct fire drill quarterly (4 times a year) under the fire safety plan and needs to keep the written record of such drills for at least 3 years for the inspection of fire brigade whenever called for.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	—
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	গুরুত হবলি
মন্তব্য	17-02-20: No fire drill record in the factory. 23-09-20: During the inspection of the factory has not displayed any record of the fire drill. 10-12-20: During the inspection of the factory has not displayed any record of the fire drill.

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Testing and record of fire-fighting equipment
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Factory need to have proper testing plan & record of fire safety equipment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	17-02-20: Testing and record of fire-fighting equipment was missing in the factory. 23-09-20: During the inspection of the factory was not found any testing and record of fire-fighting equipment. 10-12-20: During the inspection of the factory was not found any testing and record of fire-fighting equipment.

৩. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Overcrowding in working floor
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Factory needs to ensure ( a) minimum of 2.3 m <sup>2</sup> of space per occupant; ( b) Reduce the occupants from the 3rd floor of the building or shift occupants from 3rd floor of the building to another floors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	17-02-20: Couldn't show any proper document how many worker in the factory. 23-09-20: The factory has not maintained and displayed any proper documentation of workers number. 10-12-20: The factory has not maintained and displayed any proper documentation of workers number.

৪. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of storage area
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to be installed with protective covers and conduits in the lighting system of the storage area. ( Accessories store at 1st floor of building. )
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	17-02-20: Storage area hasn't any proper lighting arrangement with wiring . 23-09-20: During the inspection was not found cover lights fittings of the storage area. 10-12-20: Installing protective covers and conduits in the lighting system of the storage area is in progress.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Sealing status of penetration and openings in rated walls and slab
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to close all the opening in the rated wall of the stair case by 2 hours rated construction/enclosure or 1.5 hours rated doors
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	17-02-20: Sealing status of penetration and openings in rated walls and slab was available. 23-09-20: During the inspection of the factory has found unwanted of penetration and openings. 10-12-20: Closing all the opening in the rated wall of the stair case by 2 hours rated construction/enclosure or 1.5 hours rated doors is in progress.

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Management of combustibles in storage area
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9 m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অঞ্চাকিকার	প্রযোজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হোলি
মন্তব্য	17-02-20: Combustibles are to be managed with bad housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct minimum 2.9 m. 23-09-20: The factory has not proper management in the storage area of combustible material. 10-12-20: The factory has not proper management in the storage area of combustible material.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Visibility and uniformity of exit signs
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All required means of exit or exit access in buildings or areas requiring more than one exit shall be signposted. The signs shall be clearly visible at all times, where necessary supplemented by directional signs.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অঞ্চাকিকার	প্রযোজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	17-02-20: They have emergency light moderately in every exit. 23-09-20: The factory has not improved visibility of exit signs. 10-12-20: The factory has not improved visibility of exit signs.

## ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of As built drawing with machine layout & escape route.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to prepare as built drawing with floor machine layout showing means of escape with proper dimension.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	17-02-20: Design drawing has been submitted on dated 20-12-2018. 23-09-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started. 10-12-2020: During inspection, the factory was not able to display any copy of approved design and drawing

## ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Type of exit doors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	17-02-20: All exit door are now unlockable.worker can easily move anyway. 23-09-20: The factory has now removed all exit doors unlock system. 10-12-20: Replacing all the exit doors with side swinging so that un-lockable doors that can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key is in progress.

## ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Handrail on both sides of stairways
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to provide handrail on both sides of all the stairways.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	17-02-20: Both handrail was unavailable in the stairways. 23-09-20: During the inspection of the factory both stairways handrails not found. 10-12-20: During the inspection of the factory both stairways handrails not found.

## ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequacy of illuminated emergency light in floors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs. ( Escape route ).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	17-02-20: They have emergency light moderately in floor. 23-09-20: The factory has not found illuminated emergency light in floors and escape routes. 10-12-20: Installation of adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs is in progress.

## ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Emergency backup power for critical fire safety system ( signage, fire alarm & detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc. )
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Emergency back-up power needs to be connected for critical fire safety system and not less than 30 minutes in case of failure of power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	17-02-20; They have ips backup power. 23-09-20: The factory has removed IPS system and now used cell power backup system for the exit sign, non-convensonal detector etc. 10-12-20: The factory has removed IPS system and now used cell power backup system for the exit sign, non-convensonal detector etc.

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of fire department pre-plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Fire department pre-plan needs to be developed.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৮-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	17-02-20; No fire department pre Plan in the factory. 23-09-20: During the inspection of the factory has not displayed any fire department pre-plan. 10-12-20: During the inspection of the factory has not displayed any fire department pre-plan.

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of final exit routes
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Final exit route-1( Stair-1 route ) needs to be protected ( 2 hours rated construction with 1.5 hours rated door ) at each floor level entrance including ground floor and need to have the protected escape route till to reach safe refuse area. Final exit route-2( Stair-2 route ) needs to be protected ( 2 hours rated construction with 1.5 hours rated door ) at each floor level entrance including ground floor and need to have the protected escape route till to reach safe refuse area. Final exit route-4 needs to be protected from the generator at ground floor by 4 hours rated construction with 2 hours rated door/opening, also need to have the protected escape route till to reach safe refuse area.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
মংশাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	17-02-20; Fire separation,detection,protection design drawing has been submitted in dife on dated 20-12-2018.Without design drawing they didn't do anything.They will do remediation work after getting design approval from dife. 23-09-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started. 10-12-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started.

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Proper fire separation of child care within safe location
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Child care room is needed to be separated from the dining section of 1st floor of the building by 3 hours fire rated construction with 3 hours fire rated door.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	17-02-20; Fire separation, detection, protection design drawing has been submitted in dife on dated 20-12-2018. Without design drawing they didn't do anything. They will do remediation work after getting design approval from dife. 23-09-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started. 10-12-20: Separating Child care room from the dining section of 1st floor of the building by 3 hours fire rated construction with 3 hours fire rated door is in progress.

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of storage area
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Storage area (Accessories store) needs to be protected by 2 hours fire rated construction with 1.5 hours rated opening or doors from the sample section located at 1st floor of the building.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্রাম
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	17-02-20; Fire separation, detection, protection design drawing has been submitted in dife on dated 20-12-2018. Without design drawing they didn't do anything. They will do remediation work after getting design approval from dife. 23-09-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started. 10-12-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started.

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of boiler, generator, sub-station & chemical room
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Boiler needs to be protected by 4 hours fire rated construction with 2 hours rated opening / door of the building from the iron section of the building. Generator needs to be protected by 4 hours fire rated construction with 2 hours fire rated door from the knitting section and final exit route-4 (Stair-2 route) at ground floor level of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	গুরু হয়নি
মন্তব্য	17-02-20: Fire separation,detection,protection design drawing has been submitted in dife on dated 20-12-2018.Without design drawing they didn't do anything.They will do remediation work after getting design approval from dife. 23-09-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started. 10-12-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started.

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire and smoke protection of staircases
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All the stairs need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening ( 2 hours rated enclosure and 1.5 hour rated door ) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ ঘাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	17-02-20; Fire separation,detection,protection design drawing has been submitted in dife on dated 20-12-2018. Without design drawing they didn't do anything. They will do remediation work after getting design approval from dife. 23-09-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started. 10-12-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started.

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequacy of centralized fire detection system
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	17-02-20; Fire separation,detection,protection design drawing has been submitted in dife on dated 20-12-2018. Without design drawing they didn't do anything. They will do remediation work after getting design approval from dife. 23-09-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started. 10-12-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started.

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Installation of fire alarm system and call point
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্রাম
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	17-02-20; Fire separation,detection,protection design drawing has been submitted in dife on dated 20-12-2018.Without design drawing they didn't do anything.They will do remediation work after getting design approval from dife. 23-09-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started. 10-12-20: Installation of manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building is in progress.

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of control panel for detection and alarm system
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to install control panel for centralized automatic smoke detection & fire alarm system according to NTPA Guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	17-02-20; Fire separation, detection, protection design drawing has been submitted in dife on dated 20-12-2018. Without design drawing they didn't do anything. They will do remediation work after getting design approval from dife. 23-09-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started. 10-12-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started.

#### ২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of standpipe system
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to install proper standpipe system with having at least 75 mm diameter of riser.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাভিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	17-02-20: Fire separation, detection, protection design drawing has been submitted in dife on dated 20-12-2018. Without design drawing they didn't do anything. They will do remediation work after getting design approval from dife. 23-09-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started. 10-12-20: Installation of proper standpipe system with having at least 75 mm diameter of riser is in progress.

#### ২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequate number of hoses
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to be installed by 1 riser per 1000 sqm of floor area with at least 38 mm dia of hoses.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	17-02-20: Fire separation, detection, protection design drawing has been submitted in dife on dated 20-12-2018. Without design drawing they didn't do anything. They will do remediation work after getting design approval from dife. 23-09-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started. 10-12-20: Installation of 1 riser per 1000 sqm of floor area with at least 38 mm dia of hoses is in progress.

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Maximum throw of hose pressure at the highest point
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to ensure the minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or larger hose shall be at least 300 Kpa. For standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 Kpa.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	17-02-20; Fire separation,detection,protection design drawing has been submitted in dife on dated 20-12-2018. Without design drawing they didn't do anything. They will do remediation work after getting design approval from dife. 23-09-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started. 10-12-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started.

#### ২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of Siamese connection for fire department
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to be installed with Siamese connection to the standpipe system located outside the building and accessible for fire department connection.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	17-02-20: Fire separation, detection, protection design drawing has been submitted in dife on dated 20-12-2018. Without design drawing they didn't do anything. They will do remediation work after getting design approval from dife. 23-09-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started. 10-12-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started.

#### ২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity & backup power
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	17-02-20: Fire separation, detection, protection design drawing has been submitted in dife on dated 20-12-2018. Without design drawing they didn't do anything. They will do remediation work after getting design approval from dife. 23-09-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started. 10-12-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started.

#### ২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Water capacity for fire-fighting
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment and at least 1900ltr x 75min=142500 liters water storage tank.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ ঘাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	17-02-20; Fire separation,detection,protection design drawing has been submitted in dife on dated 20-12-2018.Without design drawing they didn't do anything.They will do remediation work after getting design approval from dife. 23-09-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started. 10-12-20: During inspection, the factory was not able to display any update or document of DIFE approve fire design and any fire safety remediation work not started.