



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	রকি লিটিং চিলস (প্রাঃ) লিঃ
ঠিকানা	Dharagaon, Baliapara, Rupgonj, Narayanganj
কারখালার কোড	NRY233
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অঙ্গ মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---------------------------------	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Minimum width of marked aisles
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Factory needs to have sufficient number & width (0.9m) of marked aisles at all floor of the Production building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	All the working floors has marked the aisles according to the guideline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৬-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	22-12-2020: Factory did not have sufficient number & width (0.9m) of marked aisles at all floor of the Production building.

২. পর্যবেক্ষণ
---------------

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Total width of aisles
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have sufficient total width of marked aisles (5mm per occupant) at all the production building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	All the working floors has marked the aisles according to the guideline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	22-12-2020: Factory did not have sufficient total width of marked aisles (5mm per occupant) at all the production building.

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Obstruction in means of escape
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to remove all temporary obstruction from aisles for easy movement and safe discharge.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	All the temporary obstruction has removed from the escape route.
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	22-12-2020: Factory did not remove all temporary obstruction from aisles for easy movement and safe discharge

### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Some lights has installed and will do as per guideline soon. Work is on going.
অধার্থিকার	ধর্মোজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৬-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	22-12-2020: Factory did not install Lights in storage area with protective covers and conduits.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire protection system in kitchen area ( fixed temperature type detectors and portable fire extinguishers )
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Kitchen area should be fixed with fixed temperature type detectors and portable fire extinguishers as per guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will remove the kitchen in safe location soon.
অধার্থিকার	ধর্মোজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৬-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	22-12-2020: Factory did not install fixed temperature type detectors and portable fire extinguishers as per guideline in the Kitchen area.

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Management of combustibles in storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We are practicing to maintain good housekeeping.
অঞ্চাকিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকিকির অবস্থা	
মন্তব্য	22-12-2020: Factory did not manage Combustibles with good housekeeping.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Visibility and uniformity of exit signs
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure illuminated exit signs in floors so that it is visible from all positions.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Some sign has installed and will do as per guideline soon. Work is on going.
অঞ্চাকিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকিকির অবস্থা	
মন্তব্য	22-12-2020: Factory did not ensure illuminated exit signs in floors so that it is visible from all positions.

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	As built drawing with machine layout & escape route
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Needs to have as built drawing with proper dimensions showing means of escape
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	As built drawing has prepared with updated information.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	22-12-2020: Factory did have as built drawing with proper dimensions showing means of escape

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Validity and full area coverage of fire license
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to have a valid fire license with covering full occupied area and clearly mention the coverage area in the license.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We have the updated fire license with full occupied area.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	22-12-2020: Factory did not have a valid fire license with covering full occupied area and clearly mention the coverage area in the license.

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Testing and record of fire-fighting equipment
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to have proper testing plan & record for fire safety equipment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We are testing the equipment regularly and kept record on it, soon will maintain the log book.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩১-০৭-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	
মন্তব্য	22-12-2020: Factory did not have proper testing plan & record for fire safety equipment.

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Type of exit doors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All the exit doors of staircase enclosure need to be replaced by side swinging fire rated doors so that the staircase remains free from smoke as well as the lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will do as per guideline after have meeting with our MD.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩১-০৭-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	
মন্তব্য	22-12-2020: Factory did not replace all the exit doors of staircase enclosure with side swinging fire rated doors

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Handrail on both sides of stairways
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Stairways serving as means of escape shall have continuous guards and handrails on both sides.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	We will do as per guideline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩১-০৭-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	22-12-2020: Factory did not have continuous guards and handrails on both sides of Stairways serving as means of escape.

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Sealing status of penetration and openings in rated walls and slab
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Propagation of fire, smoke, gas or fume through the opening of fire resistive floors and walls need to be restricted by sealing such opening with an approved material which needs to have a minimum 2 hours fire resistance rating of the walls.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	We will do as per guideline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩১-০৭-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	22-12-2020: Sealing status of penetration and openings in rated walls and slab is incomplete.

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequacy of illuminated emergency light in floors & escape route.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪. কার্যক্রম

কার্যক্রম	( a ) Illuminated emergency light needs to be covered in floor, exits and aisles. ( b ) The intensity of illumination by means of escape lighting needs to be equal or more than 10 lux. The aisles need to be illuminated with escape lighting to a level of not less than 2.5 lux at floor level.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Some light has installed and will do as per guideline soon. Work is on going.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩১-০৭-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	
মন্তব্য	22-12-2020: Factory did not have adequate illuminated emergency light in floors & escape route.

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Emergency backup power for critical fire safety system ( signage, fire alarm & detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc. )
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to have emergency backup power for critical fire safety system with sufficient capacity & arrangement according to NTPA Guideline
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Some equipment have the connected with the generator and will do as per guideline soon. Work is on going.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩১-০৭-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	
মন্তব্য	22-12-2020: Factory did not have emergency backup power for critical fire safety system with sufficient capacity & arrangement according to NTPA Guideline.

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of fire department pre-plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have a proper pre-plan for fire department
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will develop fire department pre-plan according to the guideline.
অগ্রাধিকার	৬ গ্লাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	১৬-১২-২০১৮
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চলিক অবস্থা	
মন্তব্য	22-12-2020: Factory did not have a proper pre-plan for fire department.

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Limit of maximum travel distance
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to rearrange the floor layout for minimum requirement travel distance 60m or need another more exit for fulfill the minimum requirement
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will provide another exit to comply the maximum travel distance.
অগ্রাধিকার	৬ গ্লাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	১৬-১২-২০১৮
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চলিক অবস্থা	
মন্তব্য	22-12-2020: Factory did not rearrange the floor layout for minimum requirement travel distance 60m or need another more exit for fulfill the minimum requirement.

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of final exit route
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The escape route need to provide protected paths of travel from the stair entrance at each floor level, all the way to the final exit to outside of the building for this storage area and chemical room need to be protected with 2 hours rated construction & 1.5 hours rated opening or doors with the knitting and washing section of ground floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will make protected all the escape route with fire rated enclosure and door.
অঞ্চাকার	৬ গ্রাম
চুড়ান্ত সময়সীমা	১৬-১২-২০১৮
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাক্তির অবস্থা	
মন্তব্য	22-12-2020: Factory did not provide Fire separation of final exit route.

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Proper fire separation of child care within safe location
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Child care should be located at ground floor or should have direct discharge to outside and needs to be separated from dining with 3 hours rated construction and 2 hours rated opening or door.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will protect the childcare room by 3 hours fire rated construction with same rated fire door from the working area.
অঞ্চাকার	৬ গ্রাম
চুড়ান্ত সময়সীমা	১৬-১২-২০১৮
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাক্তির অবস্থা	
মন্তব্য	22-12-2020: Factory did not provide Fire separation of child care within safe location.

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Storage area need to be protected with 2 hours rated construction & 1.5 hours rated opening or doors with the knitting and washing section of ground floor
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	We will separate all the storage area with fire rated enclosure and doors.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-১২-২০১৮
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	22-12-2020: Factory did not complete Fire separation of child care within safe location.

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of boiler, generator, sub-station & chemical room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Boiler: Boiler and chemical room need to be protected with 2 hours rated construction & 1.5 hours rated opening / door from the working floor (washing section) of ground floor. Generator: Generator room need to be protected with 2 hours rated construction & 1.5 hours rated opening / door stair-2 and final exit route-2 located at ground floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	We will protect the generator/boiler/sub station rooms with 4 hours rated wall and 2 hours rated doors.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-১২-২০১৮
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	22-12-2020: Factory did not provide Fire separation of boiler, generator, sub-station & chemical room.

#### ২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire and smoke protection of staircases
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All the stairs need to be protected with fire and smoke resistant enclosures & opening (1.5 hours rated enclosure and 1 hour rated door) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will make protected all the stairways with fire rated enclosure and door. Also will close all the opening beyond 3m of external stairways.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-১২-২০১৮
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকিতির অবস্থা	
মন্তব্য	22-12-2020: Factory did not provide Fire and smoke protection of staircases.

#### ২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequacy of centralized fire detection system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to Install centralized automatic fire and smoke detection system throughout the building to full occupied area according to NTPA Guideline.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will protect the stair-1 by 4 hours fire rated and smoke proof lobby.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-১২-২০১৮
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকিতির অবস্থা	
মন্তব্য	22-12-2020: Factory did not Install centralized automatic fire and smoke detection system throughout the building to full occupied area according to NTPA Guideline.

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Installation of fire alarm system and call point
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৪. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will install AFD system within mentioned timeline.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-১২-২০১৮
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	
মন্তব্য	22-12-2020: Factory did not install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building.

#### ২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of control panel for automatic detection and alarm system
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৫. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to install control panel for detection and alarm system in the command station at the entrance lobby of the factory premises.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will install AFD system within mentioned timeline.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-১২-২০১৮
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	
মন্তব্য	22-12-2020: Factory did not install control panel for detection and alarm system in the command station at the entrance lobby of the factory premises.

#### ২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of standpipe system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install proper standpipe system having at least 100 mm diameter of standpipe. First aid hose system (38 mm nominal) needs to be provided (Ref. Fire Service Standard # 9) in addition to Fire Aid Fire Fighting Appliances in existing high rise NTPA (20 m) buildings. In addition 50 mm or larger hose connection facility needs to be provided.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will install control panel for the AFD system.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	১৬-১২-২০১৮
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকিতির অবস্থা	
মন্তব্য	22-12-2020: Factory did not install proper standpipe system having at least 100 mm diameter of standpipe.

#### ২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Maximum throw of hose pressure at the highest point
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install standard standpipe and hose system as well as dedicated fire pump system to ensure required hose pressure at the highest and most remote part of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will install the standpipe system.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	১৬-১২-২০১৮
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকিতির অবস্থা	
মন্তব্য	22-12-2020: Factory did not install standard standpipe and hose system as well as dedicated fire pump system to ensure required hose pressure at the highest and most remote part of the building.

#### ২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	We will install the standpipe system.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-১২-২০১৮
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	22-12-2020: Factory did not ensure Siamese connection for fire department.

#### ২৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity & backup power
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	We are discussing with landlord and other tenants to install fire pump with backup power.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-১২-২০১৮
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	22-12-2020: Factory did not install dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory.