



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	গেমার্স সেলিগ লীটি ক্যাশল গার্নেল্টন লিমিটেড
ঠিকানা	Plot # B-398/399, BSCIC, Sasangaon, Fatullah, Narayanganj
কারখালার কোড	NRY242
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অঙ্গীকৃত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: —
--	------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Conductivity and record of fire drill
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Fire drill shall be conducted quarterly (4 times a year) under the Fire Safety Plan. A record of such drills shall be kept in writing for at least 3 years for the inspection of fire brigade whenever called for.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	We will practice fire drill and keep record.
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-১৯-২০২৯
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	15-03-21-We didn't found any record containing fire drill.

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Testing and record of fire-fighting equipment
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to have proper testing plan & record of fire safety equipment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We are testing fire fighting equipments regularly and keep record properly
অধার্থিকার	ধ্যাজ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	১৬-১৯-২০২৯
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	15-03-21-We didn't found any proper equipment for fire fighting only 1 fire extinguisher was present in the building.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Minimum and total width of aisles
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have sufficient number and width (0.9 m) of marked aisles at all occupied floors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will maintain and mark 0.9m aisles in all working floor.
অধার্থিকার	ধ্যাজ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	১৬-১৯-২০২৯
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	15-03-21-No aisle mark was found, throughout the factory.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Lights in storage area need to be installed with protective covers and conduits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will provide cover in the light and wiring must covered by conduits soon.
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-১৯-২০২৯
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাক্তির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	15-03-21-Lights in storage were not installed with protective covers and conduits.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Management of combustibles in storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9 m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack and need to reduce or minimize fire hazard, good housekeeping within and outside shall be strictly maintained by the occupants and owner of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will comply good housekeeping.
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-১৯-২০২৯
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাক্তির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	15-03-21-we found poor housekeeping in storage area.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Visibility and uniformity of exit signs
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All required means of exit or exit access in buildings or areas requiring more than one exit shall be signposted. The signs shall be clearly visible at all times, where necessary supplemented by directional signs.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide adequate exit sign where required.
অঞ্চাকিকার	প্রযোজ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	১৬-১৯-২০২৯
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকিতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	15-03-21-no proper exit sign was found.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequate number of portable fire extinguishers
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Portable fire extinguisher needs to be of an approved type and installed as per manufacturer's instruction and placed near the path of exit travel where easily accessible. Portable fire extinguisher needs to be installed in private and public buildings as per specification and requirements of BDS 825:1991 (BDS 825:91).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide adequate number of portable fire extinguishers soon.
অঞ্চাকিকার	প্রযোজ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	১৬-১৯-২০২৯
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকিতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	15-03-21-We didn't found any proper equipment for fire fighting only 1 fire extinguisher was present in the building.

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of As Built Drawing with machine layout and escape route
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to prepare as built drawing with floor machine layout showing means of escape with proper dimension.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	We will update as built drawing soon.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-১২-২০২১
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	15-03-21-No as Built Drawing with machine layout and escape route was found in factory.

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Validity and full area coverage of fire license
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have valid fire license for the full occupied area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	We will update our fire license soon.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-১২-২০২১
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	15-03-21-No fire license was found for the premises.

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire safety training obtained from BGMEA or Fire service and Civil Defense or Others
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Fire manager/Director need to have safety training from proper authority & worker of the factory should as far as possible be trained for use fire extinguisher.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will obtain fire safety training from fire dept. soon.
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-১২-২০২১
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	15-03-21-No dedicated fire safety manager is employed in the factory, as well as no fire safety training was received by any personal..

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Type of exit doors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will install fire door and replace the lockable doors soon.
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-১২-২০২১
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	15-03-21-No fire door or side swinging door was found in the factory.

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Handrail on both sides of stairways
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to provide handrail on both sides of all the stairways.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will provide handrail on both side of each stairs.
অঞ্চাকিল	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	১৬-১২-২০২১
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিল অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	15-03-21-Handrail was not found on both side of each stairs.

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequacy of illuminated emergency light in floors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs. (Escape route).
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We have provide some more light and will install where required.
অঞ্চাকিল	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	১৬-১২-২০২১
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিল অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	15-03-21-No emergeny lighting was found throughout the factory.

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Emergency backup power for critical fire safety system (Signage, fire alarm and detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to install sufficient capacities standby generator and connected to supply power for staircase and corridor Lighting, fire lifts, standby fire pump, pressurization fans and blowers, smoke extraction and damper systems in case of failure of normal electricity supply and must having the minimum capacity to serve for 1 hour with the NTPA requirements.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have provide some more light and will install where required.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-১২-২০২১
সংশ্লাপিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	15-03-21-No emergency backup power or generator was available in facotry.

১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of fire department pre-plan
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Fire department pre-plan needs to be developed.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will obtain pre planing from fire dept soon.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৭-২০১৭
সংশ্লাপিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকিতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	15-03-21-No fire department pre-plan was found in factory.

১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Number of exit doors according to occupant load
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to provide at least TWO EXITS in each floor of the factory building including basement of an industrial building to discharge safely from upper floors to outside of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide another exit or reduce worker soon.
অঞ্চাকিকার	৬ গ্লাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৭-২০১৭
সংশ্লাপিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	15-03-21-Only 1 exit door was found in the factory.

১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Total width of exits except final exits
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to ensure total width of exit either 4 mm per occupant or minimum width of 2 nos of exits, the largest one of those for any type of existing or RMG industrial buildings.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide another exit or reduce worker soon.
অঞ্চাকিকার	৬ গ্লাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৭-২০১৭
সংশ্লাপিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	15-03-21-Only 1 exit door was found in the factory.

১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Total width of stair
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to ensure total width of stair either 8 mm per occupant or minimum width of 2 nos of stairs, the largest one of those for any type of existing or RMG industrial buildings.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will increase stair width or provide another stair soon.
অগ্রাধিকার	৬ গ্লাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৮-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	15-03-21-Stair width was not on par with RMG guideline.

১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of final exit route
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Final exit route-1 (stair-1 route) need to be protected (2 hours rated construction with 1.5 hours rated door) at each floor level entrance including ground floor and need to be protected from the compressor room at ground floor by 4 hours rated construction with 2 hours rated door/opening, also need to have the protected escape route till to reach safe refuse area.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will separate final exit route by proper fire rated wall and fire doors.
অগ্রাধিকার	৬ গ্লাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৮-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	15-03-21-Final exit route was not separated by proper fire wall.

২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Storage area need to be protected with 2 hours rated construction and 1.5 hours rated opening or doors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will separate storage area by proper fire rated wall and fire doors.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৭-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	15-03-21-Storage area was not separated by Fire wall, also knitting section and storage area are joint section.

২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire and smoke protection of stairways
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All the stairs need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening (2 hours rated enclosure and 1.5 hour rated door) and provide the protected route from all though the stairway to the final exits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will separate all of the stair by proper fire rated wall and fire doors.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৭-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	15-03-21-All stairs are not protected proper fire rated wall and fire doors.

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequacy of centralized fire detection system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will install centralized AFD and alarm system soon.
অঞ্চাকিকার	৬ গ্লাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৭-২০১৭
সংশ্লাপিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	15-03-21-Any kind of fire detection or protection system was not found in factory.

২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Installation of fire alarm system and call point
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will install centralized AFD and alarm system soon.
অঞ্চাকিকার	৬ গ্লাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৭-২০১৭
সংশ্লাপিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	15-03-21-Any kind of fire detection or protection system was not found in factory.

২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of control panel for automatic detection and alarm system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to install control panel for centralized automatic smoke detection & fire alarm system according to NTPA Guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	We will install control panel for centralized AFD and alarm system soon.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৭-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	15-03-21-Any kind of fire detection or protection system was not found in factory.

২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of standpipe system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to install proper standpipe system with having at least 100 mm diameter of riser.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	We will install Standpipe system soon.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৭-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	15-03-21-Any kind of fire detection or protection system was not found in factory.

২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Maximum throw of hose pressure at highest point
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to ensure the minimum pressure for standpipes supplying a 50 mm or larger hose shall be at least 300 Kpa. For standpipe supplying first aid hose (38 mm nominal) may have a minimum pressure of 200 Kpa.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will install Standpipe system with adequate number hose soon.
অণ্ডাখিকার	৬ গ্লাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্গগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	15-03-21-No standpipe system is installed in the factory.

২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will install Standpipe system and siamese connection soon.
অণ্ডাখিকার	৬ গ্লাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্গগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	15-03-21-No standpipe system is installed in the factory.

২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will provide fire pump with backup power soon.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	15.03.21-No dedicated fire pump was installed.

২৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Water capacity for fire-fighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment and at least $1900-75 = 142500$ liters water storage tank.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will increase water storage capacity soon.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	15.03.21- Water storage capacity was 10000 liter was fall below the requirements.