

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	সাৰদা ফ্যাশন লিঃ
ঠিকানা	South Sasthapur (Opposite Of Jail Khana), Fatullah, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY246
কালার কোড	

নুল্যামনের ধরণ: অন্তি মুল্যামন পর্যবেষ্ফণের জারিখ: ০১–০			09-08-5056
. পর্ববেষ্ফণ			
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Obstruction in means of escape			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	আইটেম্ 📗		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	Ī		
কাৰ্যক্ৰম		cartons and relocate the benches from air discharge remains unobstructed.	sles so
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্খানার কার্শক্রম	There is no obstucies in means of	of escape.	
	প্রযোগ্য নয়		
চুডান্ত সমর্মীমা	-		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি		
মন্তব্য	and the benches. 26.08.2021: T	route have been found obstructed with ca he aisle mark and exit route have been blo 0-08-2022: The aisle mark and exit route d the benches.	ocked by

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Conductivity & record of fire drill
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ı

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to conduct fire drill quarterly (4 times a year) under the fire safety plan and needs to kept the written record of such drills for at least 3 years for the inspection of fire brigade whenever called for.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
	We are conducting fire drill regularly.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোগ্য নর
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	25.02.2021: Conductivity and record have not been found of the fire drill. 26.08.2021: The Fire drill record has not been found. 30–08–2022: The Fire drill record has not been found.

৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Minimum and total width of marked aisles
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to have marked aisles in all working floor according to 0.9m for one side seat and 1.0m for both side seat.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	We have proper marked aisles.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	25.02.2021: Aisle marked have not been found properly all over the factory. 26.08.2021: All over the factory, the Aisle marked have not been found properly. 30–08–2022: All over the factory, the Aisle marked have not been found properly.

সংযুক্তিসমূহ (8)

৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of পর্যবেষ্কন storage area ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	Ma have protected lighting arrangements
কাৰ্যক্ৰম	We have protected lighting arrangements
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	শুরু হর্যনি
<u>অবস্থা</u>	· 영화 본위에
	25.02.2021: Naked lighting arrangement has been found in the storage area.
মন্তব্য	26.08.2021: Protected lighting arrangements have not been found. 30-08-2022:
	Protected lighting arrangements have not been found.

৫. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Management of combustibles in storage area
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	we are maintaining good nousekeeping
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	25.02.2021: Factory has not been manage combustibles in storage area with good housekeeping. 26.08.2021: The factory has not been found good housekeeping. 30–08–2022: The factory has not been found good housekeeping.

৬. পর্ববেষ্কণ

5	পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ Visibility and uniformity of exit signs		
₹	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
9	১.১. কাৰ্যক্ৰ	7	
	কাৰ্যক্ৰম	All required means of exit or exit access in buildings or areas requiring more than one exit shall be signposted. The signs shall be clearly visible at all times, where necessary supplemented by directional signs.	
	সুপারিশের তখ্যসূত্র		
	কার্থানার কার্বক্রম	we nave proper exit signs	
l	অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়	
	চুডান্ড সমশ্রসীমা	-	
	সংশোধিত সমরসীমা	07-07-7940	
	অগ্রগতির অবস্থা	চলমান	
	মন্তব্য	25.02.2021: The exit signs have not been found properly all over the factory. 26.08.2021: The exit signs have not been found properly all over the factory. 30–08–2022: The exit signs have not been found properly all over the factory.	
	সংযুক্তি 💌 💌	সমূহ (8) × ×	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Availability of As built drawing with machine layout & escape route.
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

বিশ্বজন Factory needs to prepare as built drawing with floor machine layout showing means of escape with proper dimension. শুপারিশের ভখাসুত্র কার্থানার কার্থজন We have proper As Built Drawing. অথাধিকার ৬ সপ্তাহ

সংশাধিত সমর্মীমা অগ্রাতির অবস্থা ত্র হ্বলি

25.10.2020 – As the factory is not operational fully (floors closed due to financial losses) machine layout will not match. 25.02.2021: As-Built Drawing of machine layout has been found but not now matched. Needed new machine layout. 26.08.2021: Machine layout has been found mismatched. 30–08–2022: Machine layout has been found mismatched.

I	৮. প্র্যবৈষ্ণ্য		
	পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Fire safety training from BGMEA or Fire service & Civil Defense or others	
	ক্যাপ আইটেম		

স্টাটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Fire manager/Director need to have safety training from proper authority & worke of the factory should as far as possible be trained for use fire extinguisher.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
	We trained personals.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	\$€-0B-2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
মন্তব্য	25.02.2021: Fire safety training from BGMEA or Fire service & Civil Defense has no been found. 26.08.2021: Fire safety training from BGMEA or Fire service & Civil Defense has not been found. 30–08–2022: Fire safety training from BGMEA or Fire service & Civil Defense has not been found.

চুডান্ড সময়সীমা

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্যণ	/pe of exit doors
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাডাগার	
১.১. কাৰ্যক্ৰয়	<u>\</u>
	All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors

9	১.১. কাশক্রম		
	কাশক্রম 	All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.	
	সুপারিশের তথ্যসূত্র		
	"		
	কার্শানার কার্শক্রম	we will replace the exit doors with outward swinging fire rated door	
	অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
	চূড়ান্ত সমশ্বসীমা	7.00-07-7.2000	
	সংশোধিত সমশ্বসীমা	%€-0₽-3033	
	অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বনি	
	মন্তব্য	25.02.2021: Non-rated steel type with locking device doors have been found on all the floors. 26.08.2021: Non-rated doors have been found on all the floors. 30–08–2022: Non-rated doors have been found on all the floors.	

১০. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	andrail on both sides of stairways	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
১০.১. কাৰ্যক্ৰ	ুম্	
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to provide handrail on both sides of all the stairways.	\neg
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্শক্রম	We will provide handrail on both side of the staircases	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	20-02-2200	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	%€-0₽-₹0₹₹	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	25.02.2021: Handrail on both sides of both staircases has been found. 26.08.2021: Both sides of the handrail of staircases have been found. 30–08–2022: Both sides of the handrail of staircases have been found.	- 1
সংযুক্তি	সমূহ (8) × ×	_

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১১.১. কাৰ্যক্ৰ	১.১. কাৰ্যক্ৰম		
I-CNI <i.0\ \="" th="" <=""><th>Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs. (Escape route).</th></i.0\>	Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs. (Escape route).		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
	We have proper emergency lights		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ		
চুডান্ড সময়সীমা			
সংশোধিত সমশ্বসীমা	%€-0B-5055		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি		
মন্ত ব্য	25.02.2021: Inadequate Illuminated emergency light has been found in floors and escape routes. 26.08.2021: Inadequate Illuminated for emergency light has been found in floors and escape routes. 30–08–2022: Inadequate Illuminated for emergency light has been found in floors and escape routes.		

ı			
l		Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm &	
l	পর্ববেষ্ষণ	detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)	
l	ক্যাপ		
	<u>আইটেম</u>		
l	ক্যাটাগরি		

১২.১. কার্যক্র	১২.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Factory need to install sufficient capacities standby generator and connected to supply power for staircase and corridor Lighting, fire lifts, standby fire pump, pressurization fans and blowers, smoke extraction and damper systems in case of failure of normal electricity supply and must having the minimum capacity to serve for 1 hour with the NTPA requirements.		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্বক্রম	We have emergency backup power.		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ		
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা			
সংশোধিত সময়সীমা	76-0P-5055		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি		
মন্তব্য	25.02.2021: Emergency backup power has not been found in the factory. 26.08.2021: Emergency backup power for signage & aisle mark has not been found in the factory. 30–08–2022: Emergency backup power for signage & aisle mark has not been found in the factory.		

১৩. প্ৰপ্ৰেক্তণ				
	_			
পরিদর্শন				
পাৰ্থপাৰ্গ Communication system of all floors				
11(14)	4			
ক্যাপ				
আইনটা				
11(0)				
ক্যাভাগাৰ				
	_			

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Factory need to install suitable public address system having communication to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্খানার কার্যক্রম	we will upgrade to PA system	
<u>অগ্রাখিকার</u>	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	20-02-2200	
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-2022	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	25.02.2021: The communication (P.A) system has been found on all floors. 26.08.2021: P.A system for communication has been found. 30–08–2022: P.A system for communication has been found.	
সংযুক্তি ×	मभूर (२)	

১৪. পর্যবেষ্ণণ				
পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Availability of fire department pre-plan			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি				

৪.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Fire department pre-plan needs to be developed.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্য্থানার কার্যক্রম	We will make fire depertment pre-plan	
অগ্রাধিকার	৬ মাস	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	09-01-2019	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুৰ্যনি	
মন্তব্য	25.02.2021: Fire department pre-plan or safety plan has not been found. 26.08.2021: The fire department pre-plan has not been found. 30-08-2022: The fire department pre-plan has not been found.	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Fire separation of final exit routes
ক্যাপ	
আখ্ডেশ ক্যাটাগরি	

å ር. ኔ. ነገጥ ግ		
**	া ৰ্বক্ৰম	Final exit route-1 (Stair-1 route) need to be protected by 4 hours rated construction with 2 hours fire rated door/opening at each floor level entrance including ground floor and need to be protected from knitting section by 2 hours rated construction with 1.5 hours rated door/opening, it also needs to be protected from substation and transformer room at ground floor by 4 hours rated construction with 2 hours rated door/opening, also need to have the protected escape route till to reach safe refuse area. Final exit route-2 (Stair-2 route) need to be protected by 4 hours rated construction with 2 hours fire rated door/opening at each floor level entrance including ground floor and need to be protected from opening of production area at ground floor by 2 hours rated construction with 1.5 hours rated door/opening, it also needs to be protected from open compressor below stair-2 by 4 hours rated construction with 2 hours rated door/opening, also need to have the protected escape route till to reach safe refuse area.
	পোরিশের স্থ্যসূত্র	
3	গ্রথানার গ্রহ্ম	we will make final exit route safe.
ভ	<u> শ্রাখিকার</u>	৬ মাস
Ę Z	ড়ান্ত মিশ্বসীমা	0 9 - 0 3 - 7 0 3 9
	াংশোধিত মিশ্বসীমা	08-0%-2020
- 1	মগ্রগতির মবস্থা	শুৰু হ্বনি
2	ন্তব্য	25.02.2021: Fire separation (rated doors or rated wall) of final exit routes & storage room has not been found. 26.08.2021: Proper Fire separation (fire rated door & fire-rated wall) of the whole factory building has not been found. 30-08-2022: Proper Fire separation (fire rated door & fire-rated wall) of the whole factory building has not been found.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Fire separation of storage area
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Accessories store need to be protected from office room with 2 hour rated construction & 1.5 hour rated opening or doors. Finished goods store located on 5th floor near the two stair/exit needs to be protected with a 4 hours fire resistant and smoke proof lobby (4 hours rated enclosure and 2 hour rated door).
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্থানার কার্বক্রম	We will make storage area safe.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	0 @ - 0 % - 2 0 % 9
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বানি
মন্তব্য	25.02.2021: Fire separation (rated doors or rated wall) of final exit routes & storage room has not been found. 26.08.2021: Proper Fire separation (fire rated door & fire-rated wall) of the whole factory building has not been found. 30-08-2022: Proper Fire separation (fire rated door & fire-rated wall) of the whole factory building has not been found.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Fire separation of boiler, generator, sub-station & chemical room
ক্যাপ আইন্টেম	
ক্যাটাগরি	

ואו וואן		
৭.১. কাৰ্যজ	৭.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Boiler room need to be protected with 4 hours rated construction with 2 hours rated opening / door from finishing section at 6th floor of the building. Generator room need to be protected with 4 hours rated construction with 2 hours rated opening / door from knitting section at ground floor having direct access from outside. Substation and transformer room need to be protected with 4 hours rated construction with 2 hours rated opening / door from knitting section at ground floor and from final exit-1 having direct access from outside. Compressor room need to be protected with 4 hours rated construction with 2 hours rated opening / door from production area at ground floor and from final exit-2 having direct access from outside.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We will seperate boilar and generator room from working area and escape route.	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস	
চুডান্ড সমশ্বসীমা	0/9-0%-20%9	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2039	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি	
মন্তব্য	25.10.10 – No fire doors in boiler room 25.02.2021: Fire separation (rated doors or rated wall) of the boiler & generator has not been found. 26.08.2021: Proper Fire separation (fire rated door & fire-rated wall) of the whole factory building has not been found. 30–08–2022: Proper Fire separation (fire rated door & fire-rated wall) of the whole factory building has not been found.	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ <u>ড</u> ণ	Fire and smoke protection of staircases
ক্যাপ	
আখ্ডেশ ক্যাটাগরি	r

טייי דו ישיי		
কাৰ্যক্ৰম	Stair-1 need to be protected with fire and smoke proof lobby (4 hours rated enclosure with 2 hour rated door) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits also remove or protect the substation and transformer room by 4 hours rated construction with 2 hours rated doors/opening which is beside the stairs discharged level. Stair-2 need to be protected with fire and smoke proof lobby (4 hours rated enclosure with 2 hour rated door) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits also remove or protect the compressor room by 4 hours rated construction with 2 hours rated doors/opening which is beside the stairs discharged level.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্যথানার কার্যক্রম	We will protect the staircase from fire and smoke	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস	
চুডান্ত সময়সীমা	09-01-2019	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি	
মন্তব্য	25.10.2020 – Smoke detectors available but not adequate 25.02.2021: Fire and smoke protection of staircases have not been found. 26.08.2021: The detection system has not been found for fire & smoke. 30–08–2022: The detection system has not been found for fire & smoke.	

পৰিদৰ্শন Protection and arrangement of vertical shaft (including lift core) পৰ্যবেষ্ণ্য	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাঢ়াগাব	

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs protect the lift with 2 hours rated enclosure & 1hour rated auto closing fire door and also Factory need to install fire lift with backup power including having 1 hour fire rated & auto closing fire door in 2 hours fire rated lift core with backup power & having minimum capacity of 545 kgs.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will install fire rated door.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	0 @ - 0 % - 2 0 % 9
সংশোধিত সমশ্বসীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	25.02.2021: Proper Fire separation (fire rated door & fire-rated wall) of the whole factory building has not been found. 26.08.2021: Proper Fire separation (fire rated door & fire-rated wall) of the whole factory building has not been found. 30-08-2022: Proper Fire separation (fire rated door & fire-rated wall) of the whole factory building has not been found.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Fire separated lobby in staircase
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

	All the stairs need to be protected with a 4 hours fire resistant and smoke proof lobby (4 hours rated enclosure and 2 hour rated door) at each floor entrance and provide the protected route from all though the stairway to the final exits.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্থানার কার্যক্রম	We will ensure fire seperated lobby in staircases.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	0 @ - 0 % - 2 0 % 9
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	25.02.2021: Proper Fire separation (fire rated door & fire-rated wall) of the whole factory building has not been found. 30-08-2022: The fire-separated lobby has not been constructed. 26.08.2021: The fire-separated lobby has not been constructed.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Adequacy of centralized fire detection system
ক্যাপ আইটেম	
না ং ডেশ ক্যাটাগরি	

	·
কাৰ্শক্ৰম	Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	We will make the detection system centralised
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	0.00-0.7-5.0.7.4
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	25.10.2020 – Fire detection not adequate 25.02.2021: Control panel for automatic fire detection with call point system and alarm system has not been installed yet. 26.08.2021: The Control panel for the automatic fire detection system with the call point system and alarm system has not been installed yet. 30–08–2022: The Control panel for the automatic fire detection system with the call point system and alarm system has not been installed yet.

২২. পর্ববেষ্ফণ

পৰিদৰ্শন Installation of fire alarm system and call point	
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম	We will install both automatic and manual fire alarm system.	
অগ্রাধিকার	৬ মাস	
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	0 - 0 - 2 0 9	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-07-505@	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি	
মন্তব্য	25.10.2020 – Fire Alarm system not adequate 25.02.2021: Control panel for automatic fire detection with call point system and alarm system has not been installed yet. 26.08.2021: The Control panel for the automatic fire detection system with the call point system and alarm system has not been installed yet. 30–08–2022: The Control panel for the automatic fire detection system with the call point system and alarm system has not been installed yet.	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Availability of control panel for detection and alarm system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ı

৩.১. কার্যত্র	৩.১. কার্বক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install control panel for centralized automatic smoke detection & fire alarm system according to NTPA Guideline.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম	We will install conrol panel for fire detection system.	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস	
চূড়ান্ড সমশ্বসীমা	0/9-0%-20%9	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-0%-2029	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
মন্তব্য	25.02.2021: Control panel for automatic fire detection with call point system and alarm system has not been installed yet. 26.08.2021: The Control panel for the automatic fire detection system with the call point system and alarm system has not been installed yet. 30–08–2022: The Control panel for the automatic fire detection system with the call point system and alarm system has not been installed yet.	

বিষ্ণা		
l ———	T	
পারদর্শন	Availability of standning system	
পর্ববেষ্ফণ	Availability of standpipe system	
ক্যাপ		
170		
आश्(७५		
ক্যাভাগার		

	Factory needs to install proper standpipe system with having at least 100 mm dia
কাৰ্যক্ৰম	of riser.
সুপারিশের	
<u>ত্ত্থ্যসূত্র</u>	
কার্খানার ——	We will install proper standpipe system
কাৰ্যক্ৰম	1 1 2
অগ্রাধিকার	্ডিমাস
চুডান্ড সময়সীমা	09-07-5074
সংশোূধিত	08-0%-2039
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	্র শুরু হর্মনি
অবস্থা	
	25.02.2021: Insufficient & non-standard standpipe system has been found.
মন্তব্য	26.08.2021: Insufficient standpipe system has been found. 30-08-2022:
	Insufficient standpipe system has been found.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Install 1 riser per 1000 m2 of floor area & Install adequate number of hose in floor area and the minimum hose diameter is 38 mm, or 1.5" preferably fabric hose with variable nozzle to be used in both of the stairways covering the floor area.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
कावशांबाव	We will provide adequate hoses.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	0.00-0.00-0.000
সংশোধিত সমশ্রসীমা	o8−o5−₹o₹®
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	25.02.2021: Insufficient & non-standard hose system has been found. 26.08.2021: Insufficient hose system has been found. 30-08-2022: Insufficient hose system has been found.

২৬. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Maximum throw of hose pressure at the highest point
ক্যাপ্	
<u> আইটেম্</u>	
ক্যাটাগরি	

২৬.১. কাৰ্যক্ৰম

(e.s. 4) The	
কাৰ্যক্ৰম	Factory need to ensure the minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or larger hose shall be at least 300 Kpa. For standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 Kpa.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	We will update hydrant system with enough presuure.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	0/0-0%-20%9
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	25.02.2021: Hosepipe has not been found in good condition and not met RMG guideline. 26.08.2021: The hydrant system has not been found for enough pressure of the hosepipe. 30–08–2022: The hydrant system has not been found for enough pressure of the hosepipe.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Availability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ জ্যাইস	
আখড়েশ ক্যাটাগরি	r

চ্যাটাগাঁৰ	
৭.১. কাৰ্শজ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	We will update hydrant system with siamese connection
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	0.00-0.5-5.0.5.9
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বানি
মন্তব্য	25.02.2021: Siamese connection for the fire department has not been found in factory premises. 26.08.2021: Siamese connection for the fire department has not been found in factory premises yet. 30–08–2022: Siamese connection for the fire department has not been found in factory premises yet.

২৮. পর্যবেক্ষণ			
পরিদর্শন 🔒 🗀			
প্ৰবৰ্ষণ Availabilit	y of dedicated fire pump with sufficient capacity & backup power		
ক্যাপ্			
আইটেম ক্যাটাগরি			
ן אווייוטונאן			
২৮.১. কাৰ্যক্ৰম			
	y needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient by for achieve required pressure in the remote place of the factory.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কাশক্রম	update hydrant system with dedicated fire pump.		
অগ্রাধিকার ৬ মাস			
চুড়ান্ড সমরসীমা	-२०५१		
সংশোধিত সময়সীমা	-२०२७		
অগ্রগতির অবস্থা	ने बे		
মন্তব্য power.	2021: Dedicated fire pump has not found with sufficient capacity and backup 26.08.2021: Dedicated fire pump facilities have not been installed yet. 30–22: Dedicated fire pump facilities have not been installed yet.		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Water capacity for fire-fighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment and at least 1900ltr x 75min=142500 liters water storage tank.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will ensure sufficient water capacity.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	0 9 - 0 3 - 2 0 3 9
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	25.02.2021: Sufficient water capacity has nor been found in the factory building. 26.08.2021: Water capacity for fire-fighting has not been sufficient. 30-08-2022: Water capacity for fire-fighting has not been sufficient.

৩০. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন	ors
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাৰ্ভাগাৰ	

৩০.১. কাৰ্যক্ৰম

	- 1
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to establish command station on the entrance lobby and equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor. It needs to be manned with properly trained personnel having responsibility of maintenance and operating firefighting facilities within the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will install fire command station.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	o la
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	25.02.2021:The fire command station has not been found. 26.08.2021: Fire command station facilities have not been installed yet. 30–08–2022: Fire command station facilities have not been installed yet.