

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	টেক্সগোন নীটওয়ার লিঃ
ঠিকানা	Plot # B-6, Tongi, BSCIC I/E, Tongi, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 334
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরু	া: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্ববেষ্ণণ		
्राध्यक्रम्य gr	ocation-Ground & 1st Floor Minimum width of round & 1st floor respectively, which was not idth of evacuation pathway.	l l
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	1	
কার্যক্রম সুপারিশের	The minimum clear width of the pathway sh	ould be 0.9 meter
<u>ভি</u> খ্যসূত্র		
কার্য্যানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুক হর্মনি	
মন্তব্য	Observation From Visit On 25-05-2021 (CV work. As it was before, now it is. The width measured 0.65m at ground & 1st floor durin	of aisle size is found remain same as

পরিদর্শন Location–Knitting Shed,Ground & 1st Floor Evacuation pathways was obstructed by পর্যবেষ্কণ sewing table,fabric & yarn items.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	09-09-9040
<u>অগ্রগতির</u>	क्रम्ब <u>बरा</u> वि
অবস্থা	O카º < 게이
ਪਗਤਾ	Observation From Visit On 25-05-2021 (CVV1): Temporary items was found in all
୩७୩)	escape routes, aisles and passageway.
সমর্সীমা অগ্রগতির অবস্থা	

৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Location–All exit doors in egress route The exit doors in the egress route were পর্ববেষ্কণ collapsible security type doors and do not open in the direction of the travel.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

<u>कार्यकरा</u>	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged
কাৰ্যক্ৰম	type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
ভ গুণুত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার চডান্ড	৬ সপ্তাহ
মুড়াঙ সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	26-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	Observation From Visit On $25-05-2021$ (CVV1): Collapsible/Steel swing doors are found with locking provision at al floors.

পরিদর্শন Location–All exit doors in egress route The egress doors were collapsible security type প্রবেষ্ণন and there was chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের	
ভি খ্য সত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	?. ⟨ - o ₽ - ≤ o ≤ ≤
অগ্রগতির	क्रान्य क्रम्ब
<u>অবস্থা</u>	শুৰু হৰ্মনি
THE	Observation From Visit On 25-05-2021 (CVV1): Collapsible/Steel swing doors are
<u> মন্তব্য</u>	found with locking provision at al floors.
	realis men recking provision at an needs.

৫. পর্যবেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন Location–South Side,Ground Floor The width of emergency exits was 0.8 meter, which পৰ্যবেষ্ণন was not fulfilled the requirement of RMG guideline. ক্যাপ আইটেম

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্যাটাগরি

	Within 6 Weeks, Prepare proper plan & design for exit door. – Minimum clear width
কাৰ্শক্ৰম	should be 0.9 meter.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	7&-0P-5055
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হুৰ্যনি
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	Observation From Visit On 25-05-2021 (CVV1): No design and plan is yet not
1 9 1)	prepared for fire protection / separation construction.

পরিদর্শন Location–South Side,Ground Floor The width of emergency exits was 0.8 meter, which পর্যবেষ্ণণ was not fulfilled the requirement of RMG guideline.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install exit door as per plan and design. – Minimum clear width should be 0.9 meter.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চূড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation From Visit On 25-05-2021 (CVV1): In ground floor, The width of emergency exits was 0.9 meter

৭. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Location–Stairways Handrail was not provided on both side, but only one side provided পর্শবেষ্কণ in both staircases. ক্যাপ

আইটেম ক্যাটাগরি

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from
	the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	7&-0P-5055
সমশ্রসীমা	26-08-4044
<u>অগ্রগতির</u>	চলমান
অবস্থা	
TREAT	Observation From Visit On 25-05-2021 (CVV1): Handrails are provided on both
মন্ত ব্য	side of the staircases at 1st floor but another only one side is provided.

পরিদর্শন Location-Stairways Stairways were not free from combustible material. Goods cartoon পর্যবেষ্কণ was stored beside the stairway.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৮.১. কাৰ্যক্ৰম Direct route of access to required exits should be provided through stairway which কাৰ্যক্ৰম are maintained free of combustibles. সুপারিশের ভ**খ্যসূত্র** কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা

৯. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ

Location–Ground Floor At ground floor, 72 nos. of occupants and 2 nos. exits, the requirement of discharge floor exit was 1.8 m considering minimum width 0.9 m in each exit. However the factory has discharge floor exit width was 2.3 meter but the minimum width of south side discharge exit was 0.8 m, which was not fulfilled the requirement of RMG guideline.

Observation From Visit On 25-05-2021 (CVV1): Combustible material & Goods

cartoon was found in the stairway.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan & design for discharge floor exit door. – Minimum clear width should be 0.9 meter.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	26-0P-≤055
মগ্রগতির মবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	Observation From Visit On 25-05-2021 (CVV1): No design and plan is yet not prepared for fire protection / separation construction.

Location-Ground Floor At ground floor, 72 nos. of occupants and 2 nos. exits, the requirement of discharge floor exit was 1.8 m considering minimum width 0.9 m in each exit. However the factory has discharge floor exit width was 2.3 meter but the minimum width of south side discharge exit was 0.8 m, which was not fulfilled the requirement of RMG guideline.

ক্যাপ
আইটেম
ক্যাডাগনি

১০.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 months, Install discharge floor exit door as per plan and design. -কাৰ্যক্ৰম Minimum clear width should be 0.9 meter. |সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত 08-05-2020 সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা Observation From Visit On 25-05-2021 (CVV1): In ground floor, The width of মন্তব্য emergency exits was 0.9 meter

পরিদর্শন Location–Near exterior stairway, Ground Floor Boiler room was located in front of পর্যবেষ্ণ্যণ exterior stair without proper fire rated construction & fire rated door. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১.১. কাৰ্যজ	•
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers wit 2 hours fire rated doors at boiler room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	Observation From Visit On 25-05-2021 (CVV1): No design and plan is yet not prepared for fire protection / separation construction.

পরিদর্শন Location–Near exterior stairway,Ground Floor Boiler room was located in front of পর্যবেষ্ণণ exterior stair without proper fire rated construction & fire rated door. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১২.১. কার্যক্রম Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at কাৰ্যক্ৰম boiler room. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 08-05-2029 সমশ্বসীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা Observation From Visit On 25-05-2021 (CVV1): Boiler room has been not proper মন্তব্য fire separated from adjacent exterior stairway at ground floor.

	30. II(I)	P I
Γ		
		Location-Fabric store, Ground Floor A designated fabric store was located at ground
	পর্ববেষ্কণ	floor near sample room without proper fire separation. Area 49.43 sqm
	ক্যাপ	
	<u>আইটেম</u>	
	ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Provide 1.5 hours fire rated door at fabric store, ground floor for separation for
	other operational area.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
<u> नेभग्रनीमा</u>	
সংশোধিত	76-0P-5055
সময়সীমা	26-08-4044
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হৰ্যনি
অবস্থা	[전후 현취에
ua u	Observation From Visit On 25-05-2021 (CVV1): At ground floor, Fabric store has
মন্তব্য	been not proper fire separation from sample room.

পরিদর্শন Location–Boiler Room, Ground Floor Boiler room was placed beside operational area at পর্ববেষ্ণন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম

	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with
কাৰ্যক্ৰম	2 hours fire rated doors at ground floor boiler room, which located at the adjacent
	to operational area.
সুপারিশের	
তখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
<u> नेघग्र</u> नीघा	
সংশোধিত	%6-0 P-3 0 3 3
সময়সীমা	
অগ্রগতির	শুরু হর্যনি
<u>অবস্থা</u>	전환 목뒤에
<u>ਹਰਤਾ</u>	Observation From Visit On 25-05-2021(CVV1): No design and plan is yet not
মন্ত ব্য	prepared for fire protection / separation construction.

১৫. পর্যবেষ্ফণ

পৰিদৰ্শন Location–Boiler Room,Ground Floor Boiler room was placed beside operational area at পৰ্শবেষ্কণ ground floor without proper fire rated barriers. ক্যাপ আইটেম ক্যাউাগৰি

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor boiler room, which located at the adjacent to operational area.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চড়ান্ড	৬ মাস
সম্বসীমা সংশোধিত	
সমর্মীমা অগ্রগতির	08-0%-2020
অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	Observation From Visit On 25-05-2021 (CVV1): Boiler room has been not proper fire separation from production area at ground floor.

প্রদর্শন পরদর্শন পর্যবেষ্ণন পর্যবেষ্ণন পর্যবেষ্ণন পর্যবেষ্ণন ক্যাপ আইটেম ক্যাভাগনি

১৬.১. কাৰ্যক্ৰম Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation কাৰ্যক্ৰম pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ত *স*মশ্বসীমা সংশোধিত 02-02-2290 সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা Observation From Visit On 25-05-2021 (CVV1): aisle marking with arrow guiding মন্তব্য was not found in the Ground & 1st Floor.

১৭.১. কার্যক্রম		
কাৰ্শক্ৰম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back—up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.	
সুপারিশের		
ত্তখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা		
সংশোধিত	%6-0 P-3 0 3 3	
সমশ্বসীমা	20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান	
মন্তব্য	Observation From Visit On 25-05-2021 (CVV1): Some lights has been missing & found non functional fog light at production area.	

ক্যাপ আইটেম	পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location–Stairways Evacuation stairways were not provided by emergency lighting.
	ক্যাপ আইটেম ক্যাট্যগুরি	

১৮.১. কাৰ্যক্ৰম The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up কাৰ্যক্ৰম supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway. সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত \$&-0B-3033 সময়সীমা অগ্রগতির চলমান অবস্থা Observation From Visit On 25-05-2021 (CVV1): Emergency lighting was found in মন্তব্য the stairway but not functional.

૪૭. ૧ેત્ર(વર્જ્યન		
ALIMALIA	The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm.
মুপারিশের ছখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	76-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
মন্ত ব্য	Observation From Visit On 25-05-2021 (CVV1): No design and plan is yet not prepared for automatic detection system with automatic fire alarm.

সনিদৰ্শন পৰিদৰ্শন পৰিদ্বাদ্য পৰিদৰ্শন পৰিদ্বাদ্য পৰিদৰ্শন পৰিদ্বাদ্য পৰিদৰ্শন পৰিদ্বাদ্য পৰিদৰ্শন পৰিদ্বাদ্য পৰিদৰ্শন পৰিদ্বাদ্য পৰিদৰ্শন পৰিদ্বাদ্য পৰিদৰ্শন পৰিদ্বাদ্য পৰিদৰ্শন পৰিদৰ পৰিদৰ্শন পৰিদৰ্শন পৰিদৰ্শন পৰিদৰ্শন পৰিদৰ্শন পৰিদৰ্শন পৰিদৰ্শন পৰিদৰ্শন পৰিদৰ্শন পৰিদৰ্শ

২০.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm. সুপারিশের ভ**খ্যসূত্র** কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 08-05-2029 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা Observation From Visit On 25-05-2021 (CVV1): Centralized fire detection & alarm মন্তব্য system has not been installed yet in the factory. Only standalone type manual fire alarm and detection system have been found at few location in the factory.

२১. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন Location–Knitting Shed, Ground Floor The manual activation points were not provided at পর্যবেষ্ণণ knitting shed & ground floor. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	Install Manual activation call point at all exit routes
সুপারিশের	
<u>ভূখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u> অগ্রাধিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%(-0B-2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হর্মনি
ম ন্তব্য	Observation From Visit On 25-05-2021 (CVV1): Automatic fire alarm and detection system with manual call point and sounder has not been installed yet. Only standalone type manual fire alarm have been found at few location in the factory.

পৰিদৰ্শন Location–Knitting Shed,Ground Floor The alarm system was not installed at knitting পর্শবেষ্ণন shed & ground floor. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কার্থানার কার্বক্রম অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ

চুড়ান্ড সম্বসীমা সংশোধিত

ভ৾খ্যসূত্র

26-0P-5055

সমর্মীমা অগ্রগতির অবস্থা

শুৰু হয়নি

মন্তব্য

Observation From Visit On 25-05-2021 (CVV1): Centralized fire detection & alarm system has not been installed yet in the factory. Only standalone type manual fire alarm and detection system have been found at few location in the factory.

২৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন ত্ত্বারোক্তর এবি etactor was provided but not addressable, however the quantities of detector was not adequate at knitting shed, ground & 1st floor.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৩.১. কাৰ্যক্ৰম

৬ মপ্তাহ
%-0F-3033
শুক হয়নি
्र ^भ र तारा
Observation From Visit On 25-05-2021 (CVV1): Automatic fire alarm and detection system with control panel has not been installed yet. Only standalone type manual fire alarm and detection system have been found at few location in the factory.
; ;

পর্যবেষ্ণনা There was no periodic checking of alarm call point,alarm & detection system.	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

২৪.১. কাৰ্যক্ৰম Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system কাৰ্যক্ৰম periodically and maintained the record properly. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সম্বসীমা সংশোধিত 02-02-2590 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা

Observation From Visit On 25-05-2021 (CVV1): Periodic checking records for the

alarm call point, alarm & detection system has not been available in the factory.

₹ €.	ररः गासका		
l _			
P	নিৰ্দৰ্শন বিষ্ণুণ		
	T91		
ভি ব	ইটেম টাগবি		
ı –	-		

৫.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan tfor dedicated fire pump with alternate backup power supply.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	antermate sacrap power suppry.	
কারখানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	?	
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বনি	
মন্তব্য	Observation From Visit On 25-05-2021(CVV1): No design and plan is yet not prepared for dedicated fire pump system.	

২৬. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	o dedicated fire pump was available for fire fighting.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
২৬.১. কার্যত্র	ম্
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2050
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হর্মনি
1 1	

২৭. প্ৰব্ৰেষ্	२१. १४(५%)	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location–Knitting Shed The factory has installed only 02 nos.hose pipe for fire fighting system but hose pipe was not installed at knitting shed which was not fulfilled the requirement of RMG guideline.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		

Observation From Visit On 25-05-2021 (CVV1): Dedicated fire pump has not been

found available at the factory premises. Only a submersible pump has been installed for general purpose.

৭.১. কাৰ্শজ	~
কাৰ্যক্ৰম	Provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u> অগ্রাধিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
মন্তব্য	Observation From Visit On 25-05-2021 (CVV1): There has been no progress in thi work. As it was before, now it is. Standard standpipe & hose system have not beer installed yet

২৮. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	The diameter of hose pipe was 1 inch, which was not fulfilled the requirement of code.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৮.১. কাৰ্যক্ৰম Replace existing 1 inch hose pipe replace with 1.5 inch hose pipe to meet the কাৰ্যক্ৰম requirement of RMG guideline. সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত %-0b-3033 সমশ্বসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা Observation From Visit On 25-05-2021 (CVV1): There has been no progress in this

Γ		
	পরিদর্শন	Location–Roof Top The performance of hose (water pressure) was not satisfactory.
		Water was not coming out from the nozzle.
	ক্যাপ	
	<u>আইটেম</u>	
	ক্যাটাগরি	

work. As it was before, now it is. Standard standpipe & hose system have not been

৯.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র কার্খানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	साव अ
চুডান্ড সম্বশ্বসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	o8−o5−₹o₹⊚
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	Observation From Visit On $25-05-2021$ (CVV1): Minimum pressure of first aid hose is not ensured yet as there is no dedicated fire pump installed and gravitational pressure is not sufficient to meet the standard.

৩০. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

২৯. পর্যবেষ্ণণ

installed yet

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	ne hose pipe performance was not checked periodically.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩০.১. কার্যত্র	₽ ₩
কাৰ্যক্ৰম	The hose pipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খীনার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সম্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7910
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
<u>মন্তব্য</u>	Observation From Visit On 25-05-2021 (CVV1): Periodic checking records for the hose performance has not been available to ensure whether it has functional or not

পরিদর্শন Overhead PVC tank capacity was 2000 liter for both fire-fighting and domestic প্রবিষ্ণণ purpose. This volume was not sufficient for peak demand in emergency. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩১.১. কার্যক্রম Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation.

and tagged properly as well.

কাৰ্শক্ৰম	firefighting operation.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	26-09-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	Observation From Visit On 25-05-2021 (CVV1): No design and plan is yet not prepared for dedicated water storage tank for firefighting operation.

পরিদর্শন Overhead PVC tank capacity was 2000 liter for both fire-fighting and domestic পর্যবেষ্কণ purpose. This volume was not sufficient for peak demand in emergency.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৩২.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড *ने*भेश्रेत्रीमा সংশোধিত 08-02-2030 **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা Observation From Visit On 24-05-2021 (CVV1): No dedicated water storage tank মন্তব্য has been found for fire fighting operation.

<u>৩৩. পর্যবেষ্</u>দন Additional fire fighting equipment like sand & water buckets was not provided at all exit পর্যবেষ্কণ location. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

<u>୭৩.১. কার্বক্রম</u>	
কাৰ্শক্ৰম	Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থ্যনার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	Observation From Visit On 25-05-2021 (CVV1): Adequate additional firefighting equipment was found but not provided ar all exit location.

পরিদর্শন _{Th} পর্শবেষ্কণ	e factory was not provided back-up power for alarm system.		
ক্যাপ আইটেম			
ক্যাটাগরি			
৩৪.১. কাৰ্যত্ৰ	୭৪.১. কার্যক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	Power backup supply should be provided for fire alarm system.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কারখানার কার্যক্রম			
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ		
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	?. 6 − 0 ₽ − 5 0 5 5		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি		
মন্তব্য	Observation From Visit On 25-05-2021 (CVV1): Emergency backup power has not been available for fire alarm system.		
<u> অবস্থা</u>	Observation From Visit On 25-05-2021(CVV1): Emergency backup power has not		

পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	sual alarm was not placed at Generator Room.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩৫.১. কার্যত	<u>ক্ষ</u>
কাৰ্যক্ৰম	Visual alarm should be placed at the generator room.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্খানার	
কার্শক্রম অগ্রাধিকার	া ৯ সংগ্ৰহ
চুড়ান্ত সমরসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
মন্তব্য	Observation From Visit On 25-05-2021 (CVV1): Automatic fire alarm & detection system has not been installed in factory.
	system has not been installed in factory.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Bc	piler license was not available for 60 kg capacity boiler.
ক্যাপ আইটেম	
আংভেশ ক্যাটাগরি	
৩৬.১. কার্যণ্ড	<u>ক্ষ</u>
কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	%€-0₽-2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	Observation From Visit On 25-05-2021 (CVV1): Boiler license was not found in the factory.
	<u> </u>

৭. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ ^{Bc}	piler operator license was not available.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩৭.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	Observation From Visit On 25-05-2021 (CVV1): Boiler operator license was not found in the factory.
ଧଞ୍ଜ ଏ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Fire drill was not conducted in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

সুপারিশের তখ্যসূত্র কার্যানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয় চূড়ান্ত সমস্ত্রসীমা সংশোধিত সমস্ত্রসীমা	ngs as
কার্শনার কার্শক্ষম শ্ব্যাধিকার প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সম্বামীমা	
কাৰ্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত	
মগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর হুডান্ত মমরসীমা নংশোধিত	
হুড়ান্ত মনস্বসীমা শংশোধিত	
মুদ্ধর্মীদা	
মগ্রগতির শব্দা	