



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	সাকি লীট লিঃ
ঠিকানা	Notun Para, Baipal, Savar, Dhaka (Beside Depz-2)
কারখালার কোড	DHK527
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ০৯-০৮-২০২৩
---	--

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dampness has been found on the ceiling of 2nd floor roof due to seepage of water from water tank and rain water.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	A qualified structural engineer should be involved for both durability and serviceability, waterproofing on the roof slab is recommended. Moreover the roof slab drainage system should be investigated.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৮-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	28/01/2020: The factory is working under Accord from 12th May, 2019. The Accord ID - 23395. 08/12/2020: There is no dampness is found on the ceiling of 2nd floor roof. 29/03/2021: There was no dampness has been found on the date of inspection. 02.09.2021: There is no dampness is found on the ceiling of 2nd floor roof. 28/08/2022: Dampness were found in roof top and wall during inspection date. 09/04/2023: Dampness were found in roof top and wall during inspection date.
সংযুক্তসমূহ (৮)	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exposed rebar have been found on the roof top.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Provide protective coating to cover the exposed rebar from corrosion and carry out ongoing maintenance works.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কান্সালার কার্যক্রম	Proper action will be taken by the factory.
অধাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	28/01/2020: The factory is working under Accord from 12th May, 2019. The Accord ID – 23395. 08/12/2020: Exposed rebar has been covered by concrete casting. 29/03/2021: Remedial action has been taken regarding this issue. 02.09.2021: Exposed rebar has been covered by concrete casting. 28/08/2022: No Exposed rebar was found on the roof top during inspection date. 09/04/2023: No Exposed rebar was found on the roof top during inspection date.
সংযুক্তিমূহ (৬)	
<input checked="" type="checkbox"/>	

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	During document review floor load plan and material test report have not been found.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Structural engineer to prepare as built drawing and prepare calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	All drawings will be prepared by the Engineer.
অঞ্চাকার	৬ গ্রাম
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	28/01/2020: The factory is working under Accord from 12th May. The Accord ID - 23395. 08/12/2020: The factory has been prepared its As-built architectural, structural, floor load plan be with DEA and submitted to DIFE. 29/03/2021: Factory management has submitted DEA completion certificate to DIFE. 02.09.2021: Factory management has submitted DEA completion certificate to DIFE. 28/08/2022: The DEA report has received approval from DIFE & load plan also found on site during inspection date. 09/04/2023: The DEA report has received approval from DIFE & load plan also found on site during inspection date.
সংযুক্তিমূহ (৮)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>