

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	সফি নীট লিঃ
ঠিকানা	Notun Para, Baipal, Savar, Dhaka (Beside Depz-2)
কারখানার কোড	DHK527
কালার কোড	

गणत्त्र भट्ट	: কাঠামোগ্ৰত মল্যায়ল প্ৰবিষ্ণাণ্ড ১–০৪–২০:
<u>্যান্ডোন সর্ব্ব।</u> পর্ববেষ্ক্রণ	: কাঠামোগত মুল্যায়ন প্রবিষ্ণ তে৯–০৪–২০:
17(7201	
	ampness has been found on the ceiling of 2nd floor roof due to seepage of water from
	ater tank and rain water.
ন্যাপ	
শাইটেম চ্যাটাগরি	
ואוויוטוניו	
১. কাৰ্যক্ৰম	
	A qualified structural engineer should be involved for both durability and
 কাৰ্যক্ৰম	serviceability, waterproofing on the roof slab is recommended. Moreover the roof
' ' '	slab drainage system should be investigated.
সুপারিশের	<i>y</i> ,
ভ৾খ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ গাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	o 8 – o % – ₹ o ₹ ®
<u>অগ্রগতির</u>	চলমান
<u>অবস্থা</u>	
	28/01/2020: The factory is working under Accord from 12th May, 2019. The Accord ID – 23395. 08/12/2020: There is no dampness is found on the ceiling of 2nd floor
মন্তব্য	roof. 29/03/2021:There was no dampness has been found on the date of
	inspection. 02.09.2021: There is no dampness is found on the ceiling of 2nd floor
	roof. 28/08/2022: Dampness were found in roof top and wall during inspection
	date. 09/04/2023: Dampness were found in roof top and wall during inspection
	date.
সংখুক্তি	<u>মূসুহ (</u> 8)
×	x x

পরিদর্শন Exposed rebar have been found on the roof top.			
ক্যাপ			
আই(টম			
ক্যাটাগরি			
17101111			
২.১. কাৰ্যক্ৰম			
	Dravida protective coating to cover the expected repar from correction and carry out		
কাৰ্শক্ৰম	Provide protective coating to cover the exposed rebar from corrosion and carry out ongoing maintenance works.		
সুপারিশের			
ভিখ্যসূত্র			
কারখানার			
কাৰ্যক্ৰম	Proper action will be taken by the factory.		
অগ্রাধিকার	৬ মাস		
চুডান্ড সমশ্সীমা	22-0@-20%9		
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020		
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত		
মন্তব্য	28/01/2020: The factory is working under Accord from 12th May, 2019. The Accord ID – 23395. 08/12/2020: Exposed rebar has been covered by concrete casting. 29/03/2021:Remedial action has been taken regarding this issue. 02.09.2021: Exposed rebar has been covered by concrete casting. 28/08/2022: No Exposed rebar was found on the roof top during inspection date. 09/04/2023: No Exposed rebar was found on the roof top during inspection date.		
সংযুক্তিসমূহ (৬) × × × × ×			

৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	During document review floor load plan and material test report have not been found.
ক্যাপ	
<u> আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Structural engineer to prepare as built drawing and prepare calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	All drawings will be prepared by the Engineer.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	22-09-2029
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	28/01/2020: The factory is working under Accord from 12th May. The Accord ID – 23395. 08/12/2020: The factory has been prepared its As-built architectural, structural, floor load plan be with DEA and submitted to DIFE. 29/03/2021: Factory management has submitted DEA completion certificate to DIFE. 02.09.2021: Factory management has submitted DEA completion certificate to DIFE. 28/08/2022: The DEA report has received approval from DIFE & load plan also found on site during inspection date. 09/04/2023: The DEA report has received approval from DIFE & load plan also found on site during inspection date.
সংযুক্তি ×	সমূহ (8)