

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	আইরিশ নীটওয়্যার লিমিটেড
ঠিকানা	Zirani Bazar, Kashimpur, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 159
কালার কোড	প্রযোজ্য নর

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	cation– 5th and 7th floor Evacuation pathways are obstacles by building column at h and 7th floor on 02 out of 07 aisles.
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
कातशांतात	Initiative has been taken and they have completed this issue.
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 09-03-2021: They have complete this issue regarding our guideline Observation from the visit on 07-09-2021 (CVV-2): They have complete this issue.

২. পর্যবেষ্ণণ

পর্যারেক্সন	Location – 4th (Finishing section) and 7th (Sewing section) floor. Evacuation pathways are obstacles by temporary stored items like: carton, finished goods carton and goods.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway. কাৰ্যক্ৰম সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্থানার Initiative has been taken and they have completed this issue. **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 02-02-2290 সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা On 09-03-2021: They have complete this issue regarding our guideline মন্তব্য Observation from the visit on 07-09-2021 (CVV-2): They have complete this issue.

<u>ඉ</u>	৩. পর্ববেষ্ষণ		
	পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location – Main exit on egress route at ground floor All emergency exit doors are under process to installed Fire rated door. Now maximum doors are open. Collapsible security gate available at ground floor final exit. However all locking device removed from collapsible exit doors at ground floor.	
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		

.১. কাৰ্যক্ৰ	
	Replace all existing exit door on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has been taken and they have completed this issue.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	26-0P-≤0≤≤
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্ত ব্য	On $09-03-2021$: They install fire door in every floor and final exit Observation from the visit on $07-09-2021$ (CVV-2): They install fire door in every floor

৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location– All staircases Handrail is provided at one side of the stairways.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	Initiative has been taken and they have completed this issue.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	76-04-3033
সমশ্রসীমা	26-08-4044
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	1\(\frac{1}{1}\frac{1}{2}\)
ਪੁਰਤਾ	On 09-03-2021: Handrail found on both side Observation from the visit on 07-
<u> মন্তব্য</u>	09–2021 (CVV–2): Handrail found on both side

৫. পর্ববেষ্

পরিদর্শন	Location – 4th floor to 8th floor. Fire rated door installation is under process at all floor
পর্ববেষ্কণ	exit doors infront of stairways.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 2 hours fire rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have completed this issue.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	%(-0B-3053
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
l	On $09-03-2021$: They install fire door in every floor and final exit Observation from the visit on $07-09-2021$ (CVV-2): They install fire door in every floor and final exit

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন	Location – All stairways The factory building is 9 storied (high rise) building and there
পর্ববেষ্ণণ	is no fire rated entry lobby in front stairways.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৬.১. কাৰ্যক্ৰম

U: 0: 11 14 1		
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare design for installation of fire rating smoke proof enclosure. 2 hours fire rating doors for exit should not be less than that of 4 hours fire resistance rating of the walls of the smoke proof fire rated entry lobby.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্যানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have completed this issue.	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	7&-0P-5055	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
ম্ন্তব্য	On 09-03-2021: We found ACCORD approved copy of design drawing on spot but not submitted to us Observation from the visit on 07-09-2021 (CVV-2): We found ACCORD approved copy of design drawing on spot but not submitted to us 22-05-2022 (CCVV): In the the drawing, the entry lobby in front of stairways is found separated with fire rated construction and opening protective as per standard during the visit.	
সংযুক্তি ×	ममूर (२)	

L

৭. পর্যবেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন Location – All stairways The factory building is 9 storied (high rise) building and there পর্যবেষ্ণন is no fire rated entry lobby in front stairways.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগনি

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

	Within 6 months, Install smoke proof fire rated entry lobby at emergency stairways to separate from the area of incidence.
সুপারিশের	
ত্ত্থ্যসূত্র	
কারখানার	Unitiative has been taken and they have completed this issue
কাৰ্যক্ৰম	Initiative has been taken and they have completed this issue.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-205@
অগ্রগ্রাজির	
অবস্থা	সংশোধিত
	On 09-03-2021: They separated their lobby by fire door and rated construction
<u>মন্তব্য</u>	Observation from the visit on 07-09-2021 (CVV-2): They separated their lobby
	by fire door and rated construction

৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Location – 8th floor office area. The alarm system is not installed at 8th floor office প্র্যবেষ্কন area.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগনি

৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	An automatic alarm systems must be provided at 8th floor throughout the factory;		
.,,,,	the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.		
সুপারিশের			
ভখ্যসূত্র			
কার্খানার	Initiative has been taken and they have completed this issue.		
কাশক্রম	·		
<u>অগ্রাখিকার</u>	৬ মুব্রাহ		
চুডান্ত	_		
<u> </u>			
সংশোধিত	2 \\ \(\phi - \phi \phi - \phi \phi \phi \phi \phi \phi \phi \phi		
<u> </u>			
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত		
<u> অবস্থা</u>			
	On 09-03-2021: They have complete this issue regarding our guideline		
<u> মন্তব্য</u>	Observation from the visit on 07–09–2021 (CVV-2): They have complete this		
	issue		

৯. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন	Location – Boiler Building at different location. Alternative power back–up is not
পর্ববেষ্ণণ	available for fire pump.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	ৰ্ক্তম Dedicated fire pump should have own generator for alternative power backup.				
সুপারিশের তথ্যসূত্র					
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has been taken and they have completed this issue.				
<u> শ্র্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ				
হূডান্ড শমশ্বসীমা	_				
নংশোধিত নময়সীমা	%€-0B-5055				
মগ্রগতির মবস্থা	সংশোধিত				
মন্তব্য	On 09-03-2021: They use back up generator for alternative power back up. Observation from the visit on 07-09-2021 (CVV-2): They use back up generato for alternative power back up.				

১০. পর্যবেষ্ণণ			
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ	Location – All floors This factory is high raised (9– Storey) but no fire lift available.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি	वे		

১০.১. কাৰ্যক্ৰম						
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for fire lifts equipped with approved intercommunication (including two way voice communications) with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building.					
সুপারিশের ভখ্যসূত্র						
কার্যানার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.					
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ					
চুড়ান্ড সমশ্বসীমা	28-25-5028					
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-0₽-5055					
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত					
মন্তব্য	On 09-03-2021: We found ACCORD approved copy of design drawing on spot but not submitted to us but not for fire lift. Observation from the visit on 07-09-2021 (CVV-2): We found ACCORD approved copy of design drawing on spot but not submitted to us but not for fire lift. 22-05-2022 (CCVV): During the visit, the scheduled factory IRIS Knitwear Ltd. has occupied on 4th to 7th floor. The building is found 9-storied, where rest of the floors are occupied by IRIS Fabrics Ltd. (Same owner). IRIS Knitwear Ltd. has been followed up by RSC and this NC is not found in their CAP.					

<mark>পরিদর্শন প্রবিদর্শন পরিদর্শন hocation – All floors This factory is high raised (9 – Storey) but no fire lift available. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি</mark>

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Months, Install fire lifts equipped with approved intercommunication (including two way voice communications) with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building.			
সুপারিশের তথ্যসূত্র				
কার্থানার কার্বক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.			
অগ্রাধিকার	৬ মাস			
চুডান্ত সময়সীমা	07-08-707			
সংশোধিত সময়সীমা	o8-o5-₹o₹®			
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত			
মন্তব্য	On 09-03-2021: No dedicated fire lift available but they interface their lift with controll panel Observation from the visit on 07-09-2021 (CVV-2): No dedicated fire lift available but they interface their lift with controll panel 22-05-2022 (CCVV): During the visit, the scheduled factory IRIS Knitwear Ltd. has occupied on 4th to 7th floor. The building is found 9-storied, where rest of the floors are occupied by IRIS Fabrics Ltd. (Same owner). IRIS Knitwear Ltd. has been followed up by RSC and this NC is not found in their CAP.			

27. 11(1-4)			
١,			
	ोर्मिन Location- 8th floor office area. P. A. (Public Address) system is not provided at 8th		
	বেষ্কণ floor office area.		
	191		
	3753		
	(lead		
L	<u> </u>		

	A suitable public address system should be provided for communicating to all
কাৰ্যক্ৰম	floors as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	Initiative has been taken and work is on progress.
কাৰ্যক্ৰম	Initiative has been taken and work is on progress.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
<u> </u>	28-23-302B
<u> </u>	98-34-4090
সংশোধিত	%6-0 µ-5055
সমশ্বসীমা	26-08-4044
অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	
 ਹਜ਼ਤਾ	On 09-03-2021: PA system was available on spot Observation from the visit on
মন্তব্য	07-09-2021 (CVV-2): Found ok during the visit.