



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুঠশ্বাস নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	আইরিশ গীটওয়্যার লিমিটেড
ঠিকানা	Zirani Bazar, Kashimpur, Gazipur
কারখালার কোড	GZP159
কালার কোড	প্রযোজ্য নয়

মূল্যায়নের ধরণ: <b>অগ্নি মূল্যায়ন</b>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: <b>২২-০৫-২০২২</b>
---	---------------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 5th and 7th floor Evacuation pathways are obstacles by building column at 5th and 7th floor on 02 out of 07 aisles.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have completed this issue.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 09-03-2021: They have complete this issue regarding our guideline Observation from the visit on 07-09-2021 (CVV-2): They have complete this issue.

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 4th (Finishing section) and 7th (Sewing section) floor. Evacuation pathways are obstacles by temporary stored items like: carton, finished goods carton and goods.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have completed this issue.
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 09-03-2021: They have complete this issue regarding our guideline Observation from the visit on 07-09-2021 (CVV-2): They have complete this issue.

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Main exit on egress route at ground floor All emergency exit doors are under process to installed Fire rated door. Now maximum doors are open. Collapsible security gate available at ground floor final exit. However all locking device removed from collapsible exit doors at ground floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace all existing exit door on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have completed this issue.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 09-03-2021: They install fire door in every floor and final exit Observation from the visit on 07-09-2021 (CVV-2): They install fire door in every floor

### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All staircases Handrail is provided at one side of the stairways.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have completed this issue.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 09-03-2021: Handrail found on both side Observation from the visit on 07-09-2021 ( CVV-2 ) : Handrail found on both side

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 4th floor to 8th floor. Fire rated door installation is under process at all floor exit doors in front of stairways.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 2 hours fire rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have completed this issue.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 09-03-2021: They install fire door in every floor and final exit Observation from the visit on 07-09-2021 ( CVV-2 ) : They install fire door in every floor and final exit

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All stairways The factory building is 9 storied ( high rise ) building and there is no fire rated entry lobby in front stairways.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare design for installation of fire rating smoke proof enclosure. 2 hours fire rating doors for exit should not be less than that of 4 hours fire resistance rating of the walls of the smoke proof fire rated entry lobby.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have completed this issue.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 09-03-2021: We found ACCORD approved copy of design drawing on spot but not submitted to us Observation from the visit on 07-09-2021 ( CVV-2 ) : We found ACCORD approved copy of design drawing on spot but not submitted to us 22-05-2022 ( CCVV ) : In the the drawing, the entry lobby in front of stairways is found separated with fire rated construction and opening protective as per standard during the visit.

#### সংযুক্তমন্তব্য (২)



#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All stairways The factory building is 9 storied ( high rise ) building and there is no fire rated entry lobby in front stairways.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install smoke proof fire rated entry lobby at emergency stairways to separate from the area of incidence.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have completed this issue.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 09-03-2021: They separated their lobby by fire door and rated construction Observation from the visit on 07-09-2021 ( CVV-2 ) : They separated their lobby by fire door and rated construction

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 8th floor office area. The alarm system is not installed at 8th floor office area.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	An automatic alarm systems must be provided at 8th floor throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have completed this issue.
অগ্রাধিকার	৬ মাসাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 09-03-2021: They have complete this issue regarding our guideline Observation from the visit on 07-09-2021 ( CVV-2 ) : They have complete this issue

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Boiler Building at different location. Alternative power back-up is not available for fire pump.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Dedicated fire pump should have own generator for alternative power backup.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have completed this issue.
অঞ্চলিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অঞ্চলিকার অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 09-03-2021: They use back up generator for alternative power back up. Observation from the visit on 07-09-2021 ( CVV-2 ) : They use back up generator for alternative power back up.

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All floors This factory is high raised ( 9- Storey ) but no fire lift available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for fire lifts equipped with approved intercommunication ( including two way voice communications ) with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অঞ্চলিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৪-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অঞ্চলিকার অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 09-03-2021: We found ACCORD approved copy of design drawing on spot but not submitted to us but not for fire lift. Observation from the visit on 07-09-2021 ( CVV-2 ) : We found ACCORD approved copy of design drawing on spot but not submitted to us but not for fire lift. 22-05-2022 ( CCVV ) : During the visit, the scheduled factory IRIS Knitwear Ltd. has occupied on 4th to 7th floor. The building is found 9-storied, where rest of the floors are occupied by IRIS Fabrics Ltd. ( Same owner ) . IRIS Knitwear Ltd. has been followed up by RSC and this NC is not found in their CAP.

## ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All floors This factory is high raised ( 9- Storey ) but no fire lift available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

## ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Install fire lifts equipped with approved intercommunication ( including two way voice communications ) with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অংগীকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০২-০৫-২০২৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অংগীকৃত অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 09-03-2021: No dedicated fire lift available but they interface their lift with controll panel Observation from the visit on 07-09-2021 ( CVV-2 ) : No dedicated fire lift available but they interface their lift with controll panel 22-05-2022 ( CCVV ) : During the visit, the scheduled factory IRIS Knitwear Ltd. has occupied on 4th to 7th floor. The building is found 9-storied, where rest of the floors are occupied by IRIS Fabrics Ltd. ( Same owner ) . IRIS Knitwear Ltd. has been followed up by RSC and this NC is not found in their CAP.

## ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 8th floor office area. P. A. ( Public Address ) system is not provided at 8th floor office area.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

## ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	A suitable public address system should be provided for communicating to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and work is on progress.
অংগীকার	৬ মাসাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৪-০২-২০২৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অংগীকৃত অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 09-03-2021: PA system was available on spot Observation from the visit on 07-09-2021 ( CVV-2 ) : Found ok during the visit.

