



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমস্বাস্থ্য মানুস্বের অধিকার, বৈষম্যহীন  
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	ইসলাম গার্মেন্টস লিঃ (ইউনিট-২)
ঠিকানা	Zarun, Konabari, Gazipur
কারখানার কোড	GZP160
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: **বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন** পর্যবেক্ষণের তারিখ: **০৭-১২-২০২২**

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Electrical cables do not run through separate Service ducts □ Not sealed with noncombustible material at each floor level for electrical services duct □ Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide service duct for electrical cables □ Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals and fire dampers in shafts and ducts at floor separations.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	10.03.2021 cvv-1: A.) Cables went through service shaft in the underground and with the riser. B) No combustible materials found in the service duct. C.) No openings found unprotected.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☐ No separate room for the transformer ☐ No illumination in transformer room ☐ Silica gel is in poor condition. ☐ Lint/dirt in transformer room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☐ Provide a separate room for transformer as per the guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Work process is ongoing
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	10.03.2021 cvv-1: A.) Substation room is under construction. B.) Illumination is proper out there. C.) junk materials found because of construction..

সংযুক্তিসমূহ (১)



### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☐ Combustible/junk materials inside generator room ☐ No earth fault protection provided ☐ lint/dirt in generator room ☐ No detector in generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☐ Remove combustible junk materials from generator room and keep it clean.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Work process is ongoing
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-০৮-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	10.03.2021 cvv-1: a.) No combustible materials found in generator room. B.) Two separate body earthing found for each generator. C.) No lint/dirt found in generator room

### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	⌋ MDB/DB/SDB body and door not earthed ⌋ No or empty earth bar/neutral bar ⌋ Improper wiring/cablling on the floor
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	⌋ Install MDB/DB/SDB/SB/MCCB on noninflammable board. ⌋ Provide earthing to body and door of MDB/DB/SDB. ⌋ Provide duplicate earth leads for MDB.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Work process is ongoing
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৪-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	10.03.2021 cvv 1: a.) Every MDB/DB/SDB body and door is earthed properly. B.) Earth /Neutral bar is properly managed as per SLD. c.) Used underground cable trench with proper cable laying technique. On 7-12-22: Need every MDB/DB/SDB body and door earthed properly. Earth /Neutral bar is not found in one DB..

সংযুক্তিসমূহ (৩)



#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☐ Lightning protection system not available
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☐ Provide appropriate earthing and lightning protection system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	10.03.2021 cvv-1: A.) Lightning protection system is installed on the shed top as per ACCORD reviewed design. B.) Earth electrode needs to be checked. C.) Air terminal network is disturbed for the room work. On 07-12-22: LPS was not installed on building. Also no design/drawing was found.

সংযুক্তিসমূহ (১)

