



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	ইনলাই গার্জেন্টস লিঃ (ইউনিট-২)
ঠিকানা	Zarun, Konabari, Gazipur
কারখালার কোড	GZP160
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ০৭-১২-২০২২
--	--------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Electrical cables do not run through separate Service ducts Not sealed with noncombustible material at each floor level for electrical services duct Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Provide service duct for electrical cables Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals and fire dampers in shafts and ducts at floor separations.
সুপারিশের ত্যাগ	
কারখালার কার্যক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৯-২০২৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	10..03.2021 cvv-1: A.) Cables went through service shaft in the undergound and with the riser. B) No combustible materials found in the service duct. C.) No openings found unprotected.

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No separate room for the transformer □ No illumination in transformer room □ Silica gel is in poor condition. □ Lint/dirt in transformer room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide a separate room for transformer as per the guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Work process is ongoing
অঞ্চাকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	10.03.2021 cvv-1: A.) Substation room is under construction. B.) Illumination is proper out there. C.) junk materials found because of construction..

সংযুক্তসমূহ (১)



৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Combustible/junk materials inside generator room □ No earth fault protection provided □ lint/dirt in generator room □ No detector in generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Remove combustible junk materials from generator room and keep it clean.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Work process is ongoing
অঞ্চাকার	ধর্মাজ্ঞা লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-০৮-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	10.03.2021 cvv-1: a.) No combustible materials found in generator room. B.) Two separate body earthing found for each generator. C.) No lint/dirt found in generator room

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	MDB/DB/SDB body and door not earthed No or empty earth bar/neutral bar Improper wiring/cabling on the floor
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	MDB/DB/SDB/ SB/ MCCB on noninflammable board. Provide earthing to body and door of MDB/DB/SDB. Provide duplicate earth leads for MDB.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Work process is ongoing
অধ্যাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-০৯-২০১৬
সংশ্লাভিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	10.03.2021 cvv 1: a.) Every MDB/DB/SDB body and door is earthed properly. B.) Earth /Neutral bar is properly managed as per SLD. c.) Used underground cable trench with proper cable laying technique. On 7-12-22: Need every MDB/DB/SDB body and door earthed properly. Earth /Neutral bar is not found in one DB..
সংযুক্তসমূহ (৩)	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Lightning protection system not available
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide appropriate earthing and lightning protection system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline
অঞ্চলিকার	৬ গ্রাম
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৯-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চলিক অবস্থা	ক্ষেত্র হ্রদণি
মন্তব্য	10.03.2021 cvv-1: A.) Lightning protection system is installed on the shed top as per ACCORD reviewed design. B.) Earth electrode needs to be checked . C.) Air terminal network is disturbed for the room work. On 07-12-22: LPS was not installed on building. Also no design/drawing was found.

মন্তব্যক্ষমতা (১)

