



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	ইন্লাই গার্জেন্টস লিঃ (টেক্সটাইল ডিভিশন)
ঠিকানা	Zarun, Konabari, Gazipur
কারখালার কোড	GZP161
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ০৭-১২-২০২২
---	---------------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Electrical cables do not run through separate Service ducts <input type="checkbox"/> Not sealed with noncombustible material at each floor level for electrical services duct <input type="checkbox"/> Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide service duct for electrical cables <input type="checkbox"/> Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals and fire dampers in shafts and ducts at floor separations.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৯-২০২৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	On 10-03-2021 (CVW-1) : Permission was not given to visit floor.

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No separate room for the transformer <input type="checkbox"/> No illumination in transformer room <input type="checkbox"/> Silica gel is in poor condition. <input type="checkbox"/> Lint/dirt in transformer room
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide a separate room for transformer as per the guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Work process is ongoing
অঞ্চলিকার	৬ গ্লাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৯-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চলিক অবস্থা	
মন্তব্য	On 10-03-2021 (CVV-1) : Permission was not given to visit floor.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Combustible/junk materials inside generator room <input type="checkbox"/> No earth fault protection provided <input type="checkbox"/> lint/dirt in generator room <input type="checkbox"/> No detector in generator room
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide earth fault protection
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Work process is ongoing
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	On 10-03-2021 (CVV-1): Permission was not given to visit floor.

৩.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install appropriate detectors
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Work process is ongoing
অধার্থিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৯-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	On 10-03-2021 (CVV-1): Permission was not given to visit floor.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> MDB/DB/SDB body and door not earthed <input type="checkbox"/> No or empty earth bar/neutral bar <input type="checkbox"/> Improper wiring/cabling on the floor
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Install MDB/DB/SDB/SB/MCCB on noninflammable board. <input type="checkbox"/> Provide earthing to body and door of MDB/DB/SDB. <input type="checkbox"/> Provide duplicate earth leads for MDB.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Work process is ongoing
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-০৯-২০১৬
সংশ্লাখিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্জগতির অবস্থা	
মন্তব্য	On 10-03-2021 (CVW-1): Permission was not given to visit floor.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Lightning protection system not available
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide appropriate earthing and lightning protection system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৯-২০১৭
সংশ্লাখিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্জগতির অবস্থা	
মন্তব্য	On 10-03-2021 (CVW-1): Permission was not given to visit floor.