



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	টঙ্গী মোড়টার গার্ডেন
ঠিকানা	119, Kakil Sataish, Tongi, Gazipur
কারখালার কোড	GZP341
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: —
১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	-Location-Office room. – Electrical Single Line Diagram was not available but the factory maintenance person had enough knowledge about overall electrical system.

কার্যক্রম	1. Provide updated SLD matching the existing installation at the factory. 2. SLD to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets. 3. SLD to be approved by the engineer-in-charge.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-৯৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	10-09-2020 (CVV-1): Electrical Single Line Diagram was not available during inspection and they didn't make any deed till now.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Office room. - [As built Electrical Layout Drawings] wasn't available in the factory and the factory maintenance person had enough knowledge about electrical layout drawing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineer-in-charge.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	10-09-2020 (CVV-1): As built Electrical Layout Drawings] wasn't available in the factory during inspection and and they didn't make any deed till now.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at ground floor. All DBs. -Rubber mates were not provided in front of Distribution boards.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide rubber mats of adequate size in front of distribution panel MDB/DBs.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	10-09-2020 (CVV-1): Rubber mates were not provided in front of Distribution boards.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator room at Ancillary shed. -Fire protection was not provided in generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install heat detector and provide firefighting (Fire extinguisher and smoke detector) equipment in the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-১৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	10-09-2020 (CVV-1) :

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator room at Ancillary shed. -Fire rated door was not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide 4 hour fire rated walls all around the generator room on ground level.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অগ্রাধিকার	৬ গাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০৩-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	10-09-2020 (CVV-1) : Fire rated door was not available.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator room at Ancillary shed. -Area of the Generator room was 9 m2 for 100 kW.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Modify Area of generator room to meet requirements of Table 4.4, RMG Guideline; the area should be 30 m2, or relocate the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	10-09-2020 (CVV-1): Area of the Generator room was 9 m2 for 100 kW.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator room at Ancillary shed. -Proper working clearance was not maintained around the generator.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide and maintain proper clearance in all sides of generator for ease of maintenance.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	10-09-2020 (CVV-1): Proper working clearance was not maintained around the generator.

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Production floor. – EXIT signage was not proper illuminated.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Exit signs should be illuminated either by lamps external to the sign or by lamps contained within the sign. 2. The source of illumination should be providing not less than 50 lux.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	10-09-2020 (CVV-1): EXIT signage was not proper illuminated.

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at ground floor,DB at ground floor, DB at 1st floor. –Electrical SLD was not available. –Proper segregation were not provided for lighting / plug loads / sewing machine load / fan loads.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Design to have proper segregation of different end used loads. 2. Wiring design to have separate and distinct sub-circuits for power and heating system. 3. All DBs to be placed conveniently. 4. Wiring to be neat, tidy and located near ceiling.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	10-09-2020 (CVV-1): Electrical SLD was not available. –Proper segregation were not provided for lighting / plug loads / sewing machine load / fan loads.

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at ground floor. -Ammeter and Voltmeter was not available at the MDB.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide calibrated Ammeters at distribution boards (MDB).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অঞ্চাকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০৩-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	10-09-2020 (CVV-1) : Ammeter and Voltmeter was not available at the MDB.

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Production floor. -Dedicated circuits and fuse protection were provided for sockets/plugs feeding for 15/20A sockets in sewing, cutting m/c.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Individual Fuse protection should be provided to every 15/20 A socket.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-৯৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	10-09-2020 (CVV-1) : Dedicated circuits and fuse protection were provided for sockets/plugs feeding for 15/20A sockets in sewing, cutting m/c.

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-DB at 1st floor. -Cable sockets were not provided at cable end to stranded cables with cable size area $\geq 6\text{mm}^2$.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. All stranded conductors $> 6\text{mm}^2$ to be provided with cable sockets. 2. All stranded conductors $< 6\text{mm}^2$, at exposed end should be soldered / crimped.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-৯৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	10-09-2020 (CVV-1): Cable sockets were not provided at cable end to stranded cables with cable size area $\geq 6\text{mm}^2$.

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-DB at 1st floor. -Exposed cables were found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All strands cables at exposed ends should be properly soldered / crimped and insulated.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অঞ্চাকিকার	১ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৫-৯০-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৭-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	10-09-2020 (CVV-1): Exposed cables were found.

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Production floor. – Inflammable materials were found surrounding electric circuitry at production floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Ensure that all electric circuitry clean of inflammable materials. 3. Conduct periodic maintenance and maintain the records.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যখালীর কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	10-09-2020 (CVV-1) : Inflammable materials were found surrounding electric circuitry at production floor.

১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-DB at ground floor,DB at 1st floor. – Proper signage of Danger / 415 V were provided on DBs.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The electrical panels to be of metal case and should be marked with [Danger 415 Volts] and identified with proper phase marking and danger signage.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যখালীর কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অঞ্চাকার	৬ মাসাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	10-09-2020 (CVV-1) : Proper signage of Danger / 415 V were provided on DBs.

১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at ground floor,DB at ground floor, DB at 1st floor. -Electrical connections were not properly secured with lugs.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at (MDB/DBs). Ensure that all the electrical connections are properly secured with lugs.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	10-09-2020 (CVV-1) : Electrical connections were not properly secured with lugs.

১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at ground floor,DB at ground floor, DB at 1st floor. -SLD was not available. -Cables / wires and MCB/MCCB were not selected with suitable rating for desired application.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Select conductors and MCCB/MCB with adequate sizing without exceeding permissible current carrying capacity for insulation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	10-09-2020 (CVV-1) : -SLD was not available. -Cables / wires and MCB/MCCB were not selected with suitable rating for desired application.

১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at ground floor,DB at ground floor, DB at 1st floor. -Bunching and looping at MCCB/MCB or Bus bar terminal was observed in MDBs, DBs.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Avoid looping and bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	10-09-2020 (CVV-1) : Bunching and looping at MCCB/MCB or Bus bar terminal was observed in MDBs, DBs.

১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at ground floor,DB at ground floor, DB at 1st floor. -Wiring diagram/ circuit list with proper current ratings were not available on distribution board (MDB/DBs).
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, marking for MDB/DBs identifying end use load, voltage, number of phases.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	10-09-2020 (CVV-1) : Wiring diagram/ circuit list with proper current ratings were not available on distribution board (MDB/DBs).

২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at ground floor,DB at ground floor, DB at 1st floor. Production floor. - Non standard cable joints were observed in electrical circuit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around before placing the cable in the box.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-৯৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হ্যালি
মন্তব্য	10-09-2020 (CVV-1) : Non standard cable joints were observed in electrical circuit.

২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- MDB at ground floor,DB at ground floor, DB at 1st floor. -Common neutrals were observed for more than one circuits.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Each circuit should have a separate neutral (use of common neutral for more than one circuit shall not be permitted).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হ্যালি
মন্তব্য	10-09-2020 (CVV-1) : Common neutrals were observed for more than one circuits.

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Stair of the building. – Electrical wiring was not properly covered in conduit pipes.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide the wiring in PVC conduits or in metallic GI pipes. Ensure that all electrical wiring should be covered in proper conduit pipes.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অধাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০৩-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	10-09-2020 (CVV-1) : Electrical wiring was not properly covered in conduit pipes.

২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at ground floor, DB at ground floor, DB at 1st floor. – Cable entry-exit point to the panel was not properly sealed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Seal the cable entry-exit points of (MDB) with non-flammable materials. In addition: 1. Ensure all unused holes / openings in MDB to be blocked properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অধাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০৩-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	10-09-2020 (CVV-1) : Cable entry-exit point to the panel was not properly sealed.

২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator at ancillary shed. -Earthing connection was not provided to the Diesel generator frame.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অগ্রাধিকার	১ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৫-১০-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৯-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	10-09-2020 (CVV-1) : Earthing connection was not provided to the Diesel generator frame.

২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at ground floor,DB at ground floor, DB at 1st floor. - SLD was not available. -Earth Continuity Conductor (ECC) was not provided adequately & dedicated to circuit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Provide the ECC to meet minimum cross-sectional area as per table 4.5. 2. Ensure that connections between conductors / equipments provided to durable electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	10-09-2020 (CVV-1) : - SLD was not available. -Earth Continuity Conductor (ECC) was not provided adequately & dedicated to circuit.

২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Production floor. – Separate earthing was not provided on sewing m/c, socket, exhaust motor,winding m/c,Linking m/c.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide separate earthing connection to electrical equipments. Ensure that earth potential provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-১৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	10-09-2020 (CVV-1) : Separate earthing was not provided on sewing m/c, socket, exhaust motor,winding m/c,Linking m/c.

২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at ground floor,DB at ground floor, DB at 1st floor. –Earthing was not provided to MDB for its body & door.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate earthing to body and doors to MDB/DBs. Ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-১৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	10-09-2020 (CVV-1) : Earthing was not provided to MDB for its body & door.

২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Roof top. -Lightning protection system was not installed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels at roof top of building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অংগাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অংগাধিকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	10-09-2020 (CVV-1) : Lightning protection system was not installed.

২৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Office room. -The factory did not conduct planned periodical inspections and testing for insulation, earth resistance, operation test of all equipments.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Conduct Planned Periodical inspection and testing (Thermal scan, insulation, earth resistance, operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.
অংগাধিকার	চলছে
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-১১-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগাধিকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	10-09-2020 (CVV-1) : The factory did not conduct planned periodical inspections and testing for insulation, earth resistance, operation test of all equipments.