



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|----------------------------------|
| কারখালার নাম | টুইড সোয়েটার লিঃ |
| ঠিকানা | H.R. Bhaban Kodda Bazar, Gazipur |
| কারখালার কোড | GZP353 |
| কালার কোড | |

| | |
|---|---------------------------------------|
| মূল্যায়নের ধরণ: অঙ্গীকৃত মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |
|---|---------------------------------------|

| ১. পর্যবেক্ষণ | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Conductivity & record of fire drill |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| ১.১. কার্যক্রম | |
|---------------------|--|
| কার্যক্রম | Ensure adequate numbers of fire drills under the fire safety plan. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখালার কার্যক্রম | We will take action about fire drill and record according to NTPA guideline. |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য লব্ধ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১৮-০৯-১৯০০ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৯-০৯-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | On 24-09-20; Could not show any documents during inspection. |

| ২. পর্যবেক্ষণ | |
|---------------|--|
|---------------|--|

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Minimum width of aisles |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Factory needs to have sufficient number & width of aisles (0.9 m) at every floor. |
| মুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখনার কার্যক্রম | we will mark aisles according to NTPA guideline. |
| অঞ্চাকার | প্রযোজ্য নথি |
| চুড়ান্ত সময়সীমা | ১৮-০৯-১৯০০ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৯-০৯-১৯৭০ |
| অঞ্চগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | On 24-09-20; Found already wiped out as those are too old mark. |

৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Total width of aisles |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Factory needs to have sufficient total width of marked aisles (5 mm per occupant) at all floors. |
| মুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখনার কার্যক্রম | we will mark aisles according to NTPA guideline. |
| অঞ্চাকার | প্রযোজ্য নথি |
| চুড়ান্ত সময়সীমা | ১৮-০৯-১৯০০ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৯-০৯-১৯৭০ |
| অঞ্চগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | On 24-09-20; Found already wiped out as those are too old mark. |

৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of storage area |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৪. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখনার কার্যক্রম | Electrical connections has not removed from store areas as per giode line. |
| অধার্থিকার | পর্যাজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১৮-০৯-১৯০০ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৯-০৯-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | On 24-09-20; No dedicated storage found. |

৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Management of combustibles in storage area |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9 m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one-third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখনার কার্যক্রম | In the storage area has need to re-arranged the Combustibles as per suggested guidline. |
| অধার্থিকার | পর্যাজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১৮-০৯-১৯০০ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৯-০৯-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | On 24-09-20; No dedicated storage found. |

৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Visibility and uniformity of exit signs |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৬. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Ensure adequate exit signs in all floors so that it is visible from all positions. |
| মুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will install Exit sign as per NTPA guide line. |
| অঞ্চাকার | প্রযোজ্য নয় |
| চুড়ান্ত সময়সীমা | ১৮-০৯-১৯০০ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৯-০৯-১৯৭০ |
| অঞ্চগতির অবস্থা | চলচাল |
| মন্তব্য | On 24-09-20; found in final exit way |

৭. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Availability of As built drawing with machine layout & escape route. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৭.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Needs to have as built drawing with floor machine layout showing means of escape with proper dimension. |
| মুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | One consultant has been already appointed to carry out the work, They will complete the work as per guideline. |
| অঞ্চাকার | ৬ সপ্তাহ |
| চুড়ান্ত সময়সীমা | ১৮-০৯-১৯০০ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অঞ্চগতির অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | On 24-09-20; Not done by concern yet. |

৮. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Validity and full area coverage of fire license |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৮. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Factory needs to have valid fire license covering the full occupied area. |
| মুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | Validity and full area coverage of fire license has available. |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চুড়ান্ত সময়সীমা | ০৯-০৯-১৯৭০ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | On 24-09-20; they told they have but could not show on the spot during inspection. |

৯. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Testing and record of fire-fighting equipment |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৯. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Factory needs to have proper testing plan & record for fire safety equipment. |
| মুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | we will take action about testing and record of fire equipment according to NTPA guideline. |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চুড়ান্ত সময়সীমা | ১৮-০৯-১৯০০ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | On 24-09-20; No initiative taken yet. |

১০. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Type of exit doors |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১০.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | Required rated fire doors and wall will be set in the recommended areas as per timeline. |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১৮-০৯-১৯০০ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | On 24-09-20; No initiative taken yet. |

১১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Handrail on both sides of stairways |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide continuous guards and handrails on both sides of the stairs. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We will provided handrail on both sides of stairways. |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১৮-০৯-১৯০০ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | On 24-09-20; not used from 2009 and no initiative taken yet. |

১২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Adequacy of illuminated emergency light in floors |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Ensure adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & staircases. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We will installed emergency light as per NTPA guide line |
| অধিকারী | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১৮-০৯-১৯০০ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলচাল |
| মন্তব্য | On 24-09-20; found in some places but not identified. |

১৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm & detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.) |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Ensure emergency backup power for critical fire safety system. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We will taken action as soon as possible according to NTPA guide line. |
| অধিকারী | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১৮-০৯-১৯০০ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | On 24-09-20; No initiative taken yet. |

১৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Adequate number of hoses |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Factory needs to install 1 riser per 1000 m ² of floor area and 38 mm dia of hoses with variable nozzle. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will provide hose pipe as per suggested NTPA guideline. |
| অঞ্চাকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১৮-০৯-১৯০০ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অঞ্চাকার অবস্থা | শুরু হবানি |
| মন্তব্য | On 24-09-20; No initiative taken yet and not aware about FDS, FPS, FSS design drawing and standard regulations. |

১৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Availability of fire department pre-plan |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Factory needs to have a proper pre-plan for fire service & civil department. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | As soon as possible we will make fire department pre-plan according to NTPA guide line. |
| অঞ্চাকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০৫-০৩-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৪-০৯-২০২৩ |
| অঞ্চাকার অবস্থা | শুরু হবানি |
| মন্তব্য | On 24-09-20; No initiative taken yet. |

১৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Minimum width and height of exit door |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Factory need to increase the width of the final exit-2 (stair-2) at least 1.118m or provide another stair which will discharge directly to outside |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখনার কার্যক্রম | We will taken action about width and height of exit door as soon as possible according to NTPA guide line. |
| অঞ্চাকিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০৫-০৩-২০১৭ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৪-০৯-২০২৩ |
| অঞ্চাকিতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | On 24-09-20; No initiative taken yet and not aware about FDS, FPS, FSS design drawing and standard regulations. |

১৭. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Fire separation of final exit routes |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৭.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Final exit route-1 need to be protected (2 hours rated construction with 1.5 hours rated door) at each floor level entrance & storage area, also need to have a 2 hours rated protected escape route till to reach safe refuse area. Final exit route-2 (Stair-2) need to be protected (2 hours rated construction with 1.5 hours rated door) at each floor level entrance & need to protect from the generator room located at ground floor by 4 hours fire rated construction with 2 hours fire rated doors/opening, also need to have a 2 hours rated protected escape route till to reach safe refuse are |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখনার কার্যক্রম | We will provide separation as per suggested guideline. |
| অঞ্চাকিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০৫-০৩-২০১৭ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৪-০৯-২০২৩ |
| অঞ্চাকিতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | On 24-09-20; No initiative taken yet and not aware about FSS design drawing and standard regulations. |

১৮. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Fire separation of storage area |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৮.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Storage area needs to be protected with 2 hours rated construction & 1.5 hours rated opening or doors. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will provide separation as per suggested guideline. |
| অগ্রাধিকার | ৬ গ্যাস |
| চুড়ান্ত সময়সীমা | ০৫-০৩-২০১৭ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৪-০৯-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবাণি |
| মন্তব্য | On 24-09-20; No initiative taken yet and not aware about FSS design drawing and standard regulations. No dedicated storage area also not found. |

১৯. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Fire separation of boiler, generator, sub-station & chemical room |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৯.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Generator and boiler room needs to be fire separated with 4 hours fire rated enclosure and 2 hours rated opening having direct access from outside. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | Required rated fire doors and wall will be set in the recommended areas as per timeline. |
| অগ্রাধিকার | ৬ গ্যাস |
| চুড়ান্ত সময়সীমা | ০৫-০৩-২০১৭ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৪-০৯-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবাণি |
| মন্তব্য | On 24-09-20; No initiative taken yet and not aware about FSS design drawing and standard regulations. |

২০. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Fire and smoke protection of staircases |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২০.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Both of the stairs (Stair-1 & 2) need to be protected with fire and smoke resistant enclosures & opening (2 hours rated enclosure and 1.5 hour rated door) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will provide separation as per suggested guideline. |
| অঞ্চাকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০৫-০৩-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৪-০৯-২০২৩ |
| অঞ্চাকার অবস্থা | শুরু হবানি |
| মন্তব্য | On 24-09-20; No initiative taken yet and not aware about FSS design drawing and standard regulations. |

২১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Adequacy of centralized fire detection system |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will provide centralized fire detection systems as soon as possible according to NTPA guide line. |
| অঞ্চাকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০৫-০৩-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৪-০৯-২০২৩ |
| অঞ্চাকার অবস্থা | শুরু হবানি |
| মন্তব্য | On 24-09-20; No initiative taken yet and not aware about FDS design drawing and standard regulations. |

২২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Installation of fire alarm system and call point |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will provide fire alarm system and call point according to NTPA guide line. |
| অঞ্চাকার | ৬ গ্রাম |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০৫-০৩-২০১৭ |
| সংশ্লাপিত সময়সীমা | ০৪-০৯-২০২৩ |
| অঞ্চাক্তির অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | On 24-09-20; No initiative taken yet and not aware about FDS design drawing and standard regulations. |

২৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Availability of control panel for detection and alarm system |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Factory needs to install control panel for detection and alarm system at required location. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | Qualified Fire Protection Engineer will be engaged for the design of detection system. |
| অঞ্চাকার | ৬ গ্রাম |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০৫-০৩-২০১৭ |
| সংশ্লাপিত সময়সীমা | ০৪-০৯-২০২৩ |
| অঞ্চাক্তির অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | On 24-09-20; No initiative taken yet and not aware about FDS design drawing and standard regulations. |

২৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Availability of standpipe system |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Install proper standpipe system having at least 75 mm dia of standpipe. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখনার কার্যক্রম | Qualified Fire Protection Engineer will be engaged for the design of standpipe system with hydraulic calculation. |
| অঞ্চাকার | ৬ গ্যাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০৫-০৩-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৪-০৯-২০২৩ |
| অঞ্চাক্তির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | On 24-09-20; No initiative taken yet and not aware about FPS design drawing and standard regulations. |

২৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Maximum throw of hose pressure at the highest point |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Ensure the minimum pressure for standpipes supplying a 50 mm or larger hose shall be at least 300 Kpa. For standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 Kpa. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখনার কার্যক্রম | We will ensure enough hose pressure at highest and most remote part of the building. |
| অঞ্চাকার | ৬ গ্যাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০৫-০৩-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৪-০৯-২০২৩ |
| অঞ্চাক্তির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | On 24-09-20; No initiative taken yet and not aware about FPS design drawing and standard regulations. |

২৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Availability of Siamese connection for fire department |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Factory needs to install Siamese connection after installation of stand pipe system, hose system and fire pump. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | we will provide siamese connection . |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০৫-০৩-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৪-০৯-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | On 24-09-20; No initiative taken yet and not aware about FPS design drawing and standard regulations. |

২৭. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity & backup power |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৭.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Factory needs to install dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | Qualified Fire Protection Engineer will engaged for the design of fire pump. |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০৫-০৩-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৪-০৯-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | On 24-09-20; No initiative taken yet and not aware about FPS design drawing and standard regulations. |

২৮. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Water capacity for fire-fighting |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৮.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Factory needs to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We will take action about water reservoir tank for fire-fighting according to NTPA guide line. |
| অঞ্চাকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০৫-০৩-২০১৭ |
| সংশ্লাভিত সময়সীমা | ০৪-০৯-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলচাল |
| মন্তব্য | On 24-09-20; only 3000 liter stoarge tank found on rooftop and 20,000 liter another reserve tank found on. |