

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ত্যালঘন্ট সোরাটার্স লিঃ
ঠিকানা	505 Eiad Ali Complex, Bot Tola Road, North Khaikur, Board Bazar , Gazipur
কারখানার কোড	GZP 359
কালার কোড	

ারনের ধরণ: বৈত্যুত্তক মূল্যারন প্রবিষ্ণণের ত্যারখ:	
. পর্যবেষ্ণ্ডণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন পর্ববেষ্ণন system. – Electrical Single Line Dia factory maintenance person doesn☐t have enough	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
1. Provide updated SLD matching the existing ir কাৰ্যক্ৰম indicate exact positions of all points of switch b approved by the engineer-in-charge.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
স্থা ধিকার ৬ সপ্তাহ দুড়ান্ত	
সম্প্রমীমা ⁻ সংশাধিত	
<u> अभयत्रीमा</u>	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য On 30-05-2021 (CVV-1): Electrical Single Line	e Diagram was available.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location–Office room. –Updated As built Electrical Layout Drawings wasn't available in the factory and the factory maintenance person doesn thave enough knowledge about electrical layout drawing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম 1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets কাৰ্যক্ৰম to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineerin-charge. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত \$&-0₽-3033 সমশ্বসীমা **অগ্রগতির** শুৰু হয়নি অবস্থা On 30-05-2021 (CVV-1): As built Electrical Layout Drawings wasn't available in মন্তব্য

the factory and was not implemented yet.

পূর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন ধবেষ্ডণ	ocation–Substation room. –Arrangement for preventing storm water was not provide
<u>ग</u> ुश्	
াইটেম সাট্যক্রি	
য়াটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Make suitable arrangements to prevent storm water to enter substation rooms.
সুপারিশের	
ভ খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার ———	
কার্শক্রম অগ্রাধিকার). 71171
	등 해결
চুডান্ড সমশ্বসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-205@
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<u> মন্তব্য</u>	On 30-05-2021 (CVV-1): Arrangement for preventing storm water was provided.

Location-Generator room -Unwanted Materials was stored inside the generator room. পর্ববেষ্কণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	All unwanted materials should be removed from Generator room.
1117	All diwalited materials should be removed from Generator room.
সুপাারশের	
তথ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ত	
<u> ने</u> भेश्रनीभा	
সংশোধিত	(4. 63. 2622
সময়সীমা	%€-0₽-5055
অগ্রগতির	210 miles =
অবস্থা	সংশোধিত
TRAIL	On 30-05-2021 (CVV-1): Unwanted Materials was not stored inside the generator
মন্ত ব্য	room.

৫. পর্যবেষ্ণণ

Location-COS-Generator room, FPI-Generator room, LT-panel-Generator room, DB-পরিদর্শন Ground Floor-jacquard, MDB-1st Floor, DB-1st Floor, SDB-1st Floor-washing, DB-2nd পর্যবেষ্ণণা Floor, SDB-2nd Floor-Linking, DB-2nd Floor-Office, DB-3rd Floor, DB-4th Floor, SDB-5th Floor, -Rubber mat was not found in front of the above mentioned locations. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide rubber mats of adequate size in front of all distribution panels.
সুপারিশের	'
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সমশ্বসীমা	%€-0b-2022
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1): Rubber mat was available in front of the above mentioned locations.

পরিদর্শন Location–Generator Room –LT panel was not clearly and permanently labeled for পর্যবেষ্ণণ identifications.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্ৰম	Provide and maintain clear and legible identifications numbers & names on all incoming and outgoing circuits of LT panel.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাশক্রম	\ \
<u>অগ্রা</u> থিকার	৬ শঙাং
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	%€-0₽-3033
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1): LT panel was not clearly and permanently labeled for identifications.

৭. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Location–Substation room. –There was no adequate signage of electrical danger / পর্যবেষ্কণ caution at substation room. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

Adams to provide a secretar beautiful be light in the probability many
Adequate number of caution boards should be kept in the substation room.
৬ সপ্তাহ
%€-0₽-5055
210-millione
সংশোধিত
On 30-05-2021 (CVV-1): There was adequate signage of electrical danger /
caution at substation room.

পরিদর্শন Location-Substation room. -Cover on cable trench was not provided in substation পর্যবেষ্ণণ room. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ৮.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide adequate cable trenches with non-flammable covers at substation areas. |সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড *ने*भेश्रेत्रीमा সংশোধিত 08-02-2020 **সমশ্বসী**মা <u>অগ্রগতির</u> সংখ্যোধিত অবস্থা মন্তব্য On 30-05-2021 (CVV-1): Cover on cable trench was provided in substation room.

১. পর্ববেষ্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৯.১. কাৰ্যক্ৰম Modify Area of generator room to meet requirements of Table 4.4, RMG Guideline; কাৰ্যক্ৰম the area should be 40m2, or relocate the generator room. |সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 08-05-2029 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> চলমান অবস্থা মন্তব্য On 30-05-2021 (CVV-1): The generator room area need to modify.

পরিদর্শন Location–Generator room –Proper working clearance around the generator was not প্রব্যেষ্ট্রণ maintained.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১০.১. কাৰ্যক্ৰম Provide and maintain proper clearance in all sides of generator for ease of কাৰ্যক্ৰম maintenance. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 08-02-2029 সময়সীমা অগ্রগতির চলমান অবস্থা On 30-05-2021 (CVV-1): Proper working clearance around the generator was not মন্তব্য maintained and need to modify.

22. JJ(J4	ρ ^ν [
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Location–Generator room –Generator fuel was stored beside generator control panel.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		

কাৰ্যক্ৰম	Re-locate fuel tanks away from control panels in generator room.
<u>সুপারিশের</u>	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
চার <u>্</u> থানার	
কার্যক্রম	
<u> শ্র্থাখিকার</u>	১ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	27-0d-5055
মগ্রগতির মবস্থা	সংশোধিত
ন ন্তব্য	On $30-05-2021$ (CVV-1): Generator fuel wasnot stored beside generator control panel.

১২. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Location–Exit Area EXIT signage's was not found in the factory.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

১২.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	1. Exit signs should be illuminated either by lamps external to the sign or by lamps contained within the sign. 2. The source of illumination should be providing not less than 50 lux.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	%(-0b-<0<>
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1): EXIT signage's was found in the factory.

১৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	Location–SDB–5th Floor –Lighting and plug loads was not properly segregated at
পর্ববেষ্ণণ	winding section.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

1. Design to have proper segregation of different end used loads. 2. Wiring design to have separate and distinct sub-circuits for power and heating system. 3. Wiring
to be neat, tidy and located near ceiling.
৬ মাস
o 8 − o ½ − 3 o 3 ⊚
08-02-4040
সংশোধিত
©FIII)/1°
On 30-05-2021 (CVV-1): Lighting and plug loads was properly segregated at
winding section.

পরিদর্শন Location–MDB–1st Floor, –Ammeter, Voltmeter was not found on main distribution পর্যবেষ্ণণ board ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide calibrated Ammeters / Voltmeters at distribution boards (MDB). সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড *ने*भेश्रेत्रीमा সংশোধিত 08-05-2029 সমশ্রসীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা On 30-05-2021 (CVV-1): Ammeter, Voltmeter was found on main distribution মন্তব্য board

১৫. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন পর্যবেষ্ণণ Location-DB-1st Floor, SDB-5th Floor, Cable socket was not found at the cable end. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	1. All stranded conductors > 6mm2 to be provided with cable sockets. 2. All
	stranded conductors < 6 mm2, at exposed end should be soldered / crimped.
সুপারিশের	
<u>ত্থ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	76-0P-5055
সময়সীমা	24-08-4044
অ গ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	On 30-05-2021 (CVV-1): Cable socket was found at the cable end.

পরিদর্শন Location-DB-4th Floor,SDB-2nd Floor-Linking,5th Floor Winding section -Exposed পর্যবেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৬.১. কাৰ্যক্ৰম All strands cables at exposed ends should be properly soldered / crimped and কাৰ্যক্ৰম insulated. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ১ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 22-09-5055 সমশ্বসীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা On 30-05-2021 (CVV-1): Exposed wire was not found at the above mentioned মন্তব্য location.

১৭. পৰ্যবেষ্ণণ পরিদর্শন Location-DB-Ground Floor-jacquard ,2nd Floor Linking – Inflammable materials was পর্যবেষ্ণণ found near electric circuitries. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	1. Ensure that all electric circuitry clean of inflammable materials. 2. Conduct periodic maintenance and maintain the records.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2029
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1): Inflammable materials was not found near electric circuitries.

১৮. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location–Washing section 1st floor –MCCB installed near washing unit.
ক্যাপ আইটেম ক্যান্ট্রেম	
১৮.১. ক	। বিক্রম
কাৰ্যক্ৰম	Relocate switchboards away from washing area (> 2.5 m)

১৮.১. কাৰ্যত্ৰ	৮.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Relocate switchboards away from washing area (> 2.5 m).	
সুপারিশের	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
ভ৾খ্যসূত্ৰ		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	১ মপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	27-0d-5055	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
<u> মন্তব্য</u>	On 30-05-2021 (CVV-1): MCCB was not installed near washing unit.	

১১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন	
পৰ্যবেষ্ণণ ^{LC}	ocation–Boiler room. –There was steam pipeline passing nearby electrical cables.
ক্যাপ আইটেম	
অহিজেশ ক্যাটাগরি	
১৯.১. কার্যত্র	্ম
কাৰ্যক্ৰম	1. Wiring design should have separate and distinct sub-circuits for power and heat source.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	26-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1): There was steam pipeline passing nearby electrical cables and need to modify.

Location-COS-Generator room,LT-panel-Generator room,DB-Ground Floor-jacquard পরিদর্শন MDB-1st Floor, DB-1st Floor, SDB-1st Floor-washing, DB-2nd Floor, SDB-2nd Floor-পর্যবেষ্ণন Linking, DB-2nd Floor-Office, DB-3rd Floor, DB-4th Floor, SDB-5th Floor, -Proper signage was not found on panel board. ক্যাপ আইটেম ক্যাভাগরি

২০.১. কাৰ্যক্ৰম

	The electrical panels to be of metal case and should be marked with Danger 415 Volts and identified with proper phase marking and danger signage.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	%(-0 P-3 0 3 3
সমশ্বসামা	27-26-76
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	eriii)/r
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1): Proper signage was found on panel board.

২১. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Location-DB-2nd Floor-Office, Panel boards was not installed at proper height.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide and maintain easy access and proper height of panel boards (< 2m from floor level).
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	_
সমশ্সীমা	
সংশো্ধিত	08-0%-2039
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1): Panel boards was installed at proper height.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	ocation-MDB-1th floor -Over current protection device was not installed.
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাভাগার ২২.১. কার্যত্র	
रर.३. भाग्य	P ^M
কাৰ্যক্ৰম	Over current protection devices (Circuit breakers) should be installed at all distribution panels.
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্র	
কারখাঁনার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	অবিলম্ভে

পরিদর্শন Location-DB-2nd Floor-Office,DB-Ground Floor-jacquard -Working Clearance was not পর্যবেষ্কণ provided to operate the panel properly.

On 30-05-2021 (CVV-1): Over current protection device was installed.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত

সমর্যসীমা অগ্রগতির

অবস্থা

মন্তব্য

২৩. পর্যবেষ্ফণ

05-05-5590

সংশোধিত

২৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide proper clearance of 0.8 – 1.0 m in front of all distribution panels/switchboards.
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্র	
<u>কারখানার</u>	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সম্বসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	\$€-0B-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1): Working Clearance was provided to operate the panel properly.

Location-COS-Generator room, LT-panel-Generator room, DB-Ground Floor-jacquard পরিদর্শন | MDB-1st Floor, DB-1st Floor, SDB-1st Floor-washing, DB-2nd Floor, SDB-2nd Floor-পর্শবেষ্ণণ Linking, DB-2nd Floor-Office, DB-3rd Floor, DB-4th Floor, SDB-5th Floor, -Electrical connections was not properly secured with lugs. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৪.১. কাৰ্যক্ৰম Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at কাৰ্যক্ৰম (LT/MDB/DB/SDB)'s. Ensure that all the electrical connections are properly secured with lugs and glands. |সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 56-04-3033 সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা মন্তব্য On 30-05-2021 (CVV-1): Electrical connections was properly secured with lugs.

২৫. পর্ববেষ্ণণ পরিদর্শন Location-Cable channels -Power and Telecommunication cable was not separate. পর্ববেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরিl ২৫.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Power cables / telecommunication cables should be laid separately. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার**|৬ মাস চুড়ান্ত *मे*भेश्रमीभा সংশোধিত 08-05-2029 সময়সীমা অগ্রগতির

On 30-05-2021 (CVV-1): Power and Telecommunication cable was not separate.

২৬. পর্ববেষ্ণণ

অবস্থা মন্তব্য

চলমান

Location-DB-Ground Floor-jacquard MDB-1st Floor, DB-1st Floor, SDB-1st Floor-প্রিদর্শন washing, DB-2nd Floor, SDB-2nd Floor-Linking, DB-2nd Floor-Office, DB-3rd Floor, প্রবেষ্ণন DB-4th Floor, SDB-5th Floor, -Cables / wires and MCB/MCCB were not selected with suitable rating for desired application.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাভাগরি

২৬.১. কাৰ্যক্ৰম Select conductors and MCCB/MCB with adequate sizing without exceeding কাৰ্যক্ৰম permissible current carrying capacity for insulation. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড **म**भग्नमीभा সংশোধিত \$6-0B-3033 সময়সীমা অগ্রগতির সংখ্যোধিত অবস্থা On 30-05-2021 (CVV-1): Cables / wires and MCB/MCCB were selected with মন্তবা suitable rating for desired application.

29. প্ৰ্যবেশ্কণ | Location-COS-Generator room, LT-panel-Generator room, DB-Ground Floor-jacquard | প্ৰিদৰ্শন | | MDB-1st Floor, DB-1st Floor, SDB-1st Floor-washing, DB-2nd Floor, SDB-2nd Floor| Value | | Linking, DB-2nd Floor-Office, DB-3rd Floor, DB-4th Floor, SDB-5th Floor, -Bunch of cable and multiple looping was observed inside the panel. | कार्थ

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৭.১. কাৰ্যক্ৰ	બ
কাৰ্শক্ৰম	Avoid looping and bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-2022
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1): Bunch of cable and multiple looping was not observed inside the panel.

Location-COS-Generator room,LT-panel-Generator room,DB-Ground Floor-jacquard প্রিদর্শন MDB-1st Floor, DB-1st Floor, SDB-1st Floor-washing, DB-2nd Floor- Panel-Generator room,DB-Ground Floor-Jacquard MDB-1st Floor, DB-1st Floor, SDB-2nd Floor-Unking, DB-2nd Floor-Office, DB-3rd Floor, DB-4th Floor, SDB-5th Floor, -Wiring diagram was not provided on distribution boards.

ক্যাপ আইটেম
ক্যাড়াগরি

২৮.১. কাৰ্যক্ৰম Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, কাৰ্যক্ৰম marking for DBs identifying end use load, voltage, number of phases. সুপারিশের ভিখ্যসূত্র <u>কা</u>রখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ <u> চুডান্ত</u> <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত \$6-0B-3033 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য On 30-05-2021 (CVV-1): Wiring diagram was not provided on distribution boards.

২৯. পৰ্যবেষ্ণ্ডণ পরিদর্শন Location–, DB–1st Floor SDB–2nd Floor–Linking DB–4th Floor, All cable Chanels and প্রব্বেষ্ক্রণ tray. –Non standard cable joint was found. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৯.১. কার্যক্রম	
কাৰ্শক্ৰম	Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around before placing the cable in the box.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-0B-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<u>মন্তব্য</u>	On 30-05-2021 (CVV-1): Non standard cable joint was not found.

কাৰ্যনান কাৰ্যক্রম
ক্রাধিকার ৬ সপ্তাহ

চূড়ান্ত
সময়সীমা

সংশোধিত
সমস্সীমা

অগ্রাভিব
সম্বয়

অব্যা

তি 30-05-2021 (CVV-1): Cable penetration from wall was adequately covered.

<u>৩১. পর্যবেশ্কণ</u>

Location-DB-Ground Floor-jacquard MDB-1st Floor, DB-1st Floor, SDB-1st Floor-washing, DB-2nd Floor, SDB-2nd Floor-Linking, DB-2nd Floor-Office, DB-3rd Floor, Yৰ্যবেশ্ব DB-4th Floor, SDB-5th Floor, -Common neutral was connected for more than one circuits.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৩১.১. কার্যক্রম Each circuit should have a separate neutral (use of common neutral for more than কাৰ্যক্ৰম one circuit shall not be permitted) |সুপারিশের ত্থ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার|**৬ মাস চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 08-07-5050 সমশ্বসীমা অগ্রগতির সংখ্যোধিত

On 30-05-2021 (CVV-1): Common neutral was not connected for any circuits.

৩২. পর্ববেষ্কণ

অবস্থা মন্তব্য পরিদর্শন Location–2nd floor linking and sewing –Fixed machines was wired with flexible cable or পর্ববেষ্ণন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৩২.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	1. Replace all flexible cables/wires with fixed wiring; avoid use of flexible wires/cords for fixed machines. 2. Flexible cords may only be used for the connections of portable equipments.
সুপারিশের	
ভঁখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-<0<>>
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
<u> মন্তব্য</u>	On 30-05-2021 (CVV-1): Fixed machines was wired with flexible cable or cords.

৩৩. পর্যবেষ্ণণ

পর্যনেক্ <u>র</u>	Location–Ground floor.1st floor,2nd floor,3rd floor,4th floor,5th floor winding section. Beside building –Cable on wall, Cable on floor and cable tray were found without mechanical guard.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩৩.১. কাৰ্যক্ৰম

- 11/0 \ 1	Provide the wiring in PVC conduits or in metallic GI pipes. Ensure that all electrical
কাৰ্যক্ৰম	wiring should be covered in proper conduit pipes.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	-
সময়সীমা	
সংশোধিত	08-0%-303/9
<u> </u>	
<u>অগ্রগতির</u>	চলমান
অবস্থা	
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1): Cable on wall, Cable on floor and cable tray were found
	with mechanical guard but in few locations it was not found.

৩৪. পর্ববেষ্ষণ

Location-COS-Generator room,LT-panel-Generator room,DB-Ground Floor-jacquard প্রিদর্শন MDB-1st Floor, DB-1st Floor, SDB-1st Floor-washing, DB-2nd Floor, SDB-2nd Floor-পর্যবেষ্ণণ Linking, DB-2nd Floor-Office, DB-3rd Floor, DB-4th Floor, SDB-5th Floor, -Cable entry exit point was not sealed properly,

ক্যাপ
আইটেম
ক্যাভাগরি

৩৪.১. কার্যক্রম Seal the cable entry-exit points of (LT/MDB/DB/SDB)'s with non-flammable কাৰ্যক্ৰম materials. In addition: 1. Ensure that LT panel / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly. |সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র — কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুড়ান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 08-01-2029 সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা মন্তব্য On 30-05-2021 (CVV-1): Cable entry exit point was sealed properly.

৩৫. পর্যবেষ্ণন পরিদর্শন | Location–Generator Room – Only one earthing connection was provided to the পর্যবেষ্ণন generator frame. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.
সুপারিশের	
ত <u>্</u> উথ্যসূত্র	
<u>কারখানার</u>	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	2€-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্ত ব্য	On 30-05-2021 (CVV-1): Two separate earthing connection was provided to the generator frame.

Location-COS-Generator room,LT-panel-Generator room,DB-Ground Floor-jacquard প্রদর্শন MDB-1st Floor, DB-1st Floor, SDB-1st Floor-washing, DB-2nd Floor, SDB-2nd Floor-পর্যবেষ্ণন Linking, DB-2nd Floor-Office, DB-3rd Floor, DB-4th Floor, SDB-5th Floor, -ECC was not adequate. ক্যাপ আইটেম ক্যাউাগরি

৩৬.১. কার্যক্রম 1. Provide the ECC to meet minimum cross-sectional area as per table 4.5. 2. Ensure that connections between conductors / equipments provided to durable কাৰ্যক্ৰম electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সংশোধিত 08-05-2029 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা On 30-05-2021 (CVV-1): ECC was adequate and in few locations it needs to be মন্তব্য modify...

৩৭. পৰ্যবেষ্ণ্ডণ Location-COS-Generator room,LT-panel-Generator room,DB-Ground Floor-jacquard পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্ডণ Linking, DB-1st Floor, SDB-1st Floor, DB-3rd Floor, DB-4th Floor, SDB-5th Floor, -Earthing connection was not provided at the panel body or door. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate earthing to body and doors to all MDBs / DBs. Ensure that all
イルス	electrical panels provided with proper and separate earth potential.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
<u> চুড়ান্ত</u>	
সময়সীমা	
সংশো খি ত	14 (2.2)
সময়সীমা	?&-∘₽-≤∘≤≤
<u>অগ্রগতির</u>	Towns Control of the
অবস্থা	সংশোধিত
	On 30-05-2021 (CVV-1): Earthing connection was provided at the panel body or
মন্তব্য	door.

৩৮. প্রস্কেশ	
পরিদর্শন	The second of the basis of the state of the second of the
श्रुरात्वर्ण Location - Facility	-There was no Lightning protection system.
 	
আইটেম	
काह्याह्य	
ן ויוויוטוליון	

১৮.১. কার্যত্র	ন্স
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels at roof top of building.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2020
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1): There was Lightning protection system which one was installed and design/drawing was also available.

inspections and
nts.

৩৯. পর্ববেষ্ষণ

ঢ্যাটাগরি		
,		
১১.১. কাৰ্যত্ৰ	১৯.১. কাৰ্শক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	চলছে	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান	
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1): The factory was conducting planned periodical inspections and testing for insulation, earth resistance, operation test of all equipments but one of them was not updated.	