

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	সুইস স্কিপলি ক্যাশন (বিডি) লি:
ঠিকানা	Gakul Nagar, Narayanpur, Raipura, Narsingdi-1630
কারখানার কোড	NRS009
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ	: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:	79-08-505
পর্ববেষ্কণ			
শ্ববেক্ষণ	vailability of As Built Drawing with	n machine layout & escape route	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ		
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to prepare as buildimensions showing means of each	It drawing (Including machine layout) wit	th proper
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্বক্রম			
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ		
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_		
সংশোধিত সমশ্বসীমা	76-0P-5055		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি		
ম ন্তব্য	19-04-2022: As Built Drawing w during the visit.	vith machine layout & escape route is not	found
	during the visit.		

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ A১	vailability of fire department pre-plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have a proper pre-plan for fire service & civil department.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
মন্তব্য	19-04-2022: Fire department pre-plan is not found in the factory during the visit.

৩. পর্যবেষ্ফণ শান্বদশন | পর্যবেষ্কন | Fire safety training from BGMEA or Fire service & Civil Defense or others ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Fire manager/Director need to have safety training from proper authority & worker কাৰ্যক্ৰম of the factory should as far as possible be trained for use fire extinguisher সুপারিশের ভঁখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত \$&-0B-₹0₹₹ সমশ্বসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা 19-04-2022: Factory has not arrange any safety training from any authority. মন্তব্য

পরিদর্শন	conductivity and record of fire drill
পর্ববেষ্কণ ু ক্যাপ আইটেম	
ক্যা টা গরি	
৪.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Fire drill shall be conducted quarterly (4 times a year) under the Fire Safety Plan. A record of such drills shall be kept in writing for at least 3 years for the inspection of fire brigade whenever called for.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	1
অগ্রাধিকা	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হর্মনি
<u>মন্তব্য</u>	19-04-2022: Fire drill document is not found during the visit.

. পর্ববেষ্ডণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	esting and record of fire-fighting equipment
ক্যাপ আইটেম	
না২(ড্রু ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory need to have proper testing plan & record of fire safety equipment.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র কার্খানার	1
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ	ব্ব প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	02-02-2940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
মন্তব্য	19-04-2022: Testing and record of fire-fighting equipment are not found in the factory during the visit.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Type of exit doors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	Ť

৬.১. কাৰ্যক্ৰম

সুপানিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্তম অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রণতির অবস্থা 19-04-2022: None rated steel sliding door and glass swing door is used in the exit of connecting to staircase in each floor level.	কাৰ্বক্ৰম	All the exit doors of staircase enclosure need to be replaced by side swinging fire rated doors with self-closing mechanisms so that the staircase remains free from smoke and it needs to be opened in the direction of travel as well as the lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্তম অগ্ৰাধিকাৰ ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সমশ্ৰমীমা সংশোধিত সমশ্ৰমীমা অগ্ৰাভিৰ অৰম্ব 19-04-2022: None rated steel sliding door and glass swing door is used in the exit	সুপারিশের	
কাৰ্যক্ষ অগ্ৰাধিকাৰ ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সমশ্ৰসীমা সংশোধিত সমশ্ৰসীমা অগ্ৰাভিব অব্যা 19-04-2022: None rated steel sliding door and glass swing door is used in the exit	<u>ভখ্যসূত্র</u>	
<u>জ্ঞাধিকার ৬ সপ্তাহ</u> <u>চুড়ান্ত</u> সমর্বসীমা সংশোধিত সমর্বসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা 19-04-2022: None rated steel sliding door and glass swing door is used in the exit	কারখানার	
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অঞ্জিতির অবস্থা 19-04-2022: None rated steel sliding door and glass swing door is used in the exit		
সম্প্ৰসীমা -	<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সম্ভাহ
সংশোধিত সমশ্যসীমা অগ্রগতিৰ অবস্থা 19-04-2022: None rated steel sliding door and glass swing door is used in the exit	চুডান্ড	
সম্বাসীমা অপ্রগতিব অবস্থা 19-04-2022: None rated steel sliding door and glass swing door is used in the exit	সমশ্রসীমা	
সম্প্ৰসামা তি কৰিব প্ৰাণ্ডিৰ প্ৰক্ৰ হথলি প্ৰক্ৰি বিশ্ব বিশ্	সংশোধিত	
অবস্থা 19-04-2022: None rated steel sliding door and glass swing door is used in the exit	সমশ্রসীমা	26-08-4044
্বিপ্তা বিশ্ব বিশ্র বিশ্ব বিশ	অগ্রগতির	m=r = m=r
	অবস্থা	 전위 본제에
of connecting to staircase in each floor level.	মন্তব্য	19-04-2022: None rated steel sliding door and glass swing door is used in the exit
		of connecting to staircase in each floor level.

সংयुक्तिमभूर (১) ×

৭. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Minimum width and height of exit door
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Minimum width of door shall be at least 0.9m & height shall be 2m.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	76-04-3033
সময়সীমা	2V - 0 B - 4 0 4 4
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্যনি
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	19-04-2022: Minimum exit width is found 0.84 m, which is located at east-south
	side on pre–fabricated shed at ground floor.

সংশুক্তিসমূহ (১) ×

. . পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Minimum width of marked aisles
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কার্য	<u>भ्र</u>
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have sufficient number & width (0.9m) of marked aisles at all working floor.
সুপারিশে তথ্যসূত্র	
কার্খান কার্শক্রম	
্ব্যাংশক চুড়ান্ত সমর্মীম	ব প্রযোগ্য ন্য
সংশোধি সময়সীম	5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণ
মন্তব্য সংবর্	19-04-2022: No aisles mark found in production floor. নসমূহ (১)
×	· a, · · ·

পর্যবেষ্ণণ	
ারিদর্শন 1র্শবেষ্ফণ	inimum clear width of stair
ন্যাপ নাইটেম ন্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to ensure minimum clear width of stair 0.90 m.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
and of the state of	শুৰু হৰ্মনি
অগ্রগতির অবস্থা	

Handrail on both sides of stairways পর্ববেষ্কণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১০.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Factory need to provide handrail on both sides of each stairways. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত \$6-0B-3033 **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা Bothside handrails are not provided in the stair. মন্তব্য সংশুক্তিসমূহ (১)

১১. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১১.১. কাৰ্যক্ৰম

The final exit \square 03 need to be protected by 4 hours fire rated construction with 2 কাৰ্যক্ৰম hours fire rated doors or openings from the generator room and need to have the protected route till to reach safe refuse area |সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত 08-05-2029 সময়সীমা **অ**গ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 19-04-2022: The final exit 103 need to be protected by 4 hours fire rated construction with 2 hours fire rated doors or openings from the generator room মন্তব্য and need to have the protected route till to reach safe refuse area সংশুক্তিসমূহ (১)

পরিদর্শন পর্শবেষ্ক্রণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	re separation of storage area
১২.১. কার্যত্র	চ্ম
কাৰ্যক্ৰম	Storage area needs to be protected with 2 hours rated construction & 1.5 hours rated opening or doors.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বজ্জম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত	৬ মাস
ञॅभग्रत्रीमा	-
সংশোধিত সময়সীমা	08-02-404@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য মংহাতিক	19-04-2022: Storage area is not separated from the production area.
	সমূহ (১)

১৩. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন Fire separation of boiler, generator, sub-station and chemical room ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম Generator room needs to be fire separated with 4 hours fire rated enclosure and 2 কাৰ্যক্ৰম hours rated opening having direct access from outside. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত 08-05-2039 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 19-04-2022: Generator room is not separated from the production area. <u> মন্তব্য</u> সংখুক্তিসমূহ (১)

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Fire and smoke protection of staircases
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৪.১. ক	বিজ্ঞম
কাৰ্যক্ৰ	the stairway to the final exits.
সুপারিং ভখ্যসূত্র	
কার্থা	
কাৰ্যক্ৰ	
	সার ৬ সাস
চুডান্ড সমশ্রসী	ना
সংশো ² সময়সী	100 - 0 = 0
অগ্রগতি অবস্থা	ৰ শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	19-04-2022: Staircase is not proted from the production area.
সংযুগি <u>×</u>	क्रिममूर (১)

১৫. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of পর্ববেষ্ণগ storage area
ক্যাপ আইটেম্
ক্যাটাগরি
১৫.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শক্ৰম Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits
সুপারিশের
ত্র্পাসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
্ অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা ^{১১–১১} ১৭০
<mark>অগ্রগতির</mark> অবস্থা
মন্তব্য 19-04-2022: Light without cover is found in the storage area.
- त्रःयूक्तिममूर् (১) ×

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Management of combustibles in storage area
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9 m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
<u>মন্তব্য</u>	19-04-2022: Combustibles are not managed with proper housekeeping.
সংযুক্তি	সমূহ (১)

১৭. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes
ক্যাপ	
আহ(ভূম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম

CD SI W A A	Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs. (Escape route).
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-3033
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বানি
মন্তব্য	19–04–2022: Emergency lights are not found in the factory.

পরিদর্শন Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm & পর্যবেষ্ণন detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory need to emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm & detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	7&-0P-5055
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্যনি
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	19-04-2022: No emergency backup power is found during the visit.

১৯. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Visibility and uniformity of exit signs
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	(a) The color and design of lettering, arrows and other symbols on exit signs shall be in high contrast with their background. (b) The source of illumination, contrast, intensity and luminance needs to be at least 50 lux, 0.5, 5.0 foot candles and 0.2 cd/m2 respectively.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্র্যোগ্য নর
চুডান্ত	_
সম্মুসীমা	
সংশোধিত	02-02-229
সমশ্রসীমা	יש יש שנטן י
অগ্রগতির	শুরু হর্মনি
অবস্থা	
মন্তব্য	19-04-2022: Illuminated exit sign is not found during the visit.
সংযক্তিসমহ (১)	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Adequacy of centralized fire detection system
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

২০.১. কাৰ্যক্ৰম

	Factory poods to install controlling and automatic fire detection 9 alarm system on
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA
	Guideline
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	08-07-303@
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্যনি
অবস্থা	
মন্তব্য	19-04-2022: Centralized fire alarm and detection system is not installed yet in the
	factory.

২১. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Installation of fire alarm system and call point
ক্যাপ	
আই(টম্	
ক্যাটাগরি	

২১.১. কাৰ্যক্ৰম

The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building.
৬ মাস
08-07-505@
শুরু হর্যনি
12 15 15 15 15 15 15 15
19-04-2022: Centralized fire alarm and detection system is not installed yet in the
factory.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Availability of control panel for automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

detection & fire alarm system according to NTPA Guideline.

সুপারিশের
তখ্যসূত্র
কারশানার
কার্যক্রম
অগ্রাধিকার ৬ মাস
চূড়ান্ত
সমরসীমা
সংশোধিত
সমরসীমা
অগ্রাতির
অবস্থা

19-04-2022: Centralized fire alarm and detection system is not installed yet in the

২৩. পর্ববেষ্ণণ

factory.

পরিদর্শন পর্যবেষ্ষ্যণ Availability of standpipe system	
<u>ক্যাপ্</u>	
আহতেম ক্যাট্রাগরি	

২৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install proper standpipe system having at least 75mm dia of standpipe. First aid hose system (38 mm nominal) shall be provided (Ref. Fire Service Standard # 9) in addition to Fire Aid Fire Fighting Appliances in existing high rise NTPA (20 m) buildings. In addition 50 mm or larger hose connection facility shall be provided.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	19-04-2022: Standpipe system is not installed yet in the factory.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	dequate number of hoses
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি ২৪.১. কার্যত্র	22
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install 1 riser per 1000 m2 of floor area and 38 mm diameter fabric hoses with variable nozzle.
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্র	
কারখাঁনার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2030
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্যাণি
<u> মন্তব্য</u>	19-04-2022: Standpipe system is not installed yet in the factory.

২৫. পর্ববেষ্ড	f and the second se
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Maximum throw of hose pressure at the highest point
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
२ ६.১. কার্থ	<u>ক্ষ</u>
কাৰ্যক্ৰম	Factory need to ensure the minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or larger hose shall be at least 300 kpa and standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 kpa.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	1
কারখানা কার্যক্রম	व
I 	ৰ ৬ মাস
চুড়ান্ড সময়সীমা	. –
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
<u>মন্তব্য</u>	19-04-2022: Standpipe system is not installed yet in the factory.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	vailability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২৬.১. কার্য	<u>জুম</u>
কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	f
কাৰ্যক্ৰম	3 2 707
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত	1 9 117
। তুজাঙ সময়সীমা	_
<u>সংশোধিত</u>	
সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির	শুরু হয়নি
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	19-04-2022: Siamese connection for fire department is not availabale in the
11 "	factory.

রিদর্শন 🛴	
শ্বেষ্ফণ Av	ailability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power
गृश्	
াইটেম যাটাগরি	
ภเตาซาลา 	
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient
	capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory.
সুপারিশের	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
<u> </u>	
সুড়াঙ সময়সীমা	-
স্পর্যাশা সংশোধিত	
ルパ/ベルロを (の	08-07-303@
সমশ্রসীমা	
	শুৰু হৰ্যনি

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Water capacity for fire-fighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	· ·

২৮.১. কাৰ্শজন

কাৰ্যক্ৰম	Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment and at least 1900ltr x 75min=142500 liters water storage tank.
সুপারিশের	
<u>ত্থ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	08-0%-203@
সমশ্রসীমা	00-00-4049
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্যনি
অবস্থা	1916 2 40
মন্তব্য	19-04-2022: Water storage capacity for fire fighting is not found in the factory.