

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ক্রিমেটিত ডিজাইনার্স লিঃ
ঠিকানা	Plot no# 283, Ibrahimpur, Dhaka Cantt, Dhaka-1206
কারখানার কোড	DHK141
কালার কোড	

<u>ল্যান(লর শরণ</u>	🛾 र्थाक्षे भून्यायन	পর্যবেষ্কণের তারিখ:
. পৰ্যবেষ্ডণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Te	esting and record of fire–fighting equipment	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ	
কাৰ্যক্ৰম সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ	Factory need to have proper testing plan &	record of fire safety equipment.
কার্থানার কার্শক্রম	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হর্মনি	
মন্তব্য	24-03-2020 (CVV-01): Testing of fire-fighting the factory. So documents of fire-fighting eduring visit. 19-08-2021 (CVV-02): Testin conducted by the factory. So documents of not found during visit.	equipment's testing are not found g of fire–fighting equipments are not

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Minimum width of marked aisles
ক্যাপ আইটেয়	
ক্যা টা গরি	

কাৰ্যক্ <u>ৰ</u> ম	Ensure minimum width of aisles as follows: (a) Seats on both sides of the aisle 1
	m (b) Seats on one side of the aisle 0.9 m
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	02-02-229
সমশ্বসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হ্ৰানি
অবস্থা	
	24-03-2020 (CVV-01): Aisles have not been marked anywhere in the factory.
মন্তব্য	Thus minimum width of marked aisles are not ensured. 19-08-2021 (CVV-02):
	Aisles have not been marked anywhere in the factory. Thus minimum width of
	marked aisles are not ensured.

৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Total width of aisles
ক্যাপ	
পাহ(৬৸ ক্যাটাগরি	ı

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have sufficient total width of marked aisles (5mm per occupant) at all floor of the building and total width needs to comply with table 2.19.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোগ্য নর
চূড়ান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বানি
মন্তব্য	24-03-2020 (CVV-01): Aisles have not been marked at anywhere in this factory. Thus total width of marked aisles are not ensured. 19-08-2021 (CVV-02): Aisles have not been marked at anywhere in this factory. Thus total width of marked aisles are not ensured.

৪. পর্ববেষ্ফণ

	ৰ্ণা Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of	
প্যবে	ষ্ট্ৰণ storage area	
ক্যাপ		
<u> </u>	স্	
ক্যাটা	গাঁব	

.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Lights in storage area need to be installed with protective covers and conduits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u> অগ্রাখিকার</u>	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	24-03-2020 (CVV-01): Lights are not installed with protective covers at fabric store of basement floor and accessories store of 4th floor. 19-08-2021 (CVV-02) Lights are not installed with protective covers at fabric store of basement floor and accessories store of 4th floor.

পার্দশন প্রব্বেষ্ণ্রণ Management of con	bustibles in storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাট্রগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	প্রশোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	24-03-2020 (CVV-01): Good housekeeping is not maintained to manage combustibles at fabric store of basement floor and accessories store of 4th floor. Also, a minimum clearance of one-third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack is not maintained. 19-08-2021 (CVV-02): Good housekeeping is not maintained to manage combustibles at fabric store of basement floor and accessories store of 4th floor. Also, a minimum clearance of one-third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack is not maintained.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ '	Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাভাগাৰ	

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs. (Escape route).
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	24-03-2020 (CVV-01): Illuminated emergency lights are not found at floors, escape route and stairs. 19-08-2021 (CVV-02): Illuminated emergency lights are not found at floors, escape route and stairs.

৭. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Availability of As built drawing with machine layout & escape route
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

I<0 ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤	Factory needs to have as built drawing with proper dimensions showing all the means of escape.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	৬ সপ্তাহ
সম্বসীমা সংশোধিত	0 M - 0 F - 5 0 5 5
সম্যুসীমা অগ্রগতির	শুৰু হ্ৰানি
<u> </u>	24-03-2020 (CVV-01): As-built drawing with machine layout & escape route is
মন্তব্য	not found in the factory during the visit. 19–08–2021 (CVV–02): As-built drawing with machine layout & escape route is not found in the factory during the visit.

রিদর্শন শবেষ্ডণ	alidity and full area coverage of fire license
্যাপ াইটেম গ্যাটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	Fire license need to be updated for full occupied area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o № — o ৮ — ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	24-03-2020 (CVV-01): Fire license is found with validity till 30th June 2020 without having full area coverage for this factory. 19-08-2021 (CVV-02): Fire license is found with validity till 30th June 2020 without having full area coverage for this factory.

১. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	ype of exit doors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	म
কাৰ্যক্ৰম	All the exit doors need to be install side swinging so that un-lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার	
্র অভ্যানকার চুডান্ত সময়সীমা	७ १७।२ -
সংশোধিত সময়সীমা	o № – o ₽ – ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
<u>মন্তব্য</u>	24-03-2020 (CVV-01): Outward side-swinging and unlockable type doors are not installed yet. Sliding and collapsible gates are found at all exits egress routes. 19-08-2021 (CVV-02): Outward side-swinging and unlockable type doors are not installed yet. Sliding and collapsible gates are found at all exits egress routes.

পরিদর্শন Minimum width and height of exit door ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ১০.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Minimum width of door shall be at least 0.9 m & height shall be 2 m. সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত o&-ob-2022 **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির হ্মরু হয়নি অবস্থা 24-03-2020 (CVV-01): Width of exit-2 is measured 0.81 m at all floors which is found less than the minimum standard requirement. 19-08-2021 (CVV-02): মন্তব্য Width of exit-2 is measured 0.81 m at all floors which is found less than the minimum standard requirement.

১১. পর্ববেষ্ণণ পরিদর্শন Handrail on both sides of stairways পর্যবেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম |ক্যাটাগরি| ১১.১. কাৰ্যক্ৰম |কাৰ্যক্ৰম Provide handrail on both sides of each stairways. সুপারিশের <u>তথ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত *স*মশ্বসীমা সংশোধিত 08-08-2022 সমশ্বসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা 24-03-2020 (CVV-01): Both side handrails are not provided at all stairs yet. Location - All Stairs. 19-08-2021 (CVV-02): Both side handrails are not provided মন্তব্য at all stairs yet.

পৰিদৰ্শন Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm & পর্যবেষ্ণন detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১২.১. কাৰ্যক্ৰম Emergency back-up power needs to be connected for critical fire safety system কাৰ্যক্ৰম and not less than 30 minutes in case of failure of power supply. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 06-06-2022 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 24-03-2020 (CVV-01): Emergency backup power for critical fire safety system is মন্তব্য not found during the visit. 19-08-2021 (CVV-02): Emergency backup power for critical fire safety system is not found during the visit.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ire command station facilities with communication to all floors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৩.১. কার্যত	<u>ক্</u> ষ
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to establish command station on the entrance lobby and equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor. It needs to be manned with properly trained personnel having responsibility of maintenance and operating firefighting facilities within the building.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o⊌-ob-2o22
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুম্বনি

24-03-2020 (CVV-01): Fire command station is not available in the factory. 19-

08-2021 (CVV-02): Fire command station is not available in the factory.

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ A১	vailability of fire department pre-plan
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
১৪.১. কাৰ্যত্ৰ	স্ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have a proper pre-plan for fire department.
সুপারিশের	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রা <u>খি</u> কার	৬ মাস
চুডান্ত	_
সম্প্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-?\$-\$0\$\$
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হ্রানি
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	24-03-2020 (CVV-01): Fire department pre-plan is not found during the visit. 19-08-2021 (CVV-02): Fire department pre-plan is not found during the visit.

৫. পর্ববেষ্ড	
পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ	inimum clear width of stair
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৫.১. কার্যত	<u>ম</u>
কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to have sufficient width of stair (8mm per occupant and 0.90 m minimum) at all floor of the building and need to be comply (Table 2.19) of NTPA Guideline.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	া ৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	\$&-?5-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
মন্তব্য	24-03-2020 (CVV-01): Minimum clear width of stair-2 is measured 0.75m which is insufficient. At 6th floor, minimum clear width of stair-2 is found 0.41 m & found obstructed by wall. 19-08-2021 (CVV-02): Minimum clear width of stair-2 is measured 0.75m which is insufficient. At 6th floor, minimum clear width of stair-2 is found 0.41 m & found obstructed by wall.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Total width of stair
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	

১৬.১. কাৰ্যক্ৰম Factory needs to ensure minimum two number of stair in every floor of the building কাৰ্যক্ৰম that complies with table 2.19. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 26-22-2022 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 24-03-2020 (CVV-01): Minimum clear width of stair-2 is measured 0.75m which is insufficient. At 6th floor, minimum clear width of stair-2 is found 0.41 m & found obstructed by wall. At 9th and roof floors, only one stair is provided which is not sufficient as per the standard. 19-08-2021 (CVV-02): Minimum clear width of মন্তব্য stair-2 is measured 0.75m which is insufficient. At 6th floor, minimum clear width of stair-2 is found 0.41 m & found obstructed by wall. At 9th and roof floors, only one stair is provided which is not sufficient as per the standard.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Fire separation of final exit routes
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	At the south-middle portion of (final exit-1), escape routes need to protect from ground floor area and need to provide protected paths of travel (4 hours fire rated construction with 2 hours fire rated opening) till to reach safe refuse area.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূডান্ড সমর্মীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹€-\$₹-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি
মন্তব্য	24-03-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to separate final exit 1 & 2 by fire rated construction and fire rated opening from market area at ground floor. $19-08-2021$ (CVV-02): No action has been taken yet to separate final exit 1 & 2 by fire rated construction and fire rated opening from market area at ground flo

১৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Fire separation of storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Storage area need to be protected with 2 hours rated construction & 1.5 hours rated opening or doors with other occupancy.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹ % – % 2 – 5 o 5 5
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	24-03-2020 (CVV-01): Accessories store at 4th floor and fabric store at basement area is not fire separated by fire rated construction and opening protection from working area. 19-08-2021 (CVV-02): Accessories store at 4th floor and fabric store at basement area is not fire separated by fire rated construction and opening protection from working area.

১৯. পর্ববেষ্ফণ		
পাৰ্পশাৰ্গ Fire separation of boiler, generator, sub-station and	chemical room	
१९४१ व		
काृ्श		
আইটেম্		
ক্যাটাগরি		

רוויסוריוויזן	
৯.১. কাৰ্যত্ৰ	স
কাৰ্যক্ৰম	Factory need to protect the boiler room from the finishing section on 5th floor of the building by 4 hours rated construction with 2 hours fire rated door/opening. Factory need to protect the generator room from the stair-2 at north-west portion which is located at basement floor of the building by 4 hours rated construction with 2 hours fire rated door/opening.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <i>€</i> −%₹−₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বানি
মন্তব্য	24–03–2020 (CVV-01): Generator and sub–station are located at basement floor which is near to exit–2 without having fire separation. Boiler room is located at basement which is not allowed as per standard. Moreover, boiler room is adjacent to egress route of stair–1 and fabric store without having fire separation. Chemical room is not available in the factory premises. 19–08–2021 (CVV-02): Boiler room is located at basement which is not allowed as per standard. Moreover, boiler room is adjacent to egress route of stair–1 and fabric store without having fire separation. Chemical room is not available in the factory premises.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Fire and smoke protection of staircases
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

	1
কাৰ্যক্ <u>ৰ</u> ম	The entire exits connecting to the staircases (2 numbers staircase) need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening (2 hour rated enclosure and 1.5 hour rated door) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	56-75-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	24-03-2020 (CVV-01): Both staircases are not found protected by fire rated opening protection from working area. Non rated gates are found in every floors connecting with staircases. Location: All exits 19-08-2021 (CVV-02): Both staircases are not found protected by fire rated opening protection from working area. Non rated gates are found in every floors connecting with staircases.

২১. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Protection and arrangement of vertical shaft (including lift core)
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Walls enclosing the lift core shall have a fire resistance rating of 2 hours and lift car doors shall have a fire resistance rating of at least 1 hour.
সুপারিশের তথ্যসত্র	
কার্খানার	
কাশক্রম অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	<i>₹€−</i> \$ <i>₹−</i> ₹ <i>0</i> ₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
মন্তব্য	24-03-2020 (CVV-01): Vertical shaft is not found separated by fire rated construction and opening protection from working areas. 19-08-2021 (CVV-02): Vertical shaft is not found separated by fire rated construction and opening protection from working areas.

২২ . পর্ববেজ্ঞ ণ		
পিরিদর্শন 🚅 💮		
পান্ধশন প্র্ববেক্ষণ Fire separated lobby in staircase		
ক্যাপ		
অহিত্তেন ক্যাটাগরি		

.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্ <u>শ</u> ক্ৰম	Factory need to have 4 hours rating for walls (enclosure) and 2 hours for door openings fire separated & smoke proof lobby in the both of the staircase.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <i>€</i> − <i>\$</i> ₹−₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুৰ্ননি
মন্তব্য	24-03-2020 (CVV-01): Fire rated entry lobby is not yet separated from production floors. 19-08-2021 (CVV-02): Fire rated entry lobby is not yet separated from production floors.

২৩. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Fire separation and smoke protection in basement area with lobby	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		

॥খ্ ঙেশ নাটাগরি	
ואוויוטות	
<u>୭.১. কার্যত্র</u>	ম
কাৰ্শক্ৰম	Factory need to have 4 hours rating for walls (enclosure) and 2 hours for door openings fire separated & smoke proof in the basement area with lobby.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্ন্থীনার কার্বক্রম	
<u>শা এশ</u> অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সমর্মীমা	<i>₹€−</i> \$ <i>?−</i> ₹ <i>0</i> ₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
মন্তব্য	24-03-2020 (CVV-01): Fire rated barrier and opening protection is not provided at staircase of basement floor, thus fire separation and smoke protection of staircase is not ensured. 19-08-2021 (CVV-02): Fire rated barrier and opening protection is not provided at staircase of basement floor, thus fire separation and smoke protection of staircase is not ensured.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Adequacy of centralized fire detection system
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹ (- % 2 - 5 0 5 5
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	24-03-2020 (CVV-01): Centralized and automatic fire detection and alarm system is not installed yet. 19-08-2021 (CVV-02): Centralized and automatic fire detection and alarm system is not installed yet.

২৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Installation of fire alarm system and call point
ক্যাপ	
আহ(ভূম ক্যাটাগরি	

_	
কাৰ্শক্ৰম	The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building.
সুপারিশের তথ্যসত্র	
কার্খানার	
কার্শক্রম অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	₹ % −₹₹−₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	24-03-2020 (CVV-01): Centralized and automatic fire detection and alarm system is not installed yet. Call point is not available in the factory. 19-08-2021 (CVV-02): Centralized and automatic fire detection and alarm system is not installed yet. Call point is not available in the factory.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Availability of control panel for automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

l	২৬.১. কাশক্রম		
Ī			
	I-m I <i.0⊾ th="" λi<=""><th>Factory needs to install control panel for centralized and automatic fire detection</th></i.0⊾>	Factory needs to install control panel for centralized and automatic fire detection	
	41 101	and alarm system at required location.	
	সুপারিশের		
	ভিখ্যসূত্র		
1	কারখানার		

চূড়ান্ত _________ সমশ্বসীমা _______ সংশোধিত _______

অগ্রাধিকার ৬ মাস

কাৰ্যক্ৰম

শংশোশভ সময়সীমা অগ্রগতির

অবস্থা অবস্থা

24-03-2020 (CVV-01): Centralized and automatic fire detection and alarm system is not installed yet. Control panel of automatic fire alarm and detection system is not available. 19-08-2021 (CVV-02): Centralized and automatic fire detection and alarm system is not installed yet. Control panel of automatic fire alarm and detection system is not available.

২৭. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Communication system of all floors
ক্যাপ	
আহডেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Install suitable public address system having communication to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹ % – % 5 – 5 0 5 5
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	24-03-2020 (CVV-01): No action has been taken yet. Public address system is installed in the factory but it does not cover all the floors and facilities of the factory. 19-08-2021 (CVV-02): No action has been taken yet. Public address system is installed in the factory but it does not cover all the floors and facilities of the factory.

২৮. পর্ববে	২৮. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্র	Availability of standpipe system	
ক্যাপ		
্র অহিভেম ক্যাটাগরি	i l	
ক্যাটাগরি	i l	

্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	Install proper standpipe system having at least 100 mm dia of standpipe. First aid hose system (38 mm nominal) shall be provided (Ref. Fire Service Standard #9) in addition to Fire Aid Fire Fighting Appliances in existing high rise NTPA (20 m) buildings. In addition 50 mm or larger hose connection facility shall be provided
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <i>€</i> – \$ ₹ – ₹ • ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি
মন্তব্য	24-03-2020 (CVV-01): Standard standpipe and hose systems is not installed yet throughout the factory as per the standard. Only 38 mm dia meter hose pipes are found connecting with overhead tank which are not as per standard. $19-08-2021$ (CVV-02): Standard standpipe and hose systems is not installed yet throughout the factory as per the standard. Only 38 mm dia meter hose pipes are found connecting with overhead tank which are not as per standard.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Maximum throw of hose pressure at the highest point
ক্যাপ আইটেয়	
ক্যা টা গরি	

	Factory need to ensure the minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or larger hose shall be at least 300 kPa and standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 kPa.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	7. 2021
$\overline{}$	<u>명 에게</u>
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	₹ & − ? \$− ? 0 ₹ ₹
অগ্রগতির	
অবস্থা	শুৰু হৰ্মান
মন্তব্য	24-03-2020 (CVV-01): Standard standpipe system as well as fire pump is not installed yet to ensure required hose pressure at the highest and most remote part of the building. $19-08-2021$ (CVV-02): Standard standpipe system as well as fire pump is not installed yet to ensure required hose pressure at the highest and most remote part of the building.

৩০. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Availability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

[কাশক্রম	Factory needs to install Siamese connection after installation of stand pipe system, hose system and fire pump.
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	36-73-3033
সমশ্রসীমা	46-24-4044
অগ্রগতির	শুৰু হৰ্যনি
অবস্থা	ত্রিশ হরাণ
ਪਲਤਾ	24-03-2020 (CVV-01): Siamese connection for fire department is not available.
মন্তব্য	19-08-2021 (CVV-02): Siamese connection for fire department is not available.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৩১.১. কাৰ্যক্ৰম Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient কাৰ্যক্ৰম capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory. সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 26-23-3055 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 24-03-2020 (CVV-01): Standard standpipe system with dedicated fire pump is মন্তব্য not installed yet. 19-08-2021 (CVV-02): Standard standpipe system with

- 1	9x. 11(1-\$1		
Ī			
	পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যন		
	ক্যাপ আইটেম		
1	ক্যাটাগরি		

dedicated fire pump is not installed yet.

আংঙেশ ক্যাট্টাগরি।				
ורוויוטוניר				
୭২.১. কাৰ্বক্ৰম				
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire–fighting equipment and at least 1900liter x 75min=142500 liters water storage tank.			
সুপারিশের				
ভখ্যসূত্র				
কার্খানার				
কাৰ্যক্ৰম				
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস			
চুডান্ড সময়সীমা				
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <i>€</i> – %₹ – ₹ 0 ₹ ₹			
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি			
মন্তব্য	24-03-2020 (CVV-01): Dedicated water storage tank for fire fighting is not found during visit. $19-08-2021$ (CVV-02): Dedicated water storage tank for fire fighting is not found during visit.			