

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ট্ৰাস ষ্টাইলস লিঃ
ঠিকানা	Plot M-1/3, Section-14, Mirpur, Dhaka-1206
কারখানার কোড	<b>DHK</b> 580
কালার কোড	

্যায়নের ধরু	ণ: অগ্নি মূল্যারন প্রবিষ্কণের তারিখ: ১৪–০৮–২০
পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ <sup>A১</sup> ক্যাপ	vailability of ¢As Built Drawing¢ with machine layout & escape route
শাইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	ন
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to prepare as built drawing with floor machine layout showing means of escape with proper dimension.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	r]
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	26-0P-≤0≤≤
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 14/08/2022:During the inspection, the factory is complete with floor machine layout as built drawings showing the escapement with correct dimensions. Also approved from ACCORD on Fire Alarm and Detection System/Fire Hydrant and Sprinkler System drawings.
সংযুক্তি × ×	সমূহ (२)

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডন Availability of fire department pre–plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শক্ৰম Factory have emergency action plan which is not matching with fire department pre plan.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<mark>অগ্রাধিকার</mark> ৬ মাস <b>চূড়ান্ড</b>
সম্প্রমীমা বিদ্যালয় বিদ্
সমর্মীমা <sup>১০০৬ বিশ্</sup> স্থাতির সংশোধিত
অবস্থা  No. 14/08/2022:During the inspection, the factory completed an emergency action plan drawing that matched the fire department pre– plan.
সংযুক্তিসমূহ (১) ×

୭. প <del>র্যবে</del> ষ্ফণ		
প্রিদর্শন প্র্যবেষ্ণ্ডণ		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৩.১. কাৰ্যক্ৰম		
All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
আ্থাধিকার ৬ সপ্তাহ চু <b>ডান্ত</b>	+	
সম্প্ৰসীমা বিশ্ব সম্প্ৰমীমা বিশ্ব সম্প্ৰসীমা বিশ্ব সম্প্ৰমীমা বিশ্ব সম্প্ৰসীমা বিশ্ব সম্প্ৰমীমা বিশ্ব সম্পামীমা বিশ্ব সম্প্ৰমীমা বিশ্ব সম্প্ৰ	+	
অ্থাতির অবস্থা		
মন্তব্য On 14/08/2022:Exit doors are properly replaced with fire doors.  সংযুক্তিসমূহ (১)  ▼		

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	
ক্যাপ শাইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Factory needs to maintain minimum width of exit 0.9 m and height 2 m.	
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> ৬ মাস	
চুড়ান্ত সম্মানীমা	
সংশো <del>ধিত</del> সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
New John 14/08/2022:At the time of inspection, the factory maintained exit width of 0 m and height 2 m above.	.9
সংযুক্তিসমূহ (১) ×	

১. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	oper slope and height of ramp
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
<b>৫.১. কাৰ্য</b> ক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	Increase the ramp slope up to 1 in 8 as required in guide line
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 14/08/2022:No ramp was found in the factory during the inspection.

পরিদর্শন <sub>Mi</sub>	nimum clear width of stair
প্ৰথবেষ্ণণ	minimum crear what or starr
ক্যাপ	
আইটেম 	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	T
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to ensure at least minimum width of stair 0.9 m.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<u>মন্তব্য</u>	On 14/08/2022:At the time of inspection, the factory maintained exit width of 0.9 m above.
সংযুক্তি ×	সমূহ (১)

পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	and rail on one side of stairways.
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি	
ורוטויוטון	
i.১. কাৰ্যক্ৰম	T .
কার্যক্রম সুপারিশের	Factory needs to provide handrail on both sides of all the stairways.
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমরসীমা	\$&-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 14/08/2022:At the time of inspection, the factory provided handrails on both sides of all stairs.
সংযুক্তি × ×	मभूर (२)

পরিদর্শ পর্ববেষ্	Fire separation of final exit routes
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটার্গা	बे

## ৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Final exit route-1 (Stair-1 route) need to be protected by 4 hours rated construction with 2 hours rated door/opening at each floor level entrance in ground floor and need to be protected with boiler room at ground floor by 4 hours rated construction with 2 hours rated door/opening, also need to be protected from office and security waiting room at ground floor by 2 hours rated construction with 1.5 hours rated door/opening, but need to have 4 hours fire rated protected escape route till to reach safe refuse area. Final exit route-2 (Stair-2 route) need to be protected by 4 hours rated construction with 2 hours fire rated door/opening at each floor level entrance including ground floor and need to be protected with boiler room at ground floor by 4 hours rated construction with 2 hours rated door/opening, also need to have the protected escape route till to reach safe refuse area. Final exit- 3 needs to be protected by 4 hours fire rated construction with 2 hours fire rated doors/opening till to reach safe refuse area.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	08-0%-2020
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	On 14/08/2022:This is an ACCORD listed factory and they have been working

মন্তব্য

On 14/08/2022:This is an ACCORD listed factory and they have been working under ACCORD for remediation completion for Fire safety (all separation work) as per given ACCORD CAP list On 10/02/2019.Also at the time of inspection, the factory was maintaining proper separation work of occupancy from occupancy as per the guidelines.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	re separation of storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
0.0. 1114	
কাৰ্যক্ৰম	Storage area (bonded ware house and accessories store with dining area) need to be protected with 2 hours rated construction and 1.5 hours rated opening or doors.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সম্যুসীমা	_
সংশোধিত সম্যুসীমা	08-0%-205@
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 14/08/2022:This is an ACCORD listed factory and they have been working under ACCORD for remediation completion for Fire safety (all separation work) as per given ACCORD CAP list On 10/02/2019.Also at the time of inspection, the factory was maintaining proper separation work of occupancy from occupancy as per the guidelines.
সংযুক্তি ×	সমূহ (১)

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Fire separation of boiler, generator, sub-station and chemical room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

# ১০.১. কাৰ্যক্ৰম

	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Boiler: Boiler room need to be protected yb 4 hours rated construction with 2 hours rated opening / door from stair-2 as well as from the final exit route-2 located at ground floor. Generator and substation: Generator and substation room need to be protected by 4 hours rated construction with 2 hours rated opening / door from the final exit route-3 located at ground floor.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2059
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 14/08/2022:This is an ACCORD listed factory and they have been working under ACCORD for remediation completion for Fire safety (all separation work) as per given ACCORD CAP list On 10/02/2019.Also at the time of inspection, the factory was maintaining proper separation work of occupancy from occupancy as per the guidelines.
সংযুক্তি ×	प्रमूर (১)

্যাপ াইটেম	
।२(७ <b>५</b> ग्रा <b>ढा</b> शित्र	
১.১. কাৰ্বগ্ৰ	
ים ויך ישיע	
কাৰ্শক্ৰম	Both of the staircase-1 and 2 need to be protected by fire and smoke resistant enclosures with lobby (4 hours rated enclosure and 2 hour rated doorat entrance of each floor level including ground floor (and provide the protected route from all though the stairway to the final exits. Stair-3 need to be protected by closing all opening with 2 hours rated construction within 3m (both side) of the stair and fitted 1.5 hours rated doors/opening at each floor (7th and 8th floor) level entrance
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
ত দুবু কার্থানার কার্বক্রম	Ī
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-03-2029
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 14/08/2022:This is an ACCORD listed factory and they have been working under ACCORD for remediation completion for Fire safety (all separation work) as per given ACCORD CAP list On 10/02/2019.Also at the time of inspection, the factory was maintaining proper separation work of occupancy from occupancy as per the guidelines.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Protection and arrangement of vertical shaft (including lift core
ক্যাপ	
<u>  আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কাৰ্যক্ৰম Factory needsprotect thelift with 2 hours rated enclosure & 1hour rated auto কাৰ্যক্ৰম closing fire doo সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 08-05-2029 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> সংশোধিত অবস্থা On 14/08/2022: This is an ACCORD listed factory and they have been working under ACCORD for remediation completion for Fire safety (all separation work) as per given ACCORD CAP list On 10/02/2019. Also at the time of inspection, the মন্তব্য factory was maintaining proper separation work of occupancy from occupancy as per the guidelines.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	re separated lobby in staircase
১৩.১. কাৰ্যন্ত	্বা ম
কাৰ্শক্ৰম	All the stairs (for stair-1 and 2 only) need to be protected with a 4hours fire resistant and smoke proof lobby (4hours rated enclosure and 2hour rated door) at each floor entrance and provide the protected route from all though the stairway to the final exits.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম অগ্রাধিকার	
চুড়ান্ত সম্প্রমীমা	-
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-0%-203@
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 14/08/2022:This is an ACCORD listed factory and they have been working under ACCORD for remediation completion for Fire safety (all separation work) as per given ACCORD CAP list On 10/02/2019.Also at the time of inspection, the factory was maintaining proper separation work of occupancy from occupancy as per the guidelines.
সংযুক্তি ×	সমূহ (১)

পরিদর্শন পর্শবেষ্ <u>ষ</u> ণ	Fire command station facilities with communication to all floors
ক্যাপ	
অ।খ্ডেশ ক্যাটাগরি	r

# ১৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to establish command station on the entrance lobby and equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor. It needs to be manned with properly trained personnel having responsibility of maintenance and operating firefighting facilities within the building.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	08-0%-2059
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 14/08/2022:Installation of automatic fire alarm system in factory completed and approved by RSC/ACCORD.

সংयুक्তिममूহ (১) ×